



ZAMAWIAJĄCY:









Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Zawada 26
28-230 Połaniec

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - CZĘŚĆ II
NR NZ/PZP/12/2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Sporządził	Sprawdził pod względem merytorycznym		Sprawdził pod względem formalno-prawnym
Antoni Salij 	Andrzej Dziuba		Piotr Radzikowski 
	Janusz Obierak		
	Piotr Lebda		
	Marek Wojdan		
	Lukasz Glica		
	Edyta Szymczak		
	Michał Ziomek		

Luty 2020

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych tj. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843; ze zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZATWIERDZAJĄCY:

Jerzy Król

DYREKTOR PIONU
REMONTÓW

(podpis i pieczęć Zatwierdzającego)



Definicje

Awaria – zdarzenie zaistniałe na terenie Elektrowni w czasie eksploatacji urządzeń, które natychmiast lub z opóźnieniem prowadzi do ograniczenia ich funkcjonalności (dyspozycyjności) i/lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i/lub środowiska naturalnego.

Części Zamienne – elementy Urządzeń możliwe do wymiany, dostępne jako elementy gotowe lub wymagające wykonania według dostarczonych rysunków.

DEMI – Stacja uzdatniania wody procesowej.

DIR – Dyżurny Inżynier Ruchu.

DMD – Zespół ds. Organizacji Prac Remontowych w Pionie Remontów.

DMF – Zespół do spraw Planowania, Koordynacji i Rozliczeń w Pionie Remontów.

DRIM – Stacja rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej dla instalacji odazotowania spalin bloków 2-7.

Elektrownia – Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec.

Koordynator prac zespołów remontowych – osoba lub osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, pozostająca w ciągłej gotowości do organizowania na rzecz Zamawiającego bieżącego usuwania usterek i koordynowania prowadzenia remontów.

Materiały Podstawowe – są to wszystkie materiały, za wyjątkiem Części Zamiennych i Materiałów Pomocniczych, niezbędne do wykonywania Prac.

Materiały Pomocnicze – materiały umożliwiające wykonywanie Prac, których koszt zawarty jest w wynagrodzeniu ryczałtowym i stawce za roboczogodzinę za wykonanie Prac.

Naprawa – czynności doraźne, umożliwiające przywrócenie, w wyniku regeneracji lub wymiany zużytych części, właściwości użytkowych uszkodzonych urządzeń lub/i instalacji, pojedynczych maszyn lub ich podzespołów.

Osoby – należy przez to rozumieć:

- a) pracowników,
- b) osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek;
- c) osoby wykonujące krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne w tym osoby zgłoszone do przeprowadzenia wizji lokalnej do zapytania ofertowego, przetargu publicznego lub dokonania innych uzgodnień technicznych.

OWZU – Ogólne Warunki Zakupu Usług stanowiące integralną część Umowy.

Pomieszczenia lub teren ruchu elektrycznego – odpowiednio wydzielone pomieszczenie lub teren bądź część pomieszczenia lub terenu albo przestrzeni w pomieszczeniu lub na terenie ruchu energetycznego, budynkach lub poza nimi, w których zainstalowane są urządzenia elektryczne dostępne tylko dla upoważnionych osób.

Prace eksploatacyjne – prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych oraz innych urządzeniach i instalacjach technicznych w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dalej zwane „Prace”.

Prace rozliczane powykonawczo – Prace wykonywane na podstawie zlecenia wykonania Pracy (w systemie SAP) rozliczane na podstawie ZNP lub kalkulacji indywidualnych.

Prace rozliczane ryczałtowo – prace obsługi technicznej i utrzymania prowadzone przez dedykowaną grupę Pracowników.

Prace w zakresie konserwacji – czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu technicznego urządzeń i instalacji energetycznych.

Prace w zakresie kontrolno–pomiarowym – czynności niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci.

Prace w zakresie remontów – czynności związane z przeglądem, usuwaniem usterek i awarii urządzeń i instalacji, w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego.

Rbg – roboczogodzina normatywna, rozliczana na podstawie ZNP.

System SAP – zintegrowany modułowy system informatyczny wspomagający zarządzanie w przedsiębiorstwach służący do zlecania i rozliczania Prac, przekazywania informacji dotyczących wykonania Prac i prowadzenia procesu organizacji bezpiecznego ich wykonania na/przy urządzeniach energetycznych.

Urządzenia – urządzenia elektroenergetyczne, maszyny, układy, instalacje i sieci technologiczne znajdujące się w obiektach Zamawiającego stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii.

Usługi – wszelkie zadania, prace, roboty do których wykonania lub świadczenia zobowiązał się Wykonawca na rzecz Zamawiającego na podstawie umowy, szczegółowo w niej określone, do których zastosowanie mają OWZU.

Usterka – niesprawność lub wada, która powoduje nieprawidłowe działanie, ogranicza lub może ograniczyć zdolność działania Urządzenia może stanowić także zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz środowiska.

Utrzymanie – obsługa techniczna przeglądy, konserwacja, naprawa i usuwanie bieżących usterek oraz awarii urządzeń, instalacji i sieci.

Wada – nieprawidłowe wykonanie usługi, w tym błędne działanie urządzenia, instalacji.

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę w Postępowaniu lub zawarła Umowę.

Zakładowe Normatywy Pracochłonności Zamawiającego (ZNP) – stosowane do wzajemnych rozliczeń normy Pracochłonności Prac opracowane i przyjęte do stosowania przez Zamawiającego.

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A..

1.2. Zakres Usług obejmuje:

1.2.1. Utrzymanie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych na ośmiu blokach energetycznych oraz obiektach pozablokowych, tj.: rozładunku, transportu i podawania węgla; mazutowni; przygotowania, rozładunku i transportu biomasy; odsiarczania, odpopielenia i odazotowania spalin; odprowadzenia, składowania żużla i popiołu; zakładu przeróbki kamienia wapiennego; członów ciepłowniczych; instalacji sprężonego powietrza; gospodarki wodno-ściekowej; instalacji rozładunku magazynowania i podawania amoniaku DRIM wraz z instalacjami pomocniczymi i zaplecza Elektrowni, w tym:

- 1.2.1.1. generatory, transformatory, rozdzielnie, wzbudnice;
- 1.2.1.2. wyłączniki, rozłączniki, odłączniki, zwieracze, uziemniki;
- 1.2.1.3. urządzenia i aparatura układu wyprowadzenia mocy z bloków energetycznych;
- 1.2.1.4. silniki 6kV, 0,4kV i sterowane falownikami, agregaty prądotwórcze;
- 1.2.1.5. prostowniki, baterie akumulatorowe, UPS-y;
- 1.2.1.6. pozostała infrastruktura elektroenergetyczna i elektryczna rozumiana jako całość połączonych sieci przewodzących, zespołów urządzeń oraz obiektów przynależnych do Enea Elektrownia Połaniec S.A..

1.2.2. Utrzymanie instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach administracyjnych.

1.2.3. Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach oraz terenach ruchu elektrycznego.

1.2.4. Remonty bieżące i planowe, badania, pomiary elektryczne oraz przeciwporażeniowe instalacji i urządzeń elektroenergetycznych ośmiu bloków energetycznych wraz z instalacjami pomocniczymi oraz w obiektach pozablokowych wymienionych w pkt. 1.2.1. i w obiektach administracyjnych.

1.2.5. Usuwanie skutków awarii instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz elektrycznych eksploatowanych w Enea Elektrownia Połaniec S.A..

1.3. Zakres utrzymania z pkt. 1.2.1. urządzeń elektroenergetycznych określa Załącznik nr 1.1. do SIWZ cz. II.

1.4. Zakres utrzymania z pkt. 1.2.2. urządzeń elektrycznych w obiektach administracyjnych określa Załącznik nr 1.2. do SIWZ cz. II.

1.5. Wymagania oraz wykaz pomieszczeń i obiektów elektroenergetycznych do utrzymania porządku i czystości z pkt. 1.2.3. zawarto w Załączniku nr 1.3. do SIWZ cz. II.

1.6. Zakres planowanych remontów urządzeń elektroenergetycznych z pkt 1.2.4. określa Załącznik nr 1.4. do SIWZ cz. II.

1.7. Wykaz obiektów i instalacji zamawiającego oraz urządzeń elektroenergetycznych podlegających utrzymaniu i remontom zawiera Załącznik nr 1.5. do SIWZ cz. II.

1.8. Ogólną charakterystykę obiektów, instalacji, układów i urządzeń w elektrowni przedstawiono w Załączniku nr 1.6. do SIWZ cz. II.

1.9. Mapę sytuacyjną terenu Elektrowni 1-5000Z przedstawiono w Załączniku nr 1.7. do SIWZ cz. II.

1.10. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania prac eksploatacyjnych nowych urządzeń, które Zamawiający zainstaluje w okresie obowiązywania umowy. Wykonywanie dodatkowych usług odbywać się będzie na podstawie warunków określonych w umowie.

Handwritten signature or initials in blue ink.

- 1.11. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na swój koszt niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące w dyspozycji Zamawiającego konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt do usuwania odpadów.
- 1.12. Wykonawca może realizować na rzecz Zamawiającego usługi dodatkowe nie objęte zakresem podstawowym, ale związane z tym zakresem, na odrębnie uzgodnionych warunkach.

2. Podział Prac ze względu na sposób rozliczania

2.1. Prace rozliczane ryczałtowo:

- 2.1.1. Usługi utrzymania z pkt. 1.2.1. instalacji, urządzeń elektroenergetycznych na ośmiu blokach energetycznych oraz obiektach pozablokowych wraz z instalacjami pomocniczymi wymienione w Załączniku nr 1.1. do SIWZ cz. II.
- 2.1.2. Usługi utrzymania pkt 1.2.2. urządzeń elektrycznych w obiektach administracyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 1.2. do SIWZ cz. II.
- 2.1.3. Usługi utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach oraz terenach ruchu elektrycznego z pkt. 1.2.3. wymienionych w załączniku 1.3. SIWZ cz. II.

2.2. Prace rozliczane powykonawczo:

- 2.2.1. Usługi remontowe bieżące i planowe, badania, pomiary elektryczne oraz przeciwporażeniowe instalacji i urządzeń elektroenergetycznych z pkt. 1.2.4. zlecane przez Zamawiającego, kosztorysowane na podstawie ZNP lub kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiającego.
- 2.2.2. Usuwanie skutków awarii z pkt. 1.2.5. instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz elektrycznych.
- 2.2.3. Wykazy użytych, uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych.
- 2.2.4. Wykazy uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom.

2.3. Szczegółowy zakres Prac dla pkt. 1.2.4. i 1.2.5 będzie uzgadniany każdorazowo z Przedstawicielem Zamawiającego i będzie rozliczany powykonawczo na podstawie ZNP, stanowiących Załącznik nr 1.8. do Części II SIWZ oraz kalkulacji indywidualnych, zatwierdzonych przez Przedstawicieli Zamawiającego przed przystąpieniem do Prac dla robót nie objętych ZNP.

2.4. Dla Prac określonych w pkt 1.2.4. Zamawiający planuje zlecić do 58.800 rbg. w całym okresie obowiązywania Umowy. Dopuszcza się odchyłkę w zakresie zlecenia ilości roboczogodzin i nie naruszenia limitu Wynagrodzenia brutto za zakres prac rozliczanych powykonawczo w okresie trwania Umowy.

2.5. Dla Prac określonych w pkt 1.2.5. Zamawiający planuje zlecić do 3.000 rbg. w całym okresie obowiązywania Umowy. Dopuszcza się odchyłkę w zakresie zlecenia ilości roboczogodzin i nie naruszenia limitu Wynagrodzenia brutto za zakres prac rozliczanych powykonawczo w okresie trwania Umowy.

3. Dokumentacja techniczna

- 3.1. Dokumentacja techniczna poszczególnych urządzeń będzie udostępniona nieodpłatnie Wykonawcy po podpisaniu umowy w zakresie niezbędnym do wykonywania Prac. Dokumentacja stanowi własność Zamawiającego. Większość dokumentacji Zamawiający posiada w wersji papierowej. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu dokumentacji do siedmiu dni od dnia zakończenia umowy.
- 3.2. W wypadku braku kompletnej dokumentacji technicznej wymaganej do realizacji prac Przedstawiciel Zamawiającego zleci jej odtworzenie Wykonawcy, jeśli to będzie konieczne.
- 3.3. W przypadku rozwiązania Umowy wszelkie Informacje Poufne, w szczególności dokumenty, informacje, projekty, rysunki, specyfikacje, instrukcje czy podręczniki obsługi i

programy komputerowe dotyczące obiektów i Urządzeń oraz wykonywania Prac w ramach Umowy, Strony zwrócą sobie wzajemnie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.

- 3.4. Dokumentacja techniczna i oprogramowanie wykonane lub zakupione na zlecenie Zamawiającego przez Wykonawcę w wyniku realizacji Umowy, stanowić będzie wyłączną własność Zamawiającego.
- 3.5. Nowa dokumentacja i oprogramowanie wykonywane lub kupowane przez którąkolwiek ze Stron w związku z realizacją Umowy, będzie w języku polskim.
- 3.6. Wszelkie nowe rozwiązania techniczne, wzory produktowe, dokumentacja oraz inne materiały opisujące nową myśl techniczną, które będą wytworzone przez Wykonawcę podczas realizacji Umowy należą do Wykonawcy, chyba że zostaną przekazane Zamawiającemu na mocy odrębnych umów.

4. Materiały i części zamienne

- 4.1. Materiały Podstawowe i Części Zamienne niezbędne do realizacji Prac objętych Umową kupuje i dostarcza Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu warunków i zakresu z Przedstawicielem Zamawiającego.
- 4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu, w porozumieniu z Wykonawcą, Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych potrzebnych do wykonania Prac i powierzenia ich Wykonawcy.
- 4.3. Wykonawca będzie odpowiadał za ciągłe zapewnienie Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych niezbędnych do utrzymania zdolności produkcyjnych Urządzeń, wymienionych w wykazie, który będzie przygotowany i aktualizowany na bieżąco przez upoważnionych Przedstawicieli Stron nie rzadziej niż raz w roku.
- 4.4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu dokumenty zakupu Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych dostarczanych przez Wykonawcę – na każde żądanie Przedstawicieli Zamawiającego.
- 4.5. Wykonawca odpowiada za postoje Urządzeń spowodowane zawinionym przez siebie nieterminowym dostarczeniem Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych, do dostaw, których jest zobowiązany zgodnie z pkt 4.1. i 4.3.
- 4.6. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o wszelkich zmianach planowanych na swoich Urządzeniach, które mogą mieć wpływ na zawartość rzeczową oraz ilościową utrzymywanych zapasów Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych.
- 4.7. Jeśli z powodu braku informacji, o której mowa w pkt 4.6., z uwzględnieniem zapisów pkt 4.3.:
 - 4.7.1. Wykonawca nie zakupi odpowiednich Materiałów Podstawowych lub Części Zamiennych i wystąpią przestoje Urządzeń, Wykonawca nie będzie ponosił za to odpowiedzialności,
 - 4.7.2. w magazynach Wykonawcy powstaną zapasy nieprawidłowe i Wykonawca poniesie straty z tytułu ich likwidacji może dochodzić od Zamawiającego odpowiedniej rekompensaty.
- 4.8. Zamawiający pokryje koszty Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych wynikające z ich cen zakupu wraz z kosztami zakupu i magazynowania.
- 4.9. Materiały Pomocnicze zapewnia Wykonawca na własny koszt. Przykładowy wykaz Materiałów Pomocniczych określa Załącznik nr 1.9. SIWZ cz. II. Będzie on zaktualizowany z Wykonawcą Usług.
- 4.10. Wykaz Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych wymaganych przez Zamawiającego zawiera Załącznik nr 1.10. SIWZ cz. II.

5. Wymagania w zakresie osób i wyposażenia technicznego

At Jank

- 5.1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać osoby z kwalifikacjami dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:
 - 5.1.1. eksploatacji – dla stanowisk osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
 - 5.1.2. dozoru – dla stanowisk osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace na stanowisku i w zakresie określonym w pkt 5.1.1. oraz stanowisk technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych;
 - 5.1.3. minimum 4 osoby, które powinny posiadać kwalifikacje zgodnie z wymaganiami 5.1.2. i 5.2 oraz minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie utrzymania i remontów urządzeń elektroenergetycznych do pełnienia funkcji poleceniodawcy, zlecającego;
 - 5.1.4. minimum 2 osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami 5.1.2. i 5.2 oraz minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do pełnienia funkcji koordynatora prac zgodnie z art. 208 KP.
- 5.2. Stan osobowy pracowników do wykonywania usługi utrzymania i remontów urządzeń elektroenergetycznych powinien posiadać świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, typu „E” w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym (Gr. I pkt.1,2,3,4,5,6,7,9 i 10 do urządzeń i instalacji z pkt 1,2,3,4,5,6,7,9) oraz do wykonywania pracy na stanowisku dozoru typu „D” w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym (Gr. I pkt.1,2,3,4,5,6,7,9 i 10 do urządzeń i instalacji z pkt 1,2,3,4,5,6,7,9 i Gr. II pkt. 10 do urządzeń i instalacji z pkt.1,2,3,4,6,7,8) oraz stosownie do potrzeb tam gdzie będzie to wymagane.
- 5.3. Osoby realizujące usługę utrzymania urządzeń elektrycznych w obiektach administracyjnych i utrzymanie porządku, czystości w pomieszczeniach oraz terenach ruchu elektrycznego powinny posiadać świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, typu „E” w zakresie konserwacji, remontów (Gr. I pkt. 2,3,9).
- 5.4. Świadectwa kwalifikacyjne z pkt 5.2. powinny być wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U z 2003r. nr 89, poz. 828 z późn. zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
- 5.5. Sprzęt i wyposażenie techniczne Wykonawcy niezbędne do wykonania usług, określono w Załączniku nr 1.11. SIWZ cz. II.

6. Obowiązki Wykonawcy

- 6.1. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług utrzymania i remontów urządzeń elektroenergetycznych 7 dni w tygodniu.
- 6.2. Prace będące przedmiotem Umowy będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi Przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku zagrożenia związanego z niedotrzymaniem terminu zakończenia wykonywanych Prac Wykonawca w formie pisemnej powiadomi o tym Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem.
- 6.3. Wykonawca będzie zobowiązany w umowie do:
 - 6.3.1. przeszkolenia osób skierowanych do realizacji prac w zakresie bhp, ppoż., ochrony środowiska i wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego (przy współudziale służb Zamawiającego),
 - 6.3.2. przedłożenia Przedstawicielowi Zamawiającego na bieżąco aktualizowanego imiennego wykazu osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, w tym osób zatrudnionych u podwykonawców,

- 6.3.3. stosowania się do przepisów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego,
- 6.3.4. prowadzenia prac zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy obowiązującą u Zamawiającego,
- 6.3.5. opracowania instrukcji bezpiecznego wykonania robót Wykonawcy dostosowanej do instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego, opracowania i posiadania instrukcji w zakresie remontów urządzeń w Elektrowni wymaganych do realizacji usług na terenie oraz obiektach Zamawiającego w zakresie objętym Umową,
- 6.3.6. wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi instrukcjami eksploatacji, dokumentacją techniczną, przepisami i normami bhp oraz ochrony środowiska,
- 6.3.7. używania do wykonania prac materiałów nie zawierających włókien ceramicznych ogniotrwałych RCF,
- 6.3.8. wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Przedstawicielem Zamawiającego w okresie realizacji Prac,
- 6.3.9. raportowania comiesięcznie o przebiegu realizacji Umowy w zakresie przepracowanych ilości roboczogodzin w rozbiciu na dni powszednie, soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy z wyszczególnieniem dostarczonych materiałów i ich kosztów oraz stanu BHP,
- 6.3.10. ustanowienia nadzoru posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji prac w rozumieniu instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynacji prac wg art.208 KP,
- 6.3.11. informowania o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz pisemnego informowania Przedstawiciela Zamawiającego o wnoszonych zagrożeniach na teren Zamawiającego,
- 6.3.12. poddawania się na wniosek Zamawiającego audytom sprawdzającym stan bhp, ochrony środowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
- 6.4. Wykonawca zabezpieczy niezbędne narzędzia, sprzęt, środki i inne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzęt, narzędzia, i inne wyposażenie w tym, również Pracowników z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji.
- 6.5. Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcją Organizacji i Bezpiecznej Pracy obowiązującej u Zamawiającego, dokumenty zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) i pozostałe konieczne przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w wymaganych terminach określonych w dokumentach dostępnych na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>.
- 6.6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkolenie i udzielanie instruktaży w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż. zatrudnionych pracowników swoich podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją organizacji bezpiecznej pracy oraz Instrukcją ppoż. Zamawiającego.
- 6.7. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie środki transportowe i sprzęt techniczny nie będące w dyspozycji Zamawiającego, niezbędne do wykonania Prac.
- 6.8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do wykonania przedmiotu zamówienia.

- 6.9. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania Zamawiającego o powstaniu sytuacji awaryjnej, która uniemożliwia prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.
- 6.10. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania o wszelkich potrzebach dokonywania zmian i przeróbek w urządzeniach, które poddaje naprawie i remontowi przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.
- 6.11. Jeżeli Wykonawca zostanie powiadomiony, że Prace wykonywane w ramach Umowy odbywają się na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią, to będzie je wykonywał zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urządzeń, zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz treścią gwarancji w taki sposób, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń.
- 6.12. W przypadku wykonywania Prac na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią poprzedniego wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany uwzględniać informacje i zalecenia dostarczone przez Zamawiającego oraz dochować szczególnej ostrożności przy wykonywaniu Prac tak, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń.
- 6.13. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących realizacji, koordynacji i współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.
- 6.14. W celu realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umów dzierżawy pomieszczeń. Warunki obowiązywania umów dzierżawy, mediów, szatni w kolejnych latach określa Załącznik nr 2 SIWZ cz. II.
- 6.15. Na czas przejęcia usług Wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia socjalno-warsztatowe dla osób deklarowanych do wykonania Usług (np. kontenery).
- 6.16. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego pisemnej informacji o wielkości zużycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego.
- 6.17. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Przedstawiciela Zamawiającego o powstaniu szkody w środowisku spowodowanej działaniem Wykonawcy.

7. Obowiązki Zamawiającego

- 7.1. Zamawiający w celu wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostęp do Urządzeń w sposób umożliwiający terminowe, prawidłowe i bezpieczne prowadzenie Prac.
- 7.2. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 7.2.1. udostępniania Wykonawcy, zgodnie z ustalonymi harmonogramami miesięcznymi, odpowiednio przygotowanego frontu robót oraz niezbędnej aktualnej dokumentacji technicznej, a także wszelkich informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,
 - 7.2.2. zapewnienia Wykonawcy innych Prac niż wynikające z bieżącej realizacji harmonogramu w przypadku niedotrzymania zapisów punktu 7.2.1. lub niedopuszczenia do rozpoczęcia Prac przewidzianych w harmonogramach z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
 - 7.2.3. zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiającego,
 - 7.2.4. wskazania osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w okresie realizacji przedmiotu Umowy,

- 7.2.5. przygotowania urządzeń w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania Prac,
 - 7.2.6. uzgadniania proponowanych rozwiązań technicznych,
 - 7.2.7. zapewnienia obsługi dźwigów towarowo-osobowych oraz suwnic Q/20/5 T 100 ton na hali turbin (maszynownia) w dni robocze na I oraz II zmianie roboczej (w godzinach od 6:00 do 22:00),
 - 7.2.8. umożliwienia obsługi urządzeń dźwigowych przez Wykonawcę po przedstawieniu właściwych uprawnień i uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego,
 - 7.2.9. zapewnienia budowy rusztowań powyżej 4 metrów wysokości,
 - 7.2.10. zapewnienia planowego przygotowanie obiektów, urządzeń i instalacji do Prac,
 - 7.2.11. zapewnienia Wykonawcy dostępu do istniejących urządzeń dźwignicowych związanych integralnie z Urządzeniami, niezbędnymi do wykonywania Prac objętych Umową,
 - 7.2.12. umożliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu omówienia bieżących oraz planowanych spraw ruchowo-remontowych,
 - 7.2.13. zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do energii elektrycznej, sprężonego powietrza oraz innych mediów dostępnych w obiektach i przy Urządzeniach, na których wykonywane będą Prace, niezbędnych do realizacji Umowy, z wyłączeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego,
 - 7.2.14. udostępnienia Wykonawcy obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w w/w aktach normatywnych,
 - 7.2.15. zapewnienia Wykonawcy możliwości posadowienia kontenerów socjalnych z dostępem do mediów za odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie (woda, energia elektryczna) na terenie Zamawiającego.
- 7.3. Zamawiający zapewni obsługę urządzeń elektroenergetycznych siedem dni w tygodniu na I, II i III zmianie.
 - 7.4. Zamawiający zapewni obsługę sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) urządzeń obiektowych siedem dni w tygodniu na I, II i III zmianie.
 - 7.5. Zamawiający zapewni demontaż i ponowny montaż urządzeń automatyki konieczny do realizacji Usług.
 - 7.6. Zamawiający zapewni wykonanie prób, blokad i zabezpieczeń przed uruchomieniem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych gdy to będzie wymagane.

8. Organizacja realizacji i zasady zlecenia prac

- 8.1. Zlecenie prac w określonych w pkt 1.2.1. do 1.2.3.
 - 8.1.1. Prace utrzymania urządzeń elektroenergetycznych (pkt 1.2.1.) określone w załączniku nr 1.1. SIWZ cz. II powinny realizować zespoły pracowników Wykonawcy z pkt 5.1. na postawie zawiadomień wystawionych w systemie SAP przez obsługę ruchową i pracowników Zamawiającego. Wykonawca będzie także przyjmował zgłoszenia Usterek od podmiotów nie będących użytkownikami SAP w obszarze, w którym prowadzą eksploatację Urządzeń na zlecenie Zamawiającego. Przedstawiciel Wykonawcy będzie codziennie przyjmował i przekazywał zawiadomienia do wykonania swoim zespołom pracowników z zachowaniem czasów zgodnie z Tablicą 1.

Tablica 1. Czasy związane z realizacją czynności utrzymania lub usuwania awarii urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

Priorytet	Maksymalny czas reakcji		Maksymalny czas realizacji liczony od chwili dopuszczenia do prac	Realizacja w czasie
	Klasa usługi***	Czas przyjęcia zgłoszenia*		
a	b	c	d	e
0 – krytyczne	10 min.	20 min. lub czas uzgodniony	1 godz. lub czas uzgodniony	24h/7dni
1 – decydujące	2 godz.	1 godz. lub czas uzgodniony	4 godz. lub czas uzgodniony	24h/7dni
2 – ważne	2 godz.	2 godz. lub czas uzgodniony	8 godz. lub czas uzgodniony	24h/7dni
3 – wymagane	2 godz.	8 godz. lub czas uzgodniony	16 godz. lub czas uzgodniony	24h/7dni

*czas przyjęcia zgłoszenia rozumiany jako czas zgłoszenia telefonicznego, zgłoszenia w SAP lub innej formie komunikacji,

**czas do podjęcia działań – czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do podjęcia działań na obiekcie mających na celu usunięcie usterek lub awarii przedłużony o czas dopuszczenia do pracy,

*** priorytet określony w systemie SAP przez wystawiającego usterkę.

8.1.2. Usługę utrzymania urządzeń elektrycznych w obiektach administracyjnych mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z pkt 5.2 lub 5.3. Potrzeby wykonania usługi będą zgłaszane telefonicznie przez użytkowników obiektów i pomieszczeń oraz będą wynikały z przeprowadzonych okresowych przeglądów.

8.1.3. Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach oraz terenach ruchu elektrycznego mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z pkt 5.2 lub 5.3. Miejsca wykonania usługi i czasokresy jej realizacji określa Załącznik nr 1.3 SIWZ cz. II.

8.2. Zakresy Prac określone w pkt 1.2.4. i 1.2.5.

8.2.1. Wszystkie prace remontowe określone w pkt 1.2.4. i 1.2.5. powinny być wykonywane na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę Harmonogramów uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego.

8.2.2. Planowe przeglądy i remonty powinny wykonywać zespoły pracowników Wykonawcy (z pkt 5.1.) na podstawie zleceń PM wystawionych w systemie SAP przez pracowników Zamawiającego.

8.2.3. Remonty bieżące, badania, pomiary elektryczne oraz przeciwporażeniowe instalacji i urządzeń elektroenergetycznych powinny wykonywać zespoły pracowników Wykonawcy (z pkt 5.1.) na podstawie zleceń PM wystawionych w systemie SAP przez pracowników Zamawiającego. Przedstawiciel Wykonawcy będzie codziennie przyjmował i przekazywał zlecenia do wykonania swoim zespołom pracowników z zachowaniem czasów zgodnie z Tablicą 1.

8.2.4. Usuwanie skutków awarii instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz elektrycznych będzie realizowane przez pracowników Wykonawcy posiadających kwalifikacje zgodnie z pkt 5.2. lub 5.3. w zależności od miejsca zdarzenia. Zgłoszone Awarie przyjmowane przez Przedstawiciela Wykonawcy i zatwierdzone przez Zamawiającego do realizacji będą kierowane do wykonania przez odpowiednie zespoły pracowników.

8.2.5. W przypadku konieczności wzmocnienia zespołu remontowego, Dyżurny Inżynier Ruchu Elektrowni może podjąć decyzję o zwiększeniu stanu osobowego do usuwania usterek krytycznych lub Awarii.

8.3. Zlecenie planowych prac remontowych określonych w pkt 1.2.4.

Handwritten signature and initials in blue ink.

- 8.3.1. Strony będą na bieżąco uzgadniać Harmonogramy prac remontowych:
 - 8.3.1.1. roczne - nie później niż do końca października na rok następny,
 - 8.3.1.2. miesięczne - nie później niż pięć dni przed rozpoczęciem danego miesiąca.
- 8.3.2. Strony będą bezzwłocznie przekazywać sobie wszelkie informacje o faktach, które mogą powodować konieczność wprowadzania zmian do harmonogramów i wspólnie uzgodnią w takim przypadku konieczne zmiany.
- 8.3.3. Prace remontowe będą zlecane pisemnie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Zamawiający określi w zleceniu termin realizacji, przewidywaną pracochłonność oraz przewidywane do zamontowania Części Zamienne i niezbędne Materiały Podstawowe.
- 8.3.4. Wykonawca będzie na bieżąco raportował stan realizacji zakresu prac.
- 8.3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian zakresu i terminu realizacji poszczególnych zadań ujętych w Harmonogramie rocznym z 21 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty planowanego ich rozpoczęcia.
- 8.3.6. W przypadku przyjęcia prac określonych w Harmonogramie do realizacji i ich niezrealizowania, Zamawiający może zlecić do wykonania przedmiotowy zakres prac remontowych innemu podmiotowi.
- 8.3.7. Kolejność wykonania prac bieżących będzie określał pracownik komórki DMD, a poza czasem pracy DMD (III zmiana w dni robocze, II i III zmiana w dni wolne) – DIRE.
- 8.3.8. Zlecenie prac awaryjnych odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń Dyżurnego Inżyniera Ruchu do Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierującego Zmianą, który oceni konieczny potencjał wykonawczy, uzgodni z Przedstawicielem Zamawiającego i zorganizuje przybycie ekipy remontowej. Zlecenie prac zostanie potwierdzone pisemnie na zmianie I-szej przez upoważnionego specjalistę branżowego Zamawiającego. Rozliczenie prac awaryjnych oraz usterek krytycznych nastąpi powykonawczo.
- 8.3.9. W przypadku zaistnienia awarii pozostającej w związku przyczynowym z wykonywaniem prac eksploatacyjnych stanowiących przedmiot umowy, przyczyny ustali wspólna komisja złożona z upoważnionych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy.
- 8.3.10. W przypadkach konieczności wykonania dodatkowych Prac ponad zleczone, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Przedstawiciela Zamawiającego o potrzebie ich wykonania. Przedstawiciel Zamawiającego podejmie niezwłocznie decyzję o ewentualnym rozszerzeniu zakresu zlecenia Prac.
- 8.3.11. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i przeróbek w urządzeniach, których dotyczy przedmiot Umowy. Informacja w formie pisemnej powinna zostać dostarczona do upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego (np. czasowe demontaż elementów będących w kolizji, osłon, barier itp.).

9. Odpady

- 9.1. Żłom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dowód przekazania złomu należy dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego.
- 9.2. Za wytwórcę pozostałych odpadów uznaje się Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadów w trybie określonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późn. zm. (chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej).
- 9.3. Koszty związane z wywożeniem i zagospodarowaniem odpadów ponosi Wykonawca.

- 9.4. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania, w tym obowiązki wynikające z Ustawy o Odpadach – BDO oraz z obowiązującej Instrukcji Zamawiającego.
- 9.5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia własnych pojemników na odpady, oznakowanych nazwą Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego są przeznaczone.
- 9.6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia poświadczenia zawarcia umowy z firmą posiadającą uprawnienia na sposób zagospodarowania odpadów wytworzonych u Zamawiającego przez Wykonawcę podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia.
- 9.7. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego dwunastomiesięcznego planu przewidzianych do wytworzenia odpadów oraz kwartalnego zestawienia ilości odpadów wytworzonych oraz informacji o sposobach ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego.
- 9.8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego i przepisami prawa.
- 9.9. Transport technologicznych materiałów oraz złomu należy do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.
- 9.10. Wykonawca zobowiązuje się, po uprzednim zleceniu przez Przedstawiciela Zamawiającego i uzgodnieniu z nim warunków, do wywozu i zagospodarowania na koszt Zamawiającego odpadów będących własnością Zamawiającego, i powstałych w wyniku prowadzonych Prac.
- 9.11. Wykonawca będzie posiadał ważne zezwolenie na wywóz odpadów powstałych w wyniku prowadzonych Prac oraz ich zagospodarowanie lub zawrze odpowiednie umowy z innymi podmiotami uprawnionymi do zagospodarowania odpadów we wskazanym wyżej zakresie.

10. Terminy realizacji usług

10.1. Termin wykonania usługi.

10.1.1. określono w pkt. 3 Części III SIWZ.

11. Zasady rozliczeń i wynagrodzenie za prace

11.1. Wynagrodzenie ofertowe obejmować będzie:

11.1.1. Wynagrodzenie ryczałtowe dla zakresu Usług określonego w pkt. 1.2.1. i 1.2.2. i 1.2.3.

11.1.2. Wynagrodzenie powykonawcze – dla zakresów określonych w pkt 1.2.4. i 1.2.5.

11.2. Wynagrodzenie powykonawcze, którego podstawą będzie kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o:

11.2.1. Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego,

11.2.2. jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych ZNP, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego,

11.2.3. stawki bazowe za jedną roboczogodzinę przyjęte dla poszczególnych rozliczeń Usług z pkt 1.2.4. i 1.2.5.,

11.2.4. wykazy użytych, uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych,

11.2.5. wykazy uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom.

- 11.3. Szacunkowa, planowana do zlecenia ilość roboczogodzin dla zakresu Prac pkt. 1.2.4. wynosi 4.900 rbg w każdym miesiącu rozliczeniowym. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 - 11.4. Do celów rozliczeń w kosztorysach powykonawczych koszty zakupu i magazynowania Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych będą zwiększone o 3% od ustalonej ceny zakupu.
 - 11.5. Wykonawca zagwarantuje dostarczenie Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych oraz specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom w ramach realizacji Umowy do wysokości średnio 107.124,06 zł netto miesięcznie.
 - 11.6. Dopuszcza się odchyłkę miesięczną w zakresie zlecenia przez Przedstawiciela Zamawiającego zakupów Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych dostarczanych przez Wykonawcę w granicach $\pm 30\%$ z zastrzeżeniem punktu 11.7.
 - 11.7. Wartość dostaw Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych oraz specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom w okresie trwania umowy nie może przekroczyć 1.285.488,71 zł netto.
 - 11.8. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez upoważnionych Przedstawicieli Stron obmiar, Protokół Odbioru Prac i raport. Wzór Karty obmiaru, Protokołu i raportu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ cz. II.
 - 11.9. Wynagrodzenie ryczałtowe i stawki za roboczogodzinę przyjmowane do rozliczeń obejmują: wszystkie koszty działalności Wykonawcy poza wymienionymi w pkt 11.10. w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty Materiałów Pomocniczych, pracę sprzętu podstawowego (elektronarzędzia, urządzenia spawalnicze, wciągarki niestacjonarne, transport technologiczny, inny sprzęt podstawowy), koszty budowy rusztowań do 4 m wysokości, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, indywidualne telefony do łączności służbowej, koszty materiałów związanych z procesem "Organizacji bezpiecznej pracy na i przy urządzeniach elektroenergetycznych i elektrycznych" w systemie SAP, niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące w dyspozycji Zamawiającego konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt do usuwania odpadów, wszystkie pozostałe koszty wynikające z zakresu prac oraz koszty ogólne i zysk.
 - 11.10. Wynagrodzenie ryczałtowe i stawki za roboczogodzinę przyjmowane do rozliczeń nie obejmują kosztów Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych oraz kosztów ich zakupu i magazynowania, kosztów uzgodnionych z Zamawiającym specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom, energii elektrycznej, sprężonego powietrza, pary i wody, wykorzystania urządzeń dźwignicowych określonych w normatywach i dostępnych przy urządzeniach oraz budowy rusztowań powyżej 4 m wysokości.
 - 11.11. Czas awarii dla potrzeb rozliczeń będzie liczony od momentu zgłoszenia Wykonawcy potrzeby wykonania prac w trybie awaryjnym do 48 h trwania usuwania bezpośrednich skutków awarii. Pozostały czas pracy będzie traktowany na normalnych zasadach określonych w umowie.
 - 11.12. Miernikiem wykonania usług będą kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators dalej: "KPI") przedstawione w Załączniku nr 5 do SIWZ cz. II.
- 12. Gwarancje Wykonawcy**
- 12.1. Wykonawca gwarantuje zastosowanie właściwych technologii oraz dołożenie należytej staranności w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonanych prac.

- 12.2. Wykonawca gwarantuje należyłą jakość dostarczonych przez niego Materiałów i Części Zamennych, na które udziela gwarancji takiej jak ich producent, jednak nie krótszej niż 12 miesięcy. W przypadku uzyskania gorszych warunków gwarancji od dostawcy wymagane jest uzgodnienie ich z Zamawiającym.
 - 12.3. Wykonawca każdorazowo udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace, uwzględniając ich zakres zrealizowany na danym urządzeniu, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to przypadków naturalnego zużycia eksploatowanych urządzeń. W przypadku uzyskania gorszych warunków gwarancji od Podwykonawcy wymagane jest uzgodnienie ich z Zamawiającym.
 - 12.4. Okresy gwarancji w każdym przypadku liczy się od dnia odbioru końcowego odrębnych przedmiotów odbiorów i rozliczeń jednak nie krócej niż 12 m-cy od momentu uruchomienia urządzenia, na którym realizowany był zakres prac.
 - 12.5. Zakres gwarancji i okres jej obowiązywania określany będzie w Protokołach Odbioru.
 - 12.6. W przypadku konieczności wykonywania prac w ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca przystąpi do usunięcia wad niezwłocznie od chwili zawiadomienia na zasadach określonych w umowie.
- 13. Warunki organizacyjne dla prawidłowego przygotowania się do realizacji Prac:**
- 13.1. W okresie od podpisania umowy do minimum 1 miesiąc przed rozpoczęciem realizacji Prac:
 - 13.1.1. Dostarczenie Wykazu pracowników skierowanych do realizacji Prac (zgodnie z IOBP Zamawiającego).
 - 13.1.2. Ustalenie terminów szkoleń w zakresie BHP i przeszkolenie w tym zakresie pracowników Wykonawcy. Szkolenia przeprowadzają nieodpłatnie pracownicy Biura BHP Zamawiającego.
 - 13.1.3. Określenie wymogów w zakresie potrzeb socjalno – warsztatowych i podpisanie stosownych umów najmu pomieszczeń i budynków.
 - 13.1.4. Zapoznanie się z topografią, organizacją Prac u Zamawiającego, szczegółowymi wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac i pozostałymi zasadami obowiązującymi na terenie Zamawiającego.
 - 13.1.5. Uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiającego ilości licencji SAP i wskazanie liczby oraz danych osobowych pracowników (w zakresie niezbędnym do udzielenie uprawień w SAP), które będą z ramienia Wykonawcy korzystały z Systemu SAP dla potrzeb realizacji Umowy.
 - 13.2. W okresie od 1 miesiąc przed rozpoczęciem realizacji Prac do 2 tygodni przed rozpoczęciem realizacji Prac:
 - 13.2.1. Uzyskanie upoważnienia Zamawiającego do pełnienia funkcji Poleceniodawcy, Zlecającego w procesie organizacji pracy na podstawie IOBP.
 - 13.2.2. Opracowanie i przedłożenie Przedstawicielowi Zamawiającego przez Wykonawcę Instrukcji Remontowych oraz Instrukcji Organizacji Robót dla urządzeń określonych w Załącznikach nr 1.5. i 1.6. do SIWZ cz. II.
 - 13.2.3. Sporządzenie wykazu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji Prac oraz dostarczenie Przedstawicielowi Zamawiającego.
 - 13.2.4. Sporządzenie wykazu substancji niebezpiecznych niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z instrukcją obowiązującą na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.
 - 13.2.5. Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi Instrukcjami Zamawiającego.

13.2.6. Uzyskanie upoważnienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje niebezpieczne.

13.2.7. Odbycie nieodpłatnych szkoleń w zakresie obsługi Systemu SAP oraz uzyskanie do niego uprawnień. Termin przeprowadzenia szkoleń należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego.

13.2.8. Sporządzenie wykazu osób do kontaktów z Przedstawicielem Zamawiającego z podziałem na zakres obowiązków.

13.3. W okresie do 1 tygodnia przed rozpoczęciem realizacji Prac:

13.3.1. Uzyskanie przepustek osobowych dla pracowników Wykonawcy, uprawniających do wstępu na teren Zamawiającego zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.

13.3.2. Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbędne do realizacji Umowy zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.

13.3.3. Zorganizowanie stanowisk pracy z dostępem do sieci Intranet (konieczne do obsługi Systemu SAP oraz do bieżącej komunikacji – pocztą elektroniczną).

14. Warunki organizacyjne dla prawidłowej realizacji Prac:

14.1. Organizacja i wykonywanie Prac odbywać się będzie zgodnie z przepisami określonymi w pkt. 8 SIWZ cz. II.

14.2. Warunkiem dopuszczenia do wykonania Prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania Prac przez Wykonawcę. Instrukcje należy przedłożyć Przedstawicielowi Zamawiającego przed przystąpieniem do Prac. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i posiadania instrukcji w zakresie remontów urządzeń w Elektrowni zgodnie z wymaganiami IOBP Zamawiającego.

14.3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień przystąpienia do realizacji Umowy dostęp oraz umiejętność obsługi systemu SAP zainstalowanego u Zamawiającego w zakresie: zawiadomień, zleceń, poleceń w zakresie odpowiadającym realizacji Przedmiotu Zamówienia.

14.4. Nadanie stosownych uprawnień w zakresie obsługi systemu SAP dla potrzeb realizacji Prac jest w gestii Zamawiającego.

14.5. Przedstawiciele Zamawiającego będą zlecać Wykonawcy wykonanie Prac poprzez wystawienie Zleceń Wykonania Prac w systemie SAP (dalej „Zlecenie PM”).

14.6. Wykonywanie Usług będzie uzgadniane z właściwym (branżowym) Przedstawicielem Zamawiającego sprawującym nadzór nad podległymi urządzeniami.

14.7. Wymagane terminy realizacji Prac będą ustalane pomiędzy Przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy.

14.8. Wykonawca zabezpiecza swoich Przedstawicieli do kontaktów z Zamawiającym i pełnienia funkcji organizującego przygotowanie oraz realizację prac 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu.

14.9. Do zakresu obowiązków Przedstawiciela Wykonawcy w szczególności należy:

14.9.1. uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiającego terminu i harmonogramu realizacji Prac,

14.9.2. koordynacja zadań wynikających z harmonogramu dla wszystkich wykonawców zaangażowanych w realizację Prac, (np. prace rusztowaniowo-izolacyjne, transportowe, logistyka, gospodarka smarownicza, itp.),

14.9.3. powiadomienie pracowników koniecznych do wykonania Prac z wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym rozpoczęcie Prac zgodnie z przyjętym harmonogramem,

14.9.4. informowanie Przedstawiciela Zamawiającego o realizacji Prac, uzgadnianie zmiany terminów zwartych w harmonogramach i zdarzeniach awaryjnych oraz wypadkowych.

Tablica 2. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego:

L.p.	Dokumentacja	Wymagana [x]	Dokument źródłowy/uwagi
A	PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC W ELEKTROWNI		
1.	Opracowane przez Wykonawcę Szczegółowe instrukcje bezpiecznego wykonania prac	x	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A. nr I/DB/B/20/2013
2.	Opracowana przez Wykonawcę Instrukcja Organizacji Robót (IOR) do uzgodnienia z Zamawiającym.	x	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A. nr I/DB/B/20/2013
3.	Wykaz urządzeń, sprzętu oraz narzędzi wykorzystywanych do prac	x	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A. nr I/DB/B/20/2013
4.	Wykazy osób skierowanych do przeprowadzenia wizji lokalnej (Załącznik Z1A dokumentu związanego nr 4 do IOBP)	x	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008
5.	Wniosek o wydanie przepustek dla osób skierowanych do realizacji prac	x	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008
6.	Wniosek o wydanie przepustek dla pojazdów	x	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008
7.	Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych	x	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008
8.	Wykazy osób skierowanych do wykonywania prac na rzecz Enea Elektrownia Połaniec S.A. osobno przez wykonawcę i podwykonawców (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 4 do IOBP)	x	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A. nr I/DB/B/20/2013
9.	Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców (Załącznik Z2 dokumentu związanego nr 4 do IOBP)	x	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A. nr I/DB/B/20/2013
10.	Zakres prac (uzgodniony i zatwierdzony)	x	
11.	Projekt techniczny (uzgodniony i zatwierdzony)	x	Jeśli jest wymagany
12.	Harmonogram realizacji prac (uzgodniony i zatwierdzony)	x	Jeśli jest wymagany
13.	Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania	x	Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014
14.	Wniosek o nadanie upoważnienia (do pełnienia funkcji w procesie organizacji)	x	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A. nr I/DB/B/20/2013

Jaból
Ag

	pracy) (Załącznik Z4 dokumentu związanego nr 4 do IOBP)		
15.	Wykaz osób wskazanych do pełnienia funkcji poleceniodawcy / zlecającego wraz z zakresem proponowanego upoważnienia (Załącznik Nr1 do wniosku Z4 dokumentu związanego nr 4 do IOBP)	x	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A. nr I/DB/B/20/2013
16.	Plan Kontroli i Badań (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)	x	
17.	Uzgodniona z UDT Technologia naprawy (dla urządzeń wymagających dozoru z UDT)	x	Jeśli jest wymagany
B	W TRAKCIE REALIZACJI PRAC		
1.	Raport z inspekcji wizualnej	x	
2.	Uzgodniona z UDT Technologia naprawy (dla urządzeń wymagających dozoru z UDT)	x	
3.	Miesięczny raport z kontroli lub wizytacji strefy pracy i realizacji prac wraz z aspektami BHP	x	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A. nr I/DB/B/20/2013
4.	Foty pomiarowe	x	
5.	Dokumentacja fotograficzna (stan zastany)	x	
6.	Uzgodnienia zmiany zakresu prac (uzgodniony przez strony i zatwierdzony zakres)	x	
7.	Zmiany harmonogramu realizacji prac (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)	x	
8.	Protokoły odbiorów częściowych wraz z protokołami jakościowymi (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)	x	
9.	Dokumenty z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawcę odpadów.	x	Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014
10.	Pisemna informacja o wielkości zużycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni.	x	Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego nr I/IDN/B/69/2008
11.	Wykaz pracowników upoważnionych do wystawiania kart zapotrzebowania i kontroli substancji niebezpiecznej	x	
C	PO ZAKOŃCZENIU PRAC		
1.	Poświadczenia / Oświadczenia	x	
2.	Szkice, rysunki – dokumentacja z naniesionymi zmianami	x	
3.	Atesty materiałowe. Certyfikaty (materiałowe, zgodności z przepisami Unii Europejskiej CE, kalibracji ...)	x	
4.	Sprawozdanie z pomiarów. Komplet dokumentów dla stanu po zakończeniu prac	x	
5.	Oświadczenie o gotowości do rozruchu urządzeń	x	

6.	Dokumentacja jakościowa	x	
7.	Dokumentacja techniczna	x	
8.	Dokumentacja techniczno-ruchowa	x	
9.	Aktualizacja Instrukcji Eksploatacji (etapami)	x	
10.	Potwierdzony i zrealizowany Plan Kontroli i Badań	x	
11.	Dokumentacja fotograficzna	x	
12.	Protokół kontroli spełnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny	x	Instrukcja przeprowadzania oceny minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny nr I/MR/P/9/2012
13.	Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru	x	
14.	Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące urządzenia/obiektu, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową	x	
15.	Protokoły odbiorów końcowy (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)	x	
16.	Protokoły odbioru do uruchomienia i po ruchu próbnym	x	

15. Regulacje prawne, przepisy i normy

- 15.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznymi Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.
- 15.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
- 15.3. Wykonawca będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności:
- Ustawą Kodeks pracy.
 - Ustawą Prawo energetyczne.
 - Ustawą Prawo budowlane.
 - Ustawą o dozorcze technicznym.
 - Ustawą Prawo ochrony środowiska.
 - Ustawą o ochronie przeciwpożarowej.
 - Ustawą o odpadach.
 - Ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
 - Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000).
 - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 - Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego.

15.4. Zastosowanie mają przepisy, normy i instrukcje obowiązujące na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. obowiązujące Wykonawcę w czasie realizacji inwestycji. Na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A.: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty> w zakładce: Dokumenty dla Wykonawców i Dostawców, zamieszczone są wymagania obowiązujące na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A., z którymi potencjalny Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się i do nich dostosować. Obejmują one, co następuje:

- Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami związanymi:
 - Nr 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;
 - Nr 1 Wzór zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac;
- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi:
 - Nr 1 Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych energii z wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO);
 - Nr 2 Wykaz prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, prac szczególnie niebezpiecznych, prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, prac dla których wymagane jest opracowanie instrukcji organizacji robót, prac dla których wymagane jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prac które mogą być wykonywane na podstawie rejestru prac oraz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby;
 - Nr 3 Wzór Karty zagrożeń i doboru środków ochronnych przed zagrożeniami;
 - Nr 4 Podstawowe wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni oraz obowiązki pracowników Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom;
 - Nr 5 Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych;
 - Nr 6 Podstawowe zasady obowiązujące przy wykonywaniu wybranych prac szczególnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych;
 - Nr 14 Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach / instruktażu przed rozpoczęciem prac;
 - Nr 15 Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robót, sposobu ich rejestracji oraz przekazania Wykonawcom stref wykonywania pracy, obszaru prac.
- Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego I/DB/B/15/2007.
- Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu I/DB/B/12/2013.
- [Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DK/B/35/2008.](#)
- Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/DN/B/69/2008.
- [I TQ P 41 2014 Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec S.A. przez podmioty zewnętrzne](#)

15.5. W związku, że od dnia **26.03.2020** roku traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492), będzie obowiązywało nowe rozporządzenie Ministra

Jobba
At

Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 492) w Enea Elektrownia Połaniec S.A. oraz będzie obowiązywała nowa Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna. Dokument będzie udostępniony przed złożeniem oferty do zapoznania się i następnie stosowania przy realizacji Usług na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A..

16. Załączniki do SIWZ cz. II:

- 16.1. Załącznik nr 1.1. – Zakres utrzymania urządzeń elektroenergetycznych
- 16.2. Załącznik nr 1.2. – Zakres utrzymania w tym przeglądów, konserwacji, usuwania usterek i awarii urządzeń elektrycznych w obiektach administracyjnych
- 16.3. Załącznik nr 1.3. – Wymagania oraz wykaz pomieszczeń i obiektów elektroenergetycznych do utrzymania porządku i czystości
- 16.4. Załącznik nr 1.4. – Zakres planowanych remontów urządzeń elektroenergetycznych
- 16.5. Załącznik nr 1.5. – Wykaz obiektów i instalacji zamawiającego oraz urządzeń elektroenergetycznych podlegających utrzymaniu i planowym remontom
- 16.6. Załącznik nr 1.6. – Ogólna charakterystyka obiektów, instalacji, układów i urządzeń elektroenergetycznych w Elektrowni
- 16.7. Załącznik nr 1.7. – Mapa sytuacyjna terenu Elektrowni 1-5000Z
- 16.8. Załącznik nr 1.8. – Zakładowe Normatywy Pracochłonności
- 16.9. Załącznik nr 1.9. – Wykaz Materiałów Pomocniczych
- 16.10. Załącznik nr 1.10. – Wykaz Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych
- 16.11. Załącznik nr 1.11. – Sprzęt i wyposażenie techniczne Wykonawcy niezbędne do wykonania usług
- 16.12. Załącznik nr 2. – Warunki obowiązywania umów dzierżawy, mediów, szatni
- 16.13. Załącznik nr 3. – Wzór protokołu, kalkulacji, obmiaru i raportu odbioru prac
- 16.14. Załącznik nr 4. – Wskaźniki KPI

Łeśka
A

Załącznik nr 1.1. SIWZ cz. II.

Zakres utrzymania urządzeń elektroenergetycznych

Lp.	Rodzaj pracy	Ilość zdarzeń w roku
1.	Usunięcie usterki silnika 0,4 kV do 160 kW na stanowisku pracy	
1.1.	wymiana tabliczki, listwy zaciskowej	40
1.2.	rozsprzęglenie silnika	48
1.3.	zesprzęglanie silnika	48
1.4.	wymiana odcinka kabla od puszki, skrzynki do silnika	30
1.5.	dosmarowanie łożysk	220
1.6.	usunięcie zwarcia w puszcze łączeniowej	40
1.7.	wymiana puszki łączeniowej przy silniku	25
1.8.	wymiana osłony przewietrznika	26
1.9.	wymiana przewietrznika	26
1.10.	wymiana silnika do 3kW	20
1.11.	podpięcie kabla do silnika	25
1.12.	ocena pracy silnika	100
2	Pomiary elektryczne i inne na stanowisku pracy urządzeń elektrycznych	
2.1.	pomiar izolacji urządzeń do 1 kV	250
2.2.	pomiar rezystancji uzwojeń urządzeń do 1 kV	100
2.3.	pomiar izolacji urządzeń powyżej 1 kV	200
2.4.	pomiar rezystancji uzwojeń urządzeń powyżej 1 kV	50
2.5.	pomiar obciążenia odbioru do 1 kV	40
2.6.	ocena stanu łożysk urządzenia	120
2.7.	pomiar temperatury	40
2.8.	identyfikacja obwodu zasilającego	30
2.9.	kontrola stanu i nastawy termika	46
2.10.	pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	80
2.11.	pomiar rezystancji uziemienia	56
3.	Silniki 6 kV	
3.1.	ocena pracy silnika	80
3.2.	dosmarowanie łożysk	100
3.3.	usunięcie przyczyny ocierania wentylatora o osłonę	20
3.4.	czyszczenie radiatorów lub siatek silnika	244
3.5.	usunięcie usterki punktu do uziemiania kabla	10
3.6.	rozsprzęglenie silnika (do prób na stanowisku)	20
3.6.	zesprzęglenie silnika (do prób na stanowisku)	20
4.	Tor prądowy odbioru o mocy do 160 kW w rozdzielni 0,4 kV szafowej lub segmentowej	
4.1.	wymiana stycznika	60
4.2.	wymiana termika	40
4.3.	wymiana zabezpieczenia zwarciovego	36
4.4.	sprawdzenie kompletności toru prądowego	22
4.5.	sprawdzenie i regulacja wjazdu członu ruchomego	24
5.	Oświetlenie i obwody gniazd 1-fazowych i 3-fazowych w pomieszczeniach biurowych i socjalnych oraz magazynowych i warsztatowych o wysokości pomieszczenia do 3 m.	
5.1.	wymiana źródła światła w oprawie	500
5.2.	wymiana statecznika	80

Jolka
A

5.3.	wymiana zapłonika	450
5.4.	wymiana gniazda źródła światła	300
5.5.	wymiana gniazda zapłonika	300
5.6.	wymiana klosza	300
5.7.	wymiana "boczków" oprawy	70
5.8.	wymiana "odrutowania" oprawy	50
5.9.	wymiana (naprawa) zamocowania oprawy	100
5.10.	wymiana oprawy z wypięciem i wpięciem przewodów	120
5.11.	lokalizacja miejsca zwarcia w obwodzie	200
5.12.	usunięcie zwarcia	200
5.13.	identyfikacja obwodu	70
5.14.	wymiana gniazd i wyłączników 1-fazowych	200
5.15.	wymiana gniazd i wyłączników 3-fazowych	150
6.	Usuwanie usterek w polach rozdzielni 6 kV	
6.1.	regulacja wjazdu wyłącznika	40
6.2.	regulacja uziemnika stałego	40
6.3.	wymiana wskaźnika załącz/wyłącz wyłącznika	10
6.4.	wymiana krańcówek zazbrajania wyłącznika	10
6.5.	usunięcie usterki napędu zazbrajania wyłącznika	12
6.6.	wymiana przekładnika prądowego	12
7.	Usuwanie usterek w układzie chłodzenia transformatorów olejowych (TB, TZ, TR, TZO)	
7.1.	wymiana silikażelu	40
7.2.	pobranie próbek olejowych	20
7.3.	wymiana stycznika w układzie chłodzenia	6
7.4.	wymiana wyłącznika w układzie chłodzenia	6
7.5.	pomiar ciągłości uziemienia	20
8.	Usuwanie usterek w układzie zasilania zespołów prostowniczych	
8.1.	rozszybowanie zespołu po stronie NN i WN	20
8.2.	zszynowanie zespołu po stronie NN i WN	20
8.3.	przeгляд toru prądowego	24
8.4.	wymiana silikażelu	72
8.5.	uzupełnienie poziomu oleju	50
8.6.	pobranie próbki olejowej	30
9.	Naprawa przewodów i kabli 0.4 kV o max. przekr. do 70 mm²	
9.1.	zarobienie żył kabla	100
9.2.	identyfikacja trasy kablowej i lokalizacja uszkodzenia kabla	12
9.3.	montaż puszkii łączeniowej na kablu w miejscu uszkodzenia	12
9.4.	poprawa ułożenia (mocowania) kabla	80
10.	Naprawa kabli 0,4 i 6 oraz 15 kV o max. przekr. 95-:-240 mm²	
10.1.	poprawa ułożenia (mocowania) kabla	40
11.	Przeгляд i uzupełnienie oświetlenia w pomieszczeniach przemysłowych oraz usuwanie usterek w obwodach gniazd 1-faz. i 3-faz pomieszczeń przemysłowych	
11.1.	wymiana źródła światła w oprawie	2200
11.2.	wymiana statecznika	20
11.3.	wymiana układu zapłonowego	40
11.4.	wymiana klosza	80
11.5.	wymiana (naprawa) zamocowania oprawy	40
11.6.	lokalizacja miejsca zwarcia w obwodzie	60
11.7.	usunięcie zwarcia	80

11.8.	identyfikacja obwodu	32
11.9.	wymiana gniazd i wyłączników 1-faz.	68
11.10.	wymiana gniazd i wyłączników 3-faz.	48
11.11.	czyszczenie kloszy	150
12.	Instalacja uziemiająca i wyrównawcza	
12.1.	usunięcie usterki instalacji wyrównawczej przy urządzeniu	80
12.2.	usunięcie usterki instalacji uziemiającej przy urządzeniu	80
13.	Generator i układ wzbudzenia generatora	
13.1.	sprawdzenie szczelności gazowej	16
13.2.	lokalizacja nieszczelności	16
13.3.	czyszczenie szczotkotrzymacza z wymianą szczotek	84
13.4.	transport CO2 na stanowisko 4x10 butli	12
13.5.	wymiana przekładnika z wypięciem i podpięciem przewodów	12
13.6.	wymiana szczotek pomiarowych napięć wałowych	18
13.7.	wymiana zamka przy drzwiczkach szynoprzewodów	8
13.8.	demontaż i montaż osłony wyciszającej	12
13.9.	oczyszczenie lub wymiana filtrów w szczotkotrzymaczu	32
13.10.	oczyszczenie lub wymiana filtrów w prostowniku wzbudzenia	32
13.11.	przygotowanie generatora z szynoprzewodami do pomiaru, pomiar skrócony rezystancji izolacji generatora, przywrócenie generatora do eksploatacji	16
13.12.	przygotowanie układu wzbudzenia do pomiaru rezystancji izolacji, pomiar rezystancji izolacji wirnika, pomiar rezystancji izolacji układu wzbudzenia, przywrócenie układu wzbudzenia do eksploatacji.	16
14.	Prace inne	
14.1.	uzupełnienie uchwytów do zakładania kłódek	20
14.2.	naprawa zamka drzwi	120
14.3.	konserwacja drzwi do pomieszczeń ruchu elektrycznego	120
14.4.	prace przy załadunku i rozładunku urządzeń elektrycznych	42
14.5.	prorowadzenie gospodarki zużytymi źródłami światła zawierającymi rtęć	28
14.6.	wykonywanie dokumentacji zdjęciowej	52
14.7.	bieżące odtwarzanie uszkodzonych opisów rozdzielni i pomieszczeń ruchu elektrycznego	20
15.	Prace wspomagające służby Elektrowni	
15.1.	nadzorowanie prac remontowych budowlanych, porządkowych, itp.	24
15.2.	udział w odbiorach urządzeń podlegających UDT	8
15.3.	prace pomocnicze przy planowych remontach wykon. przez firmy zewnętrzne	24
15.4.	prorowadzenie rejestracji protokołów z przeprowadzonych badań i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych	250
15.5.	prorowadzenie rejestru sprawdzanych silników 6 kV (na stacji prób) z opisem m.in.: daty, wyników pomiarów	120
15.6.	prorowadzenie rejestru przeglądów silników 0,4 kV wyremontowanych z opisem m.in.: daty, powodu remontu	100
15.7.	prorowadzenie rejestru przeglądów /wymian silników 6 kV zainstalowanych na obiektach elektrowni z opisem m.in.: daty przeglądu i daty następnego przeglądu	120
15.8.	prorowadzenie rejestru z przeglądu szczotkotrzymaczy i oceny stanu izolacji układu wzbudzenia generatorów z opisem m.in.: daty, wartości rezystancji izolacji	100
15.9.	bieżące dokumentowanie termowizyjne i fotograficzne zdarzeń związanych z awariami urządzeń elektroenergetycznych (ich stanem)	250
15.10.	udział w zespołach do aktualizacji IOBP w elektrowni, poprawy warunków pracy	32
15.11.	konsultacje i analizy pracy układów elektrycznych i proponowanie nowych rozwiązań	64
15.12.	udział w komisjach poawaryjnych i konsultacje w zakresie zapobiegania powtórny m awariom	32

John
Aj

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Znak Sprawy NZ/PZP/12/2020
Część II SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

15.13.	proponowanie zastosowania nowoczesnych urządzeń, materiałów, technologii i rozwiązań technicznych mających na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej potrzeb własnych elektrowni	32
15.14.	prowadzenie rejestru zleceń indywidualnych z opisem etapu ich realizacji	120

Zakres utrzymania w tym przeglądów, konserwacji, usuwania usterek i awarii urządzeń elektrycznych w obiektach administracyjnych

Liczba roboczogodzin dla nw. zakresu w roku ok. 4100.

Lp.	Zakres prac
1.	Konserwacja, usuwanie drobnych usterek, naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych na obiektach F1, F9, F12 (wraz z oświetleniem parkowym przed budynkiem), F13, F14 oraz budynku toalet przy użyciu własnych materiałów określonych w wykazie pkt 5.2.1. - z wyłączeniem pomieszczeń wynajmowanych innym podmiotom.
2.	Definicje zakresów prac drobnych usterek, naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych:
2.1.	Konserwacja: czyszczenie kloszy i opraw oświetleniowych, wymiana uszczelek, wymiana źródeł światła, wymiana żarówek.
2.2.	Usuwanie drobnych usterek: wymiana gniazd jedno i trójfazowych, wymiana przełączników i wyłączników w obwodach oświetleniowych, wymiana wkładek topikowych i główek bezpiecznikowych, wymiana wtyczek sieciowych, wymiana kloszy,
2.3.	Naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych: wymiana wyłączników nadmiarowo-prądowych, usuwanie zwarć i przerw w obwodach, wymiana odcinków przewodów zasilających (w korytkach od złącza do złącza). Naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych nie obejmują wymiany opraw oświetleniowych, dobudowy nowych i likwidacji starych obwodów, remontów rozdzielni, remontów instalacji podczas remontu pomieszczenia.
3.	Granice obsługi układu elektrycznego:
3.1.	Budynek F1 – część administracyjna -Rozdzielnie S4d do S4i, ROI-1, RK1 i RK2 oraz odbiory z nich zasilane.
3.2.	Budynek F9 - Rozdzielnia RA1 oraz rozdzielnie i odbiory z niej zasilane. Granicą podziału są zaciski kabli odpywowych w rozdzielni RWDA i RWDB na zasilaniu rozdzielni RA1.
3.3.	Budynek F13- Rozdzielnie 02C1do 02C5 i S45a do S45u oraz odbiory z nich zasilane. Granicą podziału są zaciski kabli odpywowych w rozdzielni 02C i S45.
3.4.	Budynek F14 - Złącze kablowe na budynku, rozdzielnia TG1 oraz rozdzielnie i odbiory z niej zasilane. Rozdzielnia TG1 zasilana jest podstawowo z rozdzielni RA1 zlokalizowanej w budynku F9. Granicą podziału dla zasilania rezerwowego są zaciski kabla odpywowego w rozdzielni RNWE12 na zasilaniu rozdzielni TG1.
3.5.	Rozdzielnia S12 i zasilany z niej obwód oświetlenia parkowego pomiędzy budynkami F12 i F14.
4.	Interwencyjne usuwanie drobnych usterek i napraw urządzeń, instalacji i wyposażenia-wymiana żarówek, świetlówek, przełączników elektrycznych oraz armatury na obiektach użytkowanych przez pracowników Zamawiającego.
5.	Sprawdzanie poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych w budynkach F1, F9, F12, F13, F14 i V1-2 zgodnie z Instrukcją organizacji i dokumentowania badań ochrony przeciwporażeniowej (I/MM/B/26/2008) wg wykazu w tabeli
5.1.	Zakres badań ochronny przeciwporażeniowej obejmuje:
5.1.1.	wykonanie co 6 miesięcy sprawdzenia przyciskiem TEST poprawności działania wyłącznika różnicowoprądowego.
5.1.2.	Dokumentowanie poprawności zadziałania zgodnie z Instrukcją.
5.2.	Testowanie wyłączników wykonywane będzie w miesiącach grudzień i lipiec każdego roku.

Lokalizacja wyłączników różnicowo-prądowych

Lp.	Budynek	Liczba wyłączników różnicowo-prądowych	CZASOKORES
1	F1	14	co 6 miesięcy
2	F12	10	co 6 miesięcy
3	F13	15	co 6 miesięcy
4	F14	6	co 6 miesięcy
5	V1,2	23	co 6 miesięcy
suma		60	

Załącznik nr 1.3. SIWZ cz. II.

Wymagania oraz wykaz pomieszczeń i obiektów elektroenergetycznych do utrzymania porządku i czystości

1. Wymagania jakościowe dotyczące stanu czystości pomieszczeń i terenów ruchu elektrycznego objętych wykazem 5.3.2.
 - 1.1. Rozdzielnie WN i NN – brak widocznej warstwy kurzu na posadzkach pomieszczeń rozdzielni.
 - 1.2. Pomieszczenia kablowe, tunele kablowe, szyby kablowe - brak widocznej warstwy kurzu na posadzkach pomieszczeń kablowych, brak węgla w tunelu kablowym, brak grubej warstwy kurzu.
 - 1.3. Przedpola transformatorów - teren przedpola regularnie wykoszony.
2. Wykaz pomieszczeń i terenów ruchu elektrycznego oraz częstość wykonywania usługi

Lp.	Nazwa obiektu, pomieszczenia	Lokalizacja, miejsce	Nazwa usługi	Częstości wykonywania usługi	Wymagania jakościowe
1.	Pole odgromn bl7	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	patrz pkt 5.6.1.
2.	TB7	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
3.	TZ7	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
4.	Pole odgromn bl5	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
5.	TB5	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
6.	TZ5	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
7.	Pole odgromni bl6	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
8.	TB6	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
9.	TZ6	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
10.	TB3	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
11.	TZ3	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
12.	Pole odgromni bl3	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
13.	Pole odgromni bl1	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
14.	TB1	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
15.	TZ1	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
16.	Pole odgromn TR1	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
17.	Pole odgromn TR2	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
18.	TR1	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
19.	TR2	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
20.	TB4	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
21.	TZ4	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
22.	Pole odgromn bl4	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
23.	Pole odgromn bl.9	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
24.	TB9	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -
25.	TZ9	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrz	- „ -

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Znak Sprawy NZ/PZP/12/2020
Część II SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

26.	TZO	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrzeb	- ,, -
27.	Pole odgromn bl2	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrzeb	- ,, -
28.	TB2	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrzeb	- ,, -
29.	TZ2	tereny otwarte	utrzymanie porządku w strefie chronionej	wg potrzeb	- ,, -
30.	201R	Budynek sprężarkowni	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 tyg	- ,, -
31.	56R	Bud elektrofiltr bl. 5,6	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 tyg	- ,, -
32.	F3, D3, NW32,	Kotłow. bl. 3 poz. 12m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 tyg	- ,, -
33.	Korytarz przed D3	Kotłow. bl. 3 poz. 12m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 tyg	- ,, -
34.	F1, D1	Kotłow. bl. 1 poz. 12m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 tyg	- ,, -
35.	F5	Kotłow. bl. 5 poz. 12m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 tyg	- ,, -
36.	F6, D6	Kotłow. bl. 6 poz. 12m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 tyg	- ,, -
37.	F4, D4, NW33,	Kotłow. bl. 4 poz. 12m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 tyg	- ,, -
38.	Korytarz przed F4	Kotłow. bl. 4 poz. 12m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 tyg	- ,, -
39.	F2	Kotłow. bl. 2 poz. 12m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 tyg	- ,, -
40.	Akumulat. bl7	Bl 7 poz.0 oś A	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
41.	85	B.u.e . poz.-3,90m. za 8 bl.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
42.	RNE7	Czopuch 4	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
43.	RNE9	Czopuch 4	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
44.	WP2	Pompow centralna nr 2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
45.	WP1	Pomp. Centralna nr 1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
46.	S85	bl.9 kotł. Poz.+23m. oś	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
47.	S85a	bl.9 kotł. Poz.+23m. oś	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
48.	74	Bl. 7 kotł.poz.+8,40m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
49.	84	Bl.9 kotł.poz.+8,40m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
50.	SB74	Bl.7 gal. naw. poz. +31	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
51.	Akumulat. bl5	Bl 5 poz.0 oś A	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
52.	Akumulat. bl6	Bl 6 poz.0 oś A	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
53.	200R	Załad suchego popiołu	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
54.	201R	Załad suchego popiołu	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
55.	Wypr m. z bl 1	Bud. głów. i przedp. Bl 1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
56.	Wypr m. z bl 7	Bud. głów. i przedp. Bl 7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
57.	34	Bl.3 kotł. poz. +8,40	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
58.	Akumulat. bl3	Bl 3 poz.0 oś A	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
59.	E3	Kotłow. bl. 3 poz. 12m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
60.	Wypr. m. z bl 5	Bud. głów. i przedp. Bl 5	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
61.	Wypr. m. z bl 6	Bud. głów. i przedp. Bl 6	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
62.	Akumulat. bl1	Bl 1 poz.0 oś A	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -

Adel

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Znak Sprawy NZ/PZP/12/2020
Część II SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

63.	SB14	Bl.1 gal. naw. poz.+31m	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
64.	14	Bl.1 kotł. poz. +8,40	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
65.	E5	Kotłow. bl. 5 poz. 12m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
66.	64	Bl. 6 kotł.poz.+8,40m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
67.	SB54	Bl.5 gal. naw poz.+31m	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
68.	Wypr m. z bl 3	Bud. głów. i przedp. Bl 3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
69.	Wypr m. z bl 4	Bud. głów. i przedp. Bl 4	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
70.	44	Bl.4 kotł. poz. +8,40	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
71.	Akumulat. bl4	Bl 4 poz.0 oś A	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
72.	SB34, SB44	Bl.3 gal. Naw. Poz+31m	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
73.	E4	Kotłow. bl. 4 poz. 12m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
74.	Akumulat. bl.9	Bl 9 poz.0 oś A	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
75.	Akumulat. bl2	Bl 2 poz.0 oś A	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
76.	24	Kotłow. bl. 2 poz. 8.40m	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
77.	P1AB	Bud. gł. oś A0 p.-3,9 bl.1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
78.	P2AB	Bud. gł. oś A0 p.-3,9 bl.2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
79.	PR1-2	poz.-3,9 pomiędzy P2,3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
80.	RNO1	Poz. -3,9m. przed l. 1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
81.	PC16	Ppod czop Nr I pod RN	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
82.	PE18	Pod 1WS1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
83.	RNE1	Czopuch Nr 1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
84.	RNE2	Czopuch Nr 1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
85.	RPSO1	Czopuch I	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
86.	RS2	Czopuch Nr 1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
87.	P7AB	Bud. gł. oś A0 p.-3,9 bl.7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
88.	P8AB	Bud. gł. oś A0 p.-3,9 bl.9	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
89.	E7	bl.7 kotł. Poz.+12m	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
90.	E8	bl.9 kotł. Poz.+12m	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
91.	PB22	Bud pod czop. nr 3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
92.	RNE5	Bud pod czop. nr 3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
93.	RNE6	Bud pod czop. nr 3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
94.	100R	Zał such pop koło stero	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
95.	P5AB	Bud. gł. oś A0 p.-3,9 bl.5	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
96.	RN02	obok ROSA,.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
97.	P6AB	Bud. gł. oś A0 p.-3,9 bl.6	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
98.	P3AB	b.u.e.poz.-3,90 l.3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
99.	P4AB	b.u.e.poz.-3,90 l.4	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Znak Sprawy NZ/PZP/12/2020
Część II SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

100.	NW14	Nawęglanie bud A7/1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
101.	NW24	Bud A 7/4/ PT025 /	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
102.	Wypr m. z bl. 9	Bud. głów. i przedp. Bl 9	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
103.	E1	Kotłow. bl. 1 poz. 12m	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
104.	E6	Kotłow. bl. 6 poz. 12m	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
105.	NW31	Nawęglanie ud. A19/1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
106.	Koryt przed PO2	Pom. Pod czop. Nr II	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
107.	Koryt przed RNE3	Pom Pod czop. Nr II	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
108.	Koryt przed RNE4	Pomi. Pod czop. Nr II	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
109.	PC17, S26	Pom Pod czop. Nr II	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
110.	PO2	Budynek pod czop. Nr II	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
111.	Bud. Gł. oś A0 bl.1	Klatka sch. P1 - RNO1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
112.	Bud. Gł. oś A0 bl.2	Klatka sch. P2 - PR1-2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
113.	Bud. Gł. oś A0 bl.1-2	Między P1 - P2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
114.	Bud. Gł. oś A0 bl.4	Klat sch. P4 - ROSAB	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
115.	Bud. Gł. oś A0 bl.3	Klatka sch. PR1-2 - P3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
116.	Bud. Gł. oś A0 bl.5	Klatka sch. RNO2 - P5	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
117.	Bud. Gł. oś A0 bl.6	Klatka sch. za P6	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
118.	Bud. Gł. oś A0 bl.3-4	Koryt między P3 - P4	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
119.	Bud. Gł. oś A0 bl.5-6	Kor. między P5 - P6	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
120.	Bud. Gł. oś A0 bl.7	Klatka sch. przed P7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
121.	Bud. Gł. oś A0 z bl.9	Klatka sch. przy RO1A	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
122.	Bud. Gł. oś A0 bl.9	Klatka sch. za P9	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
123.	Bud. Gł. oś A0 bl.7-9	Między P7 – P9	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
124.	PSG	Składowisko Piory	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
125.	RSG	Składowisko Piory	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
126.	S1	Składowisko Piory	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
127.	S2	Składowisko Piory	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
128.	SG	Składowisko Piory	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
129.	SP1	Składowisko Piory	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
130.	SP2	Składowisko Piory	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
131.	E2	Kotłow. bl. 2 poz. 12m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1mies	- ,, -
132.	Zasil czł ciepł nr II	Klatka przed RO1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
133.	RNR1	Poz. -3,9 oś A0	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
134.	RNO1.1	An przed bl.1 poz.0 m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
135.	PK13, a	Nad tunelem zbior.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
136.	H1	Poz. -3,9 oś A0 P1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -

Scholar
A

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Znak Sprawy NZ/PZP/12/2020
Część II SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

137.	H2	Poz. -3,9 oś A0 P2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
138.	12R	Pod 1WS2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
139.	DBCA, B	B g o poz 12.60 m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
140.	RWG7	Poz. 0m oś A0 BI7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
141.	75	B.u.e poz.-3,90 przed P7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
142.	H7	Poz. -3,9 oś A0 P7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
143.	H8	Poz. -3,9 oś A0 P9	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
144.	7HEK3	Poz. 0m oś A0 BI7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
145.	77	Koło TZ7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
146.	OBED	Czopuch IV	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
147.	PE28	Pod 8WS1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
148.	PE28a	Pod 7WS1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
149.	OBCAB	K10.2 poz.0,0m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
150.	OBRAB	K10.2 poz. 5.0m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
151.	S15	Kl. schod. Poz.03,9m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
152.	RPG-Turs	Tursko	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
153.	ST6	Teren elektr.za bet	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
154.	ST6nn	Teren elektr.za beton	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
155.	ST7	Koło bud ENERGOM	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
156.	ST7a	Na placu ENERGOM	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
157.	ST7ann	Na placu ENERGOM	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
158.	ST7nn	Koło budyn ENERGOM	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
159.	ST8	Na pl obok ELEKTROB	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
160.	ST8nn	Na pl obok ELEKTROB	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
161.	RWPAB	Bud. pompowni p. poż	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
162.	NOBI	ud. F-13 poz. -3.0m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
163.	RPGZre	Ujęcie wody przy ul. Zrę	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
164.	STnZre	Ujęcie wody przy ul. Zrę	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
165.	STZre	Ujęcie wody przy ul. Zrę	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
166.	57	Koło TZ5	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
167.	RNO25	Budynek sprężarkowni	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
168.	OBEC	Czopuch III	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
169.	PE27	Pod 5WS1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
170.	PE27a	Pod 6WS2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
171.	RP2	bud pod czop. Nr III	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
172.	S27a	czopuch III	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
173.	67	Koło TZ6	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -

Ab

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Znak Sprawy NZ/PZP/12/2020
Część II SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

174.	150R	Pod 5WS1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
175.	H5	Poz. -3,9 oś A0 P5	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
176.	5HEK3	Poz. 0m oś A0 B15	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
177.	6HEK3	Poz. 0m oś A0 B16	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
178.	65	Poz.-3,90 przed P.7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
179.	H6	Poz. -3,9 oś A0 P6	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
180.	RNR2	B.u.e.l.6 poz. 03.90m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
181.	RNSAB	B.u.e. poz.0 -3,9 m. za P.4	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
182.	RWG6	Poz. 0m oś A0 B16	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
183.	H3	Poz.-3,90 przed P.3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
184.	H4	Poz.-3,90 przed P.4	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
185.	S18	Bud. Wodorowni	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
186.	KI przed RWDAB	Bud. pomp wody deszcz	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
187.	Prost elektr. TH	Bud. Wodorowni	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
188.	RWDAB, WD3,	Bud. pomp wody deszcz	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
189.	TH1	Bud. Wodorowni	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
190.	WD1	Bud. pomp pitnej J 3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
191.	WD2	Bud. Wodorowni	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
192.	1HEK3	Poz. 0m oś A0 B11	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
193.	2HEK3	Poz. 0m oś A0 B12	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
194.	OBPC i D	K18.2poz.0.0m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
195.	T1,T2	Budynek nastawni kolej	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
196.	PO12A	Budynek F1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
197.	RNWE1-2	Budynek F1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
198.	RS4	Budynek F1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
199.	H	Nastawnia kolejowa	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
200.	POW	Rozmrażalnia wagonów	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
201.	POW	Rozmrażalnia wagonów	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
202.	PSP	Budynek ścieków przem	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
203.	RW01	Rozmrażalnia wagonów	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
204.	RW02	Rozmrażalnia wagonów	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
205.	RW03	Rozmrażalnia wagonów	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
206.	RW1	Budynek H04	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
207.	RWO4	Rozmrażalnia wagonów	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
208.	RWO5	Rozmrażalnia wagonów	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
209.	WE1	Wywrotnica wag nr1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
210.	37	Zbiornik 40 ata. B1.3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Znak Sprawy NZ/PZP/12/2020
Część II SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

211.	3HEK3	bl.3 maszynow poz.0 m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
212.	RWG3	bl.3 maszynow poz.0 m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
213.	C3, SB33, SB33a	Kotłow. bl. 4 poz. 23m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
214.	RWG1	Poz. 0m oś A0 B1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
215.	OBPG TUR	Tursko	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
216.	017-027	W p om. zbiornik 40 ata	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
217.	C1	Kotłow. bl. 1 poz. 23m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
218.	54	Bl.5 kotł. Poz.+8,40m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
219.	C5	Kotłow. bl. 5 poz. 23m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
220.	NWR	Budynek warszt szkoln	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
221.	RZW1	Bud zmiękczy wody	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
222.	ZW1	Bud zmiękczy wody	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
223.	ZW15, a-e	Transport samoch.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
224.	ZW2	Bud zmiękczy wody	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
225.	ZW3	Bud zmiękczy wody	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
226.	ZW4	Bud zmiękczy wody	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
227.	47	Bud zmiękczy wody	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
228.	4HEK3	Bl.4 maszyn poz.0 m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
229.	RWG4	Bl.4 maszyn poz.0 m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
230.	C4, SB43, SB43a	Kotłow. bl. 5 poz. 23m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
231.	87	Koło TZ9	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
232.	RWG8	Poz. 0m blok 8 oś A0	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
233.	021d	B.u.e. człon ciepł. II	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
234.	021e	B.u.e. człon ciepł. II	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
235.	Pom. szaf OPT	czło ciepł. II poz.- 3,9m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
236.	RO1A i B	czł ciepł. II poz.- 3,9m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
237.	RPSO21	człon ciepł. II poz.0m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
238.	RS11	człon ciepł. II poz.0m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
239.	SC6	czł ciepł. II poz.- 3,9m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
240.	8HEK3	Poz. 0m blok 8 oś A0 wyp. moc.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
241.	CBHA,C,D, DBHA,,C,D W2HA,	IOS poz 19,25 m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
242.	NW15, S58	Tunel kabł zbior pod H4	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
243.	NW15, S58	Tun kal. Zb	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
244.	NW15a, S58a	Tunel zbiorczy	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
245.	34R	Pod 3WS1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
246.	RP1,TP1	czopuch nr 2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
247.	RW3-4, NW44, 45	Pod czop. Nr II	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -

Jab
A

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Znak Sprawy NZ/PZP/12/2020
Część II SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

248.	PE19a, S20c	Pod 3WS2,	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
249.	RWG2	Poz. 0m blok 2 oś A0	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
250.	RPS1	Poz. 0m b.u.e. przy TB1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2mies	- ,, -
251.	RPS1A	Poz. -3,9m b.u.e. bl.1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2mies	- ,, -
252.	RPS2	Poz. 0m b.u.e. przy TB2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2mies	- ,, -
253.	RPS2A	Poz. -3,9m b.u.e. bl.2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2mies	- ,, -
254.	RPS7	Poz. 0m b.u.e. przy TB7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2mies	- ,, -
255.	RPS7A	Poz. -3,9m b.u.e. bl.7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2mies	- ,, -
256.	RPS9	Poz. 0m b.u.e. przy TB8	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2mies	- ,, -
257.	RPS9A	Poz. -3,9m b.u.e. bl.9	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2mies	- ,, -
258.	ROSA/B	B.u.e. poz.-3,9 m. za P.4	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2mies	- ,, -
259.	ROSAB	B.u.e poz.-3,9m.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2mies	- ,, -
260.	RPS5	Poz. 0m b.u.e. przy TB5	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2mies	- ,, -
261.	RPS5A	Poz. -3,9m b.u.e. bl.5	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2mies	- ,, -
262.	RPS6	Poz. 0m b.u.e. przy TB6	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2mies	- ,, -
263.	RPS6A	Poz. -3,9m b.u.e. bl.6	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2mies	- ,, -
264.	RPS3	b.u.epoz.-3,90 l.3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2mies	- ,, -
265.	RPS3A	b.u.epoz.-3,90 l.3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2mies	- ,, -
266.	RPS4	b.u.e poz.-3,90 l.4	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2mies	- ,, -
267.	RPS4A	b.u.e. poz.-3,90 l.4	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2mies	- ,, -
268.	PO12B	Bud pomp wody powr	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2mies	- ,, -
269.	Pom. K. P.S.K.oś b poz.8,4m	8	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
270.	T.k.gal.n.poz.25,7m	7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
271.	T.k.sił.L.S.K.poz.+8,4m	8	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
272.	T.k.sił.L.S.K.poz.+8,4m	5	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
273.	T.k.sił.L.S.K.poz.+8,4m	3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
274.	T.k.sił.L.S.K.poz.+8,4m	1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
275.	T.k.sił.L.S.K.poz.+8,4m	6	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
276.	T.k.sił.L.S.K.poz.+8,4m	2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
277.	T.k.sił.P.S..K.poz.+8,4m	8	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
278.	T.k.sił.P.S..K.poz.+8,4m	3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
279.	T.k.sił.P.S..K.poz.+8,4m	1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
280.	T.k.sił.P.S..K.poz.+8,4m	6	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
281.	T.k.sił.P.S..K.poz.+8,4m	4	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
282.	T.k.sił.P.S..K.poz.+8,4m	7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
283.	T.k.sił.P.S..K.poz.+8,4m	2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
284.	T.k.ster. P.S.M.poz.07,0m	8	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -

Łobk
AG

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Znak Sprawy NZ/PZP/12/2020

Część II SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

285.	T.k.ster.L.S.K.poz.+8,4m	8	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
286.	T.k.ster.L.S.K.poz.+8,4m	5	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
287.	T.k.ster.L.S.K.poz.+8,4m	3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
288.	T.k.ster.L.S.K.poz.+8,4m	1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
289.	T.k.ster.L.S.K.poz.+8,4m	6	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
290.	T.k.ster.L.S.K.poz.+8,4m	4	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
291.	T.k.ster.L.S.K.poz.+8,4m	7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
292.	T.k.ster.L.S.K.poz.+8,4m	2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
293.	T.k.ster.P.S.K.poz.+8,4m	8	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
294.	T.k.ster.P.S.K.poz.+8,4m	5	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
295.	T.k.ster.P.S.K.poz.+8,4m	3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
296.	T.k.ster.P.S.K.poz.+8,4m	1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
297.	T.k.ster.P.S.K.poz.+8,4m	6	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
298.	T.k.ster.P.S.K.poz.+8,4m	4	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
299.	T.k.ster.P.S.K.poz.+8,4m	7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
300.	T.k.ster.P.S.K.poz.+8,4m	2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
301.	P.k. czł. Ciepłowniczy	Za bl. 9	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
302.	Pom.k.pod 075,065 poz.-7m	6,7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 4 mies	- ,, -
303.	Pom.k.pod P 3 poz.-7m	3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 4 mies	- ,, -
304.	Pom.k.pod P4 i RN4 poz.-7m	4	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 4 mies	- ,, -
305.	Pom.k.pod P6 i RN6 poz.-7m	6	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 4 mies	- ,, -
306.	Pom.k.pod P1 poz.-7m	1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 4 mies	- ,, -
307.	Pom.k.pod P2i RN2 poz.-7m	2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 4 mies	- ,, -
308.	Pom.k.pod PR102poz.-7m	2,3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 4 mies	- ,, -
309.	Pom.k.pod RNO2 poz.-7m	4,5	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 4 mies	- ,, -
310.	Pom.k. pod RNO1 poz.-7m	1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 4 mies	- ,, -
311.	Szyby kabl. L.	1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 4 mies	- ,, -
312.	Szyby kabl. 2	2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 4 mies	- ,, -
313.	Szyby kabl. 3	3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 4 mies	- ,, -
314.	Szyby kabl. 4	4	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 4 mies	- ,, -
315.	Szyby kabl. 5	5	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 4 mies	- ,, -
316.	Szyby kabl. 6	6	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 4 mies	- ,, -
317.	Szyby kabl. 7	7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 4 mies	- ,, -
318.	Szyby kabl. 9	8	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 4 mies	- ,, -
319.	Pom. K. Pod RWDA\	Pompownia deszczowa	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
320.	Pom. K. Pod RWPA\	Pompownia deszczowa	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
321.	Pom. K. Kros. Poz.+5m	8	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Znak Sprawy NZ/PZP/12/2020
Część II SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

322.	Pom. K. Kros. Poz.+5m	7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
323.	Pom. K. Kros. Poz.+5m	1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
324.	Pom. K. Kros. Poz.+5m	2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
325.	Pom. K. Kros. Poz.+5m	6	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
326.	Pom. K. Kros. Poz.+5m	5	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
327.	Pom. K. Kros. Poz.+5m	3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
328.	Pom. K. Kros. Poz.+5m	4	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
329.	Szyby kabl. Odsiarczanie	IOS	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
330.	T.k ster. Poz. -7,0m	2,3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
331.	T.k ster. Poz. -7,0m	7,8	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
332.	T.k ster. Poz. -7,0m	1,2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
333.	T.k ster. Poz. -7,0m	6,7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
334.	T.k ster. L.S.M poz. -7,0m	1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
335.	T.k. sił. L.S.M. poz.-7,0m	8	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
336.	T.k. sił. L.S.M. poz.-7,0m	7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
337.	T.k. sił. L.S.M. poz.-7,0m	3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
338.	T.k. sił. L.S.M. poz.-7,0m	4	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
339.	T.k. sił. L.S.M. poz.-7,0m	1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
340.	T.k. sił. L.S.M. poz.-7,0m	2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
341.	T.k. sił. L.S.M. poz.-7,0m	6	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
342.	T.k. sił. L.S.M. poz.-7,0m	5	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
343.	T.k. sił. P.S.M. poz.-7,0m	8	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
344.	T.k. sił. P.S.M. poz.-7,0m	7	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
345.	T.k. sił. P.S.M. poz.-7,0m	3	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
346.	T.k. sił. P.S.M. poz.-7,0m	4	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
347.	T.k. sił. P.S.M. poz.-7,0m	1	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
348.	T.k. sił. P.S.M. poz.-7,0m	2	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
349.	T.k. sił. P.S.M. poz.-7,0m	6	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
350.	T.k. sił. P.S.M. poz.-7,0m	5	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
351.	T k. Zbiorczy	Od bud. głów. do H4 poz. -3,9m	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
352.	T. k. Pod WE1	Poz.-3,9m	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
353.	P. k. Pod NW1	Poz. 3,9m	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
354.	T. k. Czopuch nr.1.	Poz. -3,9m	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
355.	T. k. Czopuch nr.2.	Poz. -3,9m	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
356.	T. k. Czopuch nr.3.	Poz. -3,9m	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
357.	T. k. Czopuch nr.4.	Poz. -3,9m	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 6 mies	- ,, -
358.	Rozdzielnia 0,4kV 9BFC,D	Blok 9	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
		Kotłownia 8,5 m			

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Znak Sprawy NZ/PZP/12/2020
Część II SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

359.	Kablownia pod 9BFC,D	Blok 9	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 3 mies	- ,, -
		Kotłownia 5 m			
360.	Pomieszczenie falowników	Blok 9	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 tygodnie	- ,, -
		Kotłownia 0 m			
361.	Rozdzielnie 0,4kV 9BFE-F	Blok 9	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
		Pod elektrofiltrami			
362.	Krosownia	Blok 9	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
		Kotłownia 2,5 m			
363.	Rozdzielnie 0,4kV 9BJK	Blok 9	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
		Kotłownia 30 m			
364.	Rozdzielnie 6 i 0,4 kV TBCB, 9BHR-S	Bioenergia	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
		przy A-barnie			
365.	Rozdzielnie 0,4 kV 9BNR-S	Rębak II	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 3 mies	- ,, -
366.	Rozdzielnie 0,4 kV RZB1-2, RZB12	Biomasa II kontener	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 tygodnie	- ,, -
367.	Rozdzielnie 0,4 kV 9BNRA	Rębak II Bruks	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
368.	Rozdzielnie 0,4 kV 9BNSA	Biomasa	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 1 mies	- ,, -
		rębak II			
369.	Rozdzielnie 0,4 kV RNO23-24	Przy zb zębki A-barn	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
370.	DRIM WRS1 – WRS2	Poz. 0m stacja SCR	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
371.	Rozdz. SCR BL.2,3,4,5,6,7	Poz. 12 m	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
372.	Bloki 1-7,9	Pod szynoprzew.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 2 mies	- ,, -
373.	Rozdzielnie elektryczne	100 m kw.	sprzątanie i utrzym. porz. na obiektach technol.	co 3 mies	- ,, -
374.	Rozdzielnie elektryczne	elektrownia	odczyt i zapis dwóch parametrów z 1120 liczników w rozdz. P i w terenie	8 godz. w m-cu	- ,, -

Załącznik nr 1.4. SIWZ cz. II.

Zakres planowanych remontów urządzeń elektroenergetycznych

Remonty bloków energetycznych w latach 2020-2021*

Lp.	Nazwa	Lata	
		2020	2021
1.	Blok 2		
2.	Blok 3	RK	
3.	Blok 4	RK	
4.	Blok 5	RK	
5.	Blok 6		
6.	Blok 7		
7.	Blok 9	RS	RS

*Plan remontów może ulec zmianie

1. Remont generatorów i urządzeń wzbudzenia

Planowe remonty generatorów będą realizowane zgodnie z wieloletnim aktualnym planem remontów

Lp.	Urządzenie/ zakres prac
1.	Remont generatora TWW-200-2A, TWW-240- 2/mP, TWW-230- 2A/mP:
1.1.	Odlączenie kabli, demontaż aparatu szczotkowego
1.2.	Kontrola stanu pierścieni ślizgowych wirnika, pomiary
1.3.	Wymiana wirnika – prace w części elektrycznej, transport (jeżeli jest wymiana)
1.4.	Przegląd aparatu szczotkowego
1.5.	Czyszczenie wnętrza generatora
1.7.	Próba wodna uzwojenia stojana
1.8.	Rozszynowanie generatora, demontaż gwiazdy
1.9.	Próba napięciowa uzwojenia stojana i pomiary wnz
1.10.	Kontrola pakietu i zawieszenia żelaza czynnego stojana
1.11.	Sprawdzenie stanu instalacji pomiaru temperatur stojana, usunięcie usterek w układzie
1.12.	Sprawdzenie stanu klinowania uzwojenia stojana
1.13.	Kontrola mocowania czoł uzwojenia stojana
1.14.	Czyszczenie czoł uzwojenia stojana i teflonów
1.15.	Kontrola ewentualna wymiana uszczelek izolatorów wodnych
1.16.	Kontrola ewentualna wymiana uszczelek izolatorów prądowych
1.17.	Zszynowanie generatora, montaż gwiazdy
1.18.	Czyszczenie i lakierowanie elementów izolacyjnych koźła łożyskowego i osłon wentylatorów wewnętrznych generatora
1.19.	Montaż osłon izolatorów wyprowadzenia mocy
1.20.	Pomiary elektryczne generatora (rezystancja uzwojeń, rezystancja izolacji uzwojeń stojana, wirnika, wzbudzenia, badanie ciągłości przewodów uziemiających)
1.21.	Kontrola wnętrza generatora przed zamknięciem włazu
1.22.	Zamknięcie przegród wewnętrznych i włazu do beczki generatora
1.23.	Próba szczelności generatora i układu gazowego, usunięcie usterek
1.24.	Montaż aparatu szczotkowego, podłączenie kabli
1.25.	Montaż i dotarcie szczotek
1.26.	Demontaż, montaż i uruchomienie osłony dźwiękochłonnej
1.27.	Sporządzenie protokołów z remontu oraz prób, pomiarów
1.28.	Aktualizacja opisów
2.	Remont wzbudnicy:

John
AG

2.1.	Odpięcie i podpięcie kabli, przegląd wzbudnicy
2.2.	Czyszczenie i lakierowanie elementów izolacyjnych kotłów łożyskowych
2.3.	Kontrola stanu klinowania uzwojeń wzbudnicy
2.4.	Kontrola mocowania czoł uzwojenia stojana – usunięcie usterek
2.5.	Pomiary elektryczne (próba napięciowa, rezystancja uzwojeń, rezystancja izolacji uzwojeń, układy pomiarowe temperatur)
2.6.	Sporządzenie protokołów z remontu oraz prób, pomiarów
3.	Remont wzbudzenia:
3.1.	Remont rozdzielni wzbudzenia, wyłącznika AGP (sprawdzenie stanu styków wyłącznika), rezystorów i połączeń z generatorem, czyszczenie, dokręcenie połączeń śrubowych, pomiary elektryczne
3.2.	Przeгляд układu szyn oraz połączeń kablowych 500Hz i prądu stałego na odcinku wzbudnica-prostownik-generator oraz usunięcie usterek
3.3.	Przeгляд połączeń uziemiających. Przeгляд i pomiary transformatora zasilającego regulator wzbudzenia
3.4.	Remont prostowników wzbudzenia - pomiary diod, bezpieczników i kondensatorów, wymiana uszkodzonych elementów, czyszczenie radiatorów, szyn i izolatorów, dokręcenie, sprawdzenie połączeń i odłączników, pomiary elektryczne izolacji
3.5.	Przeгляд wentylatorów (wymiana łożysk) i silników wentylatorów chłodzenia prostownika
3.6.	Próby funkcjonalne. Przeгляд i badanie ciągłości połączeń uziemiających
3.7.	Usunięcie usterek w układach

2. Remont transformatorów olejowych blokowych na stanowisku eksploatacji

Lp.	Nazwa urządzenia/typ	Licz. Zainst.	Remont	
			2020	2021
1.	Transformator blokowy bl.2 TOBNRLa 290000/230	1	0	1
2.	Transformator blokowy bl.3 TOBNRLa 290000/230	1	1	0
3.	Transformator blokowy bl.4 TOBNLa 270000/220	1	1	0
4.	Transformator blokowy bl.5 TOBNRLa 290000/400	1	0	1
5.	Transformator blokowy bl.6 TOBNRLa 290000/400	1	0	1
6.	Transformator blokowy bl.7 TOBNRLa 290000/400	1	1	1
7.	Transformator blokowy bl.9 typ TWBm 270000/400	1	1	1

Zakres ogólny: Prace przygotowawcze, kontrola pracy poszczególnych pomp olejowych i wentylatorów, odłączenie – rozszynowanie transformatora, szczegółowe oględziny transformatora, lokalizacja nieszczelności olejowych, czyszczenie chłodnic, izolatorów, powierzchni zaolejonych transformatora, sprawdzenie stanu przepony konserwatora, wskaźnika poziomu oleju, kontrola stanu okablowania transformatora i podłączeń do czujników, wskaźników, przekładników. kontrola wzrokowa konstrukcji wsporczych pod chłodnice, konserwator, kontrola stanu podestu obsługowego. Sprawdzenie stanu zacisków prądowych izolatorów. Sprawdzenie połączeń śrubowych konstrukcji, rurociągów olejowych, dokręcenie. Wymiana przełączników Buchholza, oględziny, przeгляд zewnętrzny przełącznika zaczeów, sprawdzenie i kontrola wszystkich połączeń uziemiających elementów transformatora. Konserwacja aparatury punktu gwiazdowego transformatora. Przeгляд ogrodzenia, opisów, oznaczeń.

3. Remont transformatorów olejowych odczepowych 25-32 MVA na stanowisku eksploatacji

Lp.	Nazwa urządzenia/typ	Licz. Zainst.	Remont	
			2020	2021
1.	Transformator odczepowy bl.2; typ TDRbx 25000/15	1	0	1
2.	Transformator odczepowy bl.3; typ TDR 25000/15x	1	1	0

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Znak Sprawy NZ/PZP/12/2020
Część II SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

3.	Transformator odczepowy bl.4; typ TDRbx 25000/15	1	1	0
4.	Transformator odczepowy bl.5; typ TWAR3C 25000/15PN	1	0	1
5.	Transformator odczepowy bl.6; typ TDR 25000/15x	1	0	1
6.	Transformator odczepowy bl.7; typ TDR 25000	1	1	1
7.	Transformator odczepowy bl.9; typ TONRLa 32000/15/32	1	1	1
8.	Transformator potrzeb ogólnych nr1; typ TDR25000/110/25	1	0	1
9.	Transformator potrzeb ogólnych nr2; typ TDR25000/110x 25	1	0	1
10.	Transformator odczepowy TZO; typ TWAR3D 25000/15PN	1	0	1

Zakres ogólny: Prace przygotowawcze, odłączenie - rozszynowanie (zszynowanie) transformatora, szczegółowe oględziny transformatora, lokalizacja nieszczelności olejowych, czyszczenie powierzchni zaolejonych transformatora, wskaźnika poziomu oleju, kontrola stanu okablowania transformatora i połączeń do czujników, wskaźników, przekładników. kontrola wzrokowa konstrukcji wsporczych pod konserwator, Sprawdzenie stanu zacisków prądowych izolatorów. Sprawdzenie połączeń śrubowych konstrukcji, rurociągów olejowych, dokręcenie. Wymiana przekaźników Buchholza, oględziny, przegląd zewnętrzny przełącznika zaczepów, sprawdzenie i kontrola wszystkich połączeń uziemiających elementów transformatora. Przegląd ogrodzenia, opisów, oznaczeń.

4. Remont transformatorów suchych 6/0,4 kV na stanowisku eksploatacji

Lp.	Nazwa urządzenia/typ	Licz. Zainst.	Remont	
			2020	2021
1.	Transformatory suche tradycyjne typ T3Gc 630/6, T3Gc 1000/6.	100	20	15
2.	Transformatory żywiczne typ TZM 1000/6, TZAM 1000/6	30	10	5

Zakres ogólny: Prace przygotowawcze, demontaż osłon, odłączenie obustronne, czyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń, wykonanie szczegółowych oględzin rdzenia, uzwojeń, połączeń uzwojeń, tabliczki zaczepowej, izolatorów, sprawdzenie dokręcenia połączeń śrubowych, wykonanie badania okresowego transformatora, kabla zasilającego i uziemienia. podłączenie, montaż osłony, dopuszczenie do eksploatacji.

5. Remont rozdzielni 6 kV

Lp.	Nazwa urządzenia/typ	Licz. zain.	Remont	
			2020	2021
1.	Rozdzielnia blokowa bl.1; typ PREM 14S 6kV 1600A 46 pól, wył. VD4	1	0	1
2.	Rozdzielnia blokowa bl.2; typ D12P 6kV 1600A 40 pól, wył. VD4	1	0	1
3.	Rozdzielnia blokowa bl.3; typ PREM 14S 6kV 1600A 46 pól, wył. VD4	1	1	0
4.	Rozdzielnia blokowa bl.4; typ D12P 6kV 1600A 40 pól, wył. VD4	1	1	0
5.	Rozdzielnia blokowa bl.5; typ PREM 14S 6kV 1600A 48 pól, wył. VD4	1	0	1
6.	Rozdzielnia blokowa bl.6; typ PREM 14S 6kV 1600A 48 pól, wył. VD4	1	0	1
7.	Rozdzielnia blokowa bl.7; typ D12P 6kV 1600A 40 pól, wył. VD4	1	0	1
8.	Rozdzielnia blokowa bl.9; typ PREM 14S 6kV 1600A 48 pól, wył. VD4	1	1	0
9.	Rozdzielnia potrzeb ogólnych PO1; typ PREM 14S 6kV 1250A 32 pola wył. VD4	1	1	0
10.	Rozdzielnia potrzeb ogólnych PO2; typ PREM 14S 6kV 1250A 32 pola wył. VD4	1	1	0
11.	Rozdzielnia potrzeb ogólnych RO1AB; typ RD1 6kV 1250A 44 pola wył. SCJ i WV	1	0	1
12.	Rozdzielnia potrzeb ogólnych OBCA/B; typ PREM 14S 6kV 1250A 22 pola wył. ECA	2	1	0

Zakres ogólny: Oczyszczenie wnętrza przedziału przyłączy, oczyszczenie z kurzu i pyłu osprzętu i aparatury, dokręcenie połączeń śrubowych torów prądowych dokręcenie śrub mocowania aparatury.

6. Remont pól i wyłączników potrzeb ogólnych 6kV

Liczba pól i wyłączników do remontu 50 sztuk, częstotliwość 1x na rok

Zakres ogólny: Czyszczenie pola z zabrudzeń, kurzu, pyłu, oleju. Remont mechaniki członu ruchomego i stałego pola, regulacja, smarowanie, sprawdzenie poprawności działania, sprawdzenie działania blokad mechanicznych. Przegląd oszynowania pola, sprawdzenie stanu izolatorów i torów prądowych. Przegląd komory kablowej pola. Sprawdzenie stanu zainstalowanej aparatury (przekładników, uzemienników lub odgromników) Sprawdzenie stanu głowicy kablowej lub przyłącza szynowego. Przegląd pozostałych elementów pola (opisów, tabliczek, zamknięć, zamków) usuwanie zauważonych usterek. Opracowanie protokołów.

Remont okresowy wyłącznika 6 kV, pomiary, smarowanie, sprawdzenie poprawności działania, wymiana uszkodzonych elementów. Opracowanie protokołów.

7. Remont silników elektrycznych asynchronicznych 6 kV

Lp.	Nazwa urządzenia/typ	Liczba zainstal.	Remont	
			2020	2021
1.	Silniki pomp wody zasilającej; typ: 2AZM-3200/60000Y4 3,2MW	24	6	3
2.	Silniki pomp kondensatu; typ SVf 355X4C 250 kW	24	9	3
3.	Silniki pomp wody chłodzącej typ SBJVe 1616s/01/E 1250 kW	8	2	2
4.	Silniki pomp obiegu mieszanego; typ SBJVe1716t/01 3150 kW	2	1	1
5.	Silniki pomp olejowych; typ SZDc 176tE 200 kW typ SZJc 176tE 200 kW	8	4	1
6.	Silniki młynów węglowych typ SZJr 138r/01 400 kW	42	10	10
7.	Silniki wentylatorów młynów; typ Sfr 750XK4 630 kW typ SZJr134r 630 kW	42	10	10
8.	Silniki wentylatorów podmuchu 1-7; typ SZJr 148/10t 850/450 kW	14	4	2
9.	Silniki wentylatorów spalin 1-7; typ Sf 750X10 1250 kW typ SZJf 1410L 1250 kW	14	4	2
10.	Silniki wentylatorów spalin 9 typ HXR 560LT6 ABB 1807 kW	2	0	0
11.	Silniki dmuchaw wysokoprężnych bl.9- typ HXR 355LC4 250 kW	6	2	2
12.	Silniki sprężarek powietrza bl.9 200 kW	3	1	1
13.	Silniki taśmociągów nawęglania: typ Sfr 560Y6m 320 kW typ SZJc196tsp4 320 kW; typ SZDc196t 320 kW; typ Tsh 450 h6bspec 500 kW	6	2	2
14.	Silniki pomp bagrowych: typ Sh 400H4Bm; typ Sf 400X4-E	8	4	2
15.	Silniki pomp wody dodatkowej: typ SZDc 194s/2E; typ SZDc 194t/3E	4	1	1
16.	Silniki pomp wody powrotnej, typ SZDc 194t/2E 400 kW typ typ Sh 400H4Bm 400 kW	4	1	1
17.	Silniki członu ciepłowniczego typ SCUdm124se 500 kW typ SZDc 194s 320 kW	7	1	1
18.	Silniki taśmociągów składowiska typ Sf 355LK-4	3	3	0
19.	Silniki wentylatorów wspomagających typu KR7038B-AA08 3,2 MW	4	1	1
20.	Silniki pomp recyrkulacyjnych typ KA2459X-BH01E-Z 825 kW	8	2	2
21.	Silniki wentylatorów n.n. typ KA2408X-BHE01E-Z 340 kW	2	1	0
22.	Silniki mieszadeł natleniających typ KA2408X-BH05E-Z 300 kW	4	1	1
23.	Silniki młynów kamienia wapiennego typ BRN500Y-4sp 520 kW	2	1	1
24.	Silnik przenośnika gipsu typ Sh 355X4BE 250 kW	1	1	0
25.	Silniki rębaków typ Sh450H4C 800 kW	2	0	1

Zakres ogólny: Prace przygotowawcze, odłączenie, rozsprzęglenie, demontaż ze stanowiska, transport do warsztatu, czyszczenie silnika, rozmontowanie, oględziny, pomiary, wykonanie napraw, usunięcie usterek, wymiana łożysk, zmontowanie silnika, wykonanie badań i pomiarów na stacji prób, przetransportowanie, montaż na stanowisku, zesprzęglenie, podłączenie, wykonanie pomiarów pomontażowych, wykonanie prac pomocniczych, dopuszczenie do eksploatacji.

8. Remont urządzeń elektrycznych 0,4 kV na blokach energetycznych nr 1-7. Zakres ogólny

Lp.	Urządzenie/ zakres prac
1.	Remont rozd. gniazd remontowych:
1.1.	Czyszczenie rozdzielni z pyłu i kurzu.
1.2.	Przegląd rozłączników, zabezpieczeń i gniazd.
1.3.	Sprawdzenie i konserwacja zamków, zawiasów, połączeń.
1.4.	Aktualizacja opisów.
1.5.	Wymiana uszkodzonych gniazd.
1.7.	Usunięcie wszelkich usterek.
2.	Remont rozdzielnic oświetlenia:
2.1.	Czyszczenie rozdzielni z pyłu i kurzu.
2.2.	Sprawdzenie i konserwacja zamków zawiasów.
2.3.	Sprawdzenie i konserwacja połączeń zerujących.
2.4.	Aktualizacja opisów.
2.5.	Wymiana zużytej aparatury.
2.6.	Usunięcie usterek
3.	Remont rozdzielnic A,B,C,D,D1.1,H, E, F, N:
3.1.	Czyszczenie rozdzielni z pyłu i kurzu.
3.2.	Przegląd, konserwacja i sprawdzenie stanu technicznego aparatury łączeniowej, wymiana uszkodzonej.
3.3.	Przegląd i konserwacja łączników w polach zasilania podstawowego i rezerwowego
3.4.	Przegląd i konserwacja połączeń uziemiających i połączeń wyrównawczych.
3.5.	Przegląd i konserwacja listew zaciskowych.
3.6.	Przegląd i konserwacja połączeń prądowych w oszynowaniu rozdzielnic.
3.7.	Wymiana zużytych/uszkodzonych elementów, aparatury.
3.8.	Wymiana zużytych uszczelki gumowych relacji konstrukcja rozdzielnic a drzwi rozd.
3.9.	Usunięcie usterek
3.10.	Pomiary rezystancji izolacji kabli zasilających rozdzielnie i oszynowania rozdzielni.
3.11.	Aktualizacja opisów.
3.12.	Aktualizacja schematu jednokreskowego
3.13.	Sporządzenie oceny stanu technicznego rozdzielnic na podstawie zleconego zakresu prac.
4.	Remont rozdzielni RNA/B:
4.1.	Czyszczenie rozdzielni i aparatury z pyłu i kurzu.
4.2.	Przegląd wyłączników DS-425b.
4.3.	Przegląd stanu technicznego aparatury łączeniowej.
4.4.	Remont członów ruchomych - wymiana zużytej aparatury łączeniowej.
4.5.	Przegląd i sprawdzenie stanu listew zaciskowych, zestyków oszynowania, złączy tulipanowych.
4.6.	Sprawdzenie i nastawa poprawności nastaw przekaźników termicznych.
4.7.	Przegląd , konserwacja, remont mechanizmów współpracy członów stałych i ruchomych.
4.8.	Przegląd i konserwacja połączeń śrubowych w oszynowaniu rozdzielni, wyeliminowanie miejsc korozji oraz zabezpieczenia połączeń prądowych przed korozją
4.9.	Sprawdzenie stanu technicznego i umocowania osłon izolacyjnych szyn w przedziałach kablowych.

4.10.	Konserwacja zamków i zawiasów drzwi pól odpływowych.
4.11.	Przegląd i konserwacja połączeń uziemiających i połączeń wyrównawczych.
4.12.	Aktualizacja opisów i schematu jednokreskowego rozd. z.
4.13.	Uszczelnienie dna szaf przedziałów kablowych.
4.14.	Sporządzenie oceny stanu technicznego rozdzielni na podstawie zleconego zakresu prac.
5.	Remont rozdzielni RNE:
5.1.	Czyszczenie rozd. oraz szaf ogrzewania izolatorów i lejów zsypanych z pyłu i kurzu.
5.2.	Przegląd stanu technicznego aparatury łączeniowej, szafy ogrzewania izolatorów elektrofiltrów, szafy ogrzewania lejów zsypanych elektrofiltrów.
5.3.	Przegląd i sprawdzenie stanu listew zaciskowych, wymiana przegrzanych i uszkodzonych.
5.4.	Sprawdzenie i konserwacja zamków i zawiasów drzwi.
5.5.	Sprawdzenie poprawności mocowania uszczelek w drzwiach/ ramach szaf.
5.6.	Wykonanie wylewek gipsowych w szafach rozdzielnic.
5.7.	Uaktualnienie opisów i oznaczeń aktualizacja schematu jednokreskowego.
5.8.	Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabli zasilających rozdzielnię i oszynowania rozdzielni.
6.	Remont oświetlenia całość bloku:
6.1.	Czyszczenie opraw i kloszy z pyłu i kurzu (około 500 opraw)
6.2.	Wymiana zużytych źródeł światła (sodowe, metalohalogenkowe, zwykłe, świetlówkowe).
6.3.	Wymiana zużytych/ uszkodzonych opraw.
6.4.	Uzupełnienie brakujących opisów i oznaczeń.
6.5.	Likwidacja zbędnych kabli, osprzętu.
6.6.	Usunięcie usterek.
6.7.	Sprawdzenie sterowania oświetlenia awaryjnego należy wyłączyć napięcie zasilające oświetlenie podstawowe i zmierzyć czas po jakim załączy się oświetlenie awaryjne czas należy odnotować protokole.
7.	Remont układu elektrycznego DC:
7.1.	Czyszczenie rozdzielni z pyłu i kurzu.
7.2.	Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego aparatury łączeniowej, wymiana uszkodzonej.
7.3.	Przegląd i sprawdzenie stanu listew zaciskowych. wymiana przegrzanych i uszkodzonych.
7.4.	Sprawdzenie i konserwacja zamków i zawiasów drzwi.
7.5.	Sprawdzenie i konserwacja połączeń wyrównawczych i uziemiających.
7.6.	Aktualizacja opisów i oznaczeń, schematu jednokreskowego rozdzielni.
7.7.	Sprawdzenie stanu naczyń akumulatorowych, płyt i izolacji płyt, elektrolitu, połączeń i ustawienia baterii.
7.8.	Sprawdzenie stanu pomieszczeń akumulatorni: wentylacji, oświetlenia i ogrzewania, usunięcie usterek.
7.9.	Pomiary rezystancji izolacji kabli zasilających rozdzielnię i oszynowania rozdzielni
8.	Remont silników 0,4 kV:
8.1	Czyszczenie silników z pyłu i kurzu.
8.2	Ocena stanu technicznego łożysk w silniku (ok. 30 szt.)
8.3.	Ustalenie wspólnie ze Zleceniodawcą ostatecznego zakresu remontu silników 0,4 kV.
8.4.	Demontaż silnika/ów ze stanowiska.
8.4.	Transport silnika/ów do warsztatu.
8.5.	Czyszczenie obudowy silników.
8.6.	Wyjazd wimikiem ze stojana.
8.7.	Przegląd stojana tj: sprawdzenie stanu technicznego żelaza czynnego obwodu napięciowego, prądowego, pomiar rezystancji izolacji.
8.8.	Przegląd wimika sprawdzenie stanu technicznego obwodu magnetycznego prądowego.
8.9.	Sprawdzenie pasowań tarcz łożyskowych, czopów.

8.10.	Wymiana łożysk.
8.11.	Montaż poszczególnych elementów silnika.
8.12.	Sprawdzenie poprawności pracy silnika.
8.13.	Sprawdzenie poziomu drgań silnika.
8.14.	Transport silnika na stanowisko.
8.15.	Montaż silnika.
8.16.	Zesprzęglenie silnika.
8.17.	Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności
8.18.	Sprawdzenie połączeń śrubowych w skrzynkach łączeniowych dokręcenie luźnych.
8.19.	Pomiar rezystancji izolacji kabla zasilającego z silnikiem.
8.20	Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych pomiarów.
9.	Linie kablowe:
9.1.	Sprawdzenie wizualne tras kablowych, stanu muf, stanu uszczelnienie przejść przez ścianę, stropy, grodzie.
9.2.	Sprawdzenie połączeń śrubowych w tabliczkach zaciskowych, usunięcie usterek.
9.3.	Wymiana zużytych/ uszkodzonych skrzynek złączy kablowych
9.3.	Uporządkowanie tras kablowych w zakres uporządkowania wchodzi: czyszczenie tras kablowych, mocowanie kabli do konstrukcji kablowych, uzupełnienie konstrukcji kablowych.
9.4.	Likwidacja zbędnych kabli, muf, skrzynek, puszek.
9.5.	Usunięcie wszelkich usterek.
10.	Remont instalacji elektrofiltrów:
10.1.	Sprawdzenie wizualne i poprawa mocowań kabli/przewodów zasilających grzałki.
10.2.	Sprawdzenie połączeń prądowych na listwach zaciskowych w skrzynka łączeniowych, dokręcenie luźnych
10.3.	Aktualizacja opisów
10.4.	Wymiana przegrzanych uszkodzonych elementów.

9. Remont urządzeń elektrycznych 0,4 kV na bloku energetycznym nr 9. Zakres ogólny

Lp.	Urządzenie/Zakres prac
1.	Silniki (ok. 30 szt.):
1.1.	Czyszczenie silników z pyłu i kurzu.
1.2.	Ocena stanu technicznego łożysk w silniku
1.3.	Ustalenie wspólnie ze Zleceniodawcą ostatecznego zakresu remontu silników 0,4 kV.
1.4.	Demontaż silnika/ów ze stanowiska.
1.5.	Transport silnika/ów do warsztatu.
1.6.	Czyszczenie obudowy silników.
1.7.	Wyjazd wirnikiem ze stojana.
1.8.	Przegląd stojana tj: sprawdzenie stanu technicznego żelaza czynnego obwodu napięciowego, prądowego, pomiar rezystancji izolacji.
1.9.	Przegląd wirnika sprawdzenie stanu technicznego obwodu magnetycznego prądowego.
1.10.	Sprawdzenie pasowań tarcz łożyskowych, czopów.
1.11.	Wymiana łożysk.
1.12.	Montaż poszczególnych elementów silnika.
1.13.	Sprawdzenie poprawności pracy silnika.
1.14.	Sprawdzenie poziomu drgań silnika.
1.15.	Transport silnika na stanowisko.
1.16.	Montaż silnika.
1.17.	Zesprzęglenie silnika.
1.18.	Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności

Asch

1.19.	Sprawdzenie połączeń śrubowych w skrzynkach łączeniowych dokręcenie luźnych.
1.20.	Pomiar rezystancji izolacji kabla zasilającego z silnikiem.
1.21.	Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych pomiarów.
2.	Rozdzielnice (segmentów ok 40, szaf ok. 40):
2.1.	Czyszczenie rozdzielnicy i aparatury rozdzielczej z pyłu i kurzu.
2.2.	Przegląd i konserwacja wyłączników w polach zasilania podstawowego i rezerwowego.
2.3.	Przegląd i konserwacja stanu technicznego aparatury łączeniowej.
2.4.	Przegląd i konserwacja stanu technicznego listew zaciskowych, zestyków.
2.5.	Przegląd i konserwacja mechanizmów współpracy członów stałych i ruchomych.
2.6.	Sprawdzenie stanu technicznego mocowań i osłon izolacyjnych przedziałów przyłączeniowych i oszynowania rozdzielnicy.
2.7.	Przegląd i konserwacja połączeń śrubowych w oszynowaniu rozdzielnicy wyeliminowanie miejsc korozji oraz zabezpieczenie przed korozją.
2.8.	Przegląd i konserwacja połączeń wyrównawczych, uziemiających.
2.9.	Sprawdzenie poprawności nastaw i działania zabezpieczeń termicznych nastawa 1.1In.
2.10.	Doszczelnienie dna szaf rozdzielczych.
2.11.	Aktualizacja opisów i schematu jednokreskowego rozdzielnicy
2.11.	Pomiar rezystancji izolacji kabli zasilających i oszynowania rozdzielnicy.
2.13.	Sporządzenie oceny stanu technicznego rozdzielnicy na podstawie zleconego zakresu prac.
3.	Oświetlenie (około 500 szt.)
3.1.	Czyszczenie opraw i kloszy z pyłu i kurzu.
3.2.	Wymiana zużytych źródeł światła(OSRAM Powerstar HQI-E250W/D/PRO; OSRAM Powerstar HQI-E 70W/ND; VENYTURE 150W/C/U/LU/E90/UVS/737, VENTURE WHITE-LUXPLUS HIT 150W/U/LU/T46/740; VENTURE WHITE- HIT 70W .
3.3.	Wymiana uszkodzonych opraw
3.3.	Uzupełnienie brakujących opisów i oznaczeń.
3.5.	Sprawdzenie poprawności sterowania oświetleniem
3.6.	Usunięcie usterek.
3.7.	Sprawdzenie sterowania oświetlenia awaryjnego należy wyłączyć napięcie zasilające oświetlenie podstawowe i zmierzyć czas po jakim załączy się oświetlenie awaryjne czas należy odnotować protokole.

10. Remont bieżący urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

Lp.	Urządzenie /zakres prac
1.	Silniki (15 szt. silników na każdy rok):
1.1.	oczyszczenie silnika z pyłu i kurzu i jego oględziny.
1.2.	sprawdzenie temperatury osłon zewnętrznych.
1.3.	sprawdzenie stanu łożysk.
1.4.	wymiana silnika
	wymiana elementu silnika (przewietrznik, osłona, tabliczka...)
1.4.	sprawdzenie stanu przewodów, uszczelnień.
	wymiana kabla/ przewodu
1.5.	sprawdzenie czytelności tabliczek informacyjnych.
1.6.	sprawdzenie stanu połączeń śrubowych zewnętrznych (mocujących, kontaktowych) oraz w skrzynkach zaciskowych silników.
1.7.	pomiar rezystancji izolacji.
1.8.	pomiary ciągłości przewodów połączeń wyrównawczych.
1.9.	usunięcie usterek.

Labol
A

1.10.	sporządzenie protokołu (dla każdego silnika) z przeprowadzonych czynności, protokół sporządzić zgodnie z instrukcją I/MR/E/10/2011.
2.	Linie kablowe (10 szt. skrzynek na każdy rok):
2.1.	oczyszczenie skrzynek ZK z pyłu i kurzu i ich oględziny
2.2.	sprawdzenie stanu połączeń śrubowych w skrzynkach zaciskowych, dokręcenie luźnych.
2.3.	sprawdzenie stanu zadławień kabli.
2.4.	oględziny zewnętrzne linii kablowych.
2.5.	wymiana listwy zaciskowej
2.6.	wymiana skrzynki.
2.7.	usunięcie usterek.
2.8.	sporządzenie protokołu (dla każdego obwodu) z przeprowadzonych czynności, protokół sporządzić zgodnie z instrukcją I/MR/E/10/2011.
3.	Oświetlenie (120 szt. opraw na każdy rok)
3.1.	czyszczenie opraw i kloszy z pyłu i kurzu.
3.2.	wizualne sprawdzenie stanu technicznego oprawy, klosza, zadławień, uszczelnień, uchwyków, wysięgników, kabli.
3.3.	wymiana zużytych źródeł światła (metalohalogenkowe 150W; świetlówki 36W trzonek G13).
3.4.	wymiana oprawy
3.4.	sprawdzenie czy są dobrze dokręcone wszystkie śruby, nakrętki, dławik, zaślepki.
3.5.	sprawdzenie poprawności sterowania oświetleniem.
3.6.	usunięcie usterek.
3.7.	pomiar rezystancji izolacji oprawy, obwodu, ciągłości przewodów połączeń wyrównawczych.
3.8.	sporządzenie protokołu (dla każdego obiektu) z przeprowadzonych czynności, protokół sporządzić zgodnie z instrukcją I/MR/E/10/2011.
4.	Elektrowibratory (8 szt. na każdy rok):
4.1.	czyszczenie obudowy z pyłu i kurzu.
4.2.	sprawdzenie połączeń śrubowych, dokręcenie luźnych.
4.3.	dosmarowanie łożysk rolkowych.
4.4.	sprawdzenie stanu przewodów zasilających.
4.5.	wymiana elektrowibratora.
4.5.	sprawdzenie połączeń prądowych w tabliczkach zaciskowych, listwach zaciskowych.
	wymiana skrzynki łączeniowej
4.6.	usunięcie usterek
4.7.	sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynności zgodnie z instrukcją Ex.
5.	Separator (7 szt. na każdy rok):
5.1.	czyszczenie obudowy z pyłu i kurzu.
5.2.	sprawdzenie temperatury osłon zewnętrznych.
5.3.	sprawdzenie stanu przewodów, doszczelnień wprowadzeń przewodów.
5.4.	sprawdzenie połączeń śrubowych całości separatora.
5.5.	sprawdzenie połączeń prądowych w tabliczkach zaciskowych i łączeniowych.
5.6.	wymiana separatora
5.7.	usunięcie usterek
5.8.	sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynności zgodnie z instrukcją I/MR/E/10/2011
6.	Pierścienie ślizgowe:
6.1.	czyszczenie obudowy z pyłu i kurzu.
6.2.	sprawdzenie doszczelnień pierścieni, wymiana zużytych/ uszkodzonych uszczelnek.
6.3.	sprawdzenie połączeń prądowych dokręcenie luźnych.
6.5.	doszczelnienie wprowadzeń/wyprowadzeń przewodów/kabli.

Polak
AS

6.6	sprawdzenie stanu technicznego pierścieni ślizgowych.
6.7.	usunięcie usterek.
6.8.	sporządzenie protokołu zgodnie i instrukcja Ex

11. Remont pola i wyłączników niskiego napięcia potrzeb ogólnych

Liczba pól i wyłączników do remontu 100 sztuk, częstotliwość 1x na rok

Lp.	Zakres prac
1.	Czyszczenie pola z pyłu i kurzu oraz uszczelnienie dna szafy, segmentu wełną, wykonanie wylewki.
2.	Przegląd poprawności działania wyłączników, łączników, styczników
3.	Sprawdzenie stanu technicznego podstaw i gniazd bezpiecznikowych, listew zaciskowych, zestyków oszynowania.
4.	Sprawdzenie poprawności działania przekaźników termicznych.
5.	Sprawdzenie i konserwacja zamków i zawiasów drzwi prostowanie oraz centryczne ustawienie drzwi.
6.	Sprawdzenie i konserwacja połączeń wyrównawczych i uziemiających.
7.	Aktualizacja opisów (opisy trwałe) i schematów jednokreskowych rozdzielnic.
8.	Pomiary rezystancji izolacji obwodów, oszynowania rozdzielnic, ciągłości linii uziemiającej, sporządzenie protokołu.
9.	Usunięcie wszelkich innych usterek.
10.	Sporządzenie dokumentacji z prac remontowych

12. Remont rozdzielnic typu REG-1

Lp.	Zakres prac
1.	Czyszczenie rozdzielnic i aparatury rozdzielczej z pyłu i kurzu.
2.	Przegląd wyłączników DS425b zasilania podstawowego i rezerwowego.
3.	Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego aparatury łączeniowej - usunięcie usterek.
4.	Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego listew zaciskowych, zestyków, złączy tulipanowych - usunięcie usterek.
5.	Przegląd i konserwacja mechanizmów współpracy członów stałych i ruchomych.
6.	Sprawdzenie stanu technicznego mocowań i osłon izolacyjnych przedziałów przyłączeniowych i oszynowania rozdzielnic.
7.	Sprawdzenie połączeń śrubowych w oszynowaniu rozdzielnic wyeliminowanie miejsc korozji oraz zabezpieczenie przed korozją.
8.	Sprawdzenie, konserwacja połączeń wyrównawczych, uziemiających.
9.	Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń termicznych nastawa 1.1In).
10.	Doszczelnienie dna szaf rozdzielczych.
11.	Pomiar rezystancji izolacji kabli oszynowania rozdzielnic.
12.	Sporządzenie oceny stanu technicznego rozdzielnic na podstawie zleconego zakresu prac.

13. Remont rozdzielnic typu MS 76

Lp.	Zakres prac
1.	Czyszczenie rozdzielnic i aparatury rozdzielczej z pyłu i kurzu.
2.	Przegląd wyłączników w polach zasilania podstawowego i rezerwowego oraz sprzęgła.
3.	Przegląd i konserwacja stanu technicznego aparatury łączeniowej.
4.	Sprawdzenie poprawności nastaw i działania zabezpieczeń termicznych nastawa 1.1In.
5.	Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego listew zaciskowych wymiana przegrzanych.
6.	Sprawdzenie połączeń śrubowych w oszynowaniu rozdzielnic.
7.	Sprawdzenie, konserwacja połączeń wyrównawczych, uziemiających.
8.	Aktualizacja opisów.

9.	Aktualizacja schematu jednokreskowego rozdzielnic
10.	Wymiana spalonych neonowych elementów sygnalizacji świetlnej w rozd.
11.	Doszczelnienie dna szaf rozdzielczych.
12.	Sprawdzenie, wymiana uszkodzonych zamków w drzwiach rozdzielnic.
13.	Wymiana uszczelki gumowych relacji szafa-drzwi rozdzielnic.
14.	Pomiar rezystancji izolacji kabli oszynowania rozdzielnic.

14. Remont urządzeń dwóch wywrotnic wagonów

Lp.	Urządzenie/zakres prac
1.	Remont silników (5-sztuk silników dla jednej wywrotnicy):
1.1	Pomiary stanu technicznego łożysk.
1.2.	Ustalenie ze Zleceniodawcą ostatecznego zakresy remontu silników poza stanowiskiem.
1.3.	Demontaż silników (liczba silników do demontażu po ustaleniu ostatecznego zakresu).
1.4	Transport silników do warsztatu w celu wykonanie remontu (po ustaleniu ostatecznego zakresu).
1.5	Remont silnika z wymiana łożysk (po ustaleniu ostatecznego zakresu).
1.6	Sprawdzenie poprawności pracy silnika w stacji prób (po ustaleniu ostatecznego zakresu).
1.7.	Transport silnika na stanowisko (po ustaleniu ostatecznego zakresu).
1.8.	Montaż silnika na stanowisku (po ustaleniu ostatecznego zakresu)
1.9.	Czyszczenie obudowy silników z pyłu i kurzu przy silnikach pozostających na stanowiskach.
1.10.	Sprawdzenie połączeń prądowych w tabliczkach zaciskowych skrzynkach łączeniowych.
1.11.	Remont luzowników z wymianą łożysk oraz wymianą oleju (4 sztuki).
1.12.	Wymiana oleju w luzownikach.
1.12.	Usunięcie usterek.
1.13.	Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynności.
2.	Remont oświetlenia (134 szt. opraw dla jednej wywrotnicy):
2.1.	Czyszczenie opraw z pyłu i kurzu.
2.2.	Wymiana zużytych źródeł światła. (metalohalogenkowe 250W; 100W; świetlówki 36 W z trzonkiem G13)
2.3.	Wymiana uszkodzonych opraw.
2.4.	Wymiana zużytego osprzętu.
2.5.	Uzupełnienie brakujących opisów i oznaczeń.
2.6	Likwidacja zbędnych kabli, osprzętu.
2.7	Usunięcie usterek.
3.	Remont rozdzielnic (rozd. MS-76; 14 szaf dla jednej wywrotnicy):
3.1.	Czyszczenie rozdzielnic z pyłu i kurzu.
3.2.	Przegląd stanu technicznego aparatury łączeniowej.
3.3.	Przegląd i sprawdzenie stanu listew zaciskowych, wymiana przegrzanych, uszkodzonych.
3.4 .	Sprawdzenie i konserwacja zamków i zawiasów drzwi.
3.5.	Sprawdzenie poprawności mocowania uszczelki w drzwiach/ ramach szaf.
3.6.	Wykonanie wylewek gipsowych w szafach rozdzielnic.
3.7.	Uaktualnienie opisów i oznaczeń aktualizacja schematu jednokreskowego.
3.8.	Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji oszynowania rozdzielnic.
4.	Remont linii kablowych:
4.1.	Sprawdzenie wizualne tras kablowych, stanu muf, stan uszczelnień na przejściach przez ściany, stropy.
4.2	Wymiana uszkodzonych skrzynek metalowych złączy kablowych ZK na nowe.
4.4.	Likwidacja zbędnych kabli, muf, skrzynek, puszek.
4.5	Usunięcie wszelkich usterek.

4.6 Zabezpieczenie przepustów kablowych pod względem ppoż.

15. Remont urządzeń ładowarko-zwałowarki węgla

1.	Remont oświetlenia (45 szt. dla jednej ładowarki):
1.1	Przegląd i czyszczenie kloszy oraz opraw.
1.2	Wymiana uszkodzonego osprzętu
1.3	Uzupełnienia brakujących lub zużytych źródeł światła (metaloh.400W; sodowe 250W, rtęciowe 125W; zwykła 100W).
1.4	Sprawdzenie mocowań osprzętu instalacyjnego oraz kabli i przewodów elektrycznych.
1.5.	Likwidacja zbędnych kabli, opraw oświetleniowych, puszek rozgałęźnych.
1.6.	Odnowienie opisów informujących o oświetleniu poziomów.
1.7.	Sprawdzenie poprawności działania sterowania oświetleniem.
1.8	Sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności.
2.	Remont rozdzielnic (rozdzielnica MS 76; szaf 6 szt.):
2.1.	Czyszczenie rozdzielni i aparatury z pyłu i kurzu.
2.2.	Przegląd wyłączników (DS, 2 szt.)
2.3.	Sprawdzenie stanu technicznego aparatury łączeniowej.
2.4.	Przegląd i sprawdzenie stanu listew zaciskowych, zestyków, oszynowania.
2.5.	Sprawdzenie działania przekaźników termicznych.
2.6.	Sprawdzenie stanu i umocowania osłon izolacyjnych.
2.7.	Remont zamków i zawiasów drzwi szaf rozdzielni.
2.8.	Sprawdzenie i konserwacja połączeń wyrównawczych i uziemiających.
2.9.	Aktualizacja opisów i schematów jednokreskowych rozdzielni.
2.10	Uszczelnienie dna szaf przedziałów kablowych.
2.11	Pomiary rezystancji izolacji kabli zasilających rozd. R1,R2 oraz oszynowania rozdzielnicy.
3.	Remont silników (14 szt. dla jednej ładowarki):
3.1.	Sprawdzenie stanu technicznego łożysk
3.2.	Ustalenie ze Zleceniodawcą ostatecznego zakresu remonty silników.
3.3.	Demontaż silnika ze stanowiska
3.4.	Transport silników do warsztatu w celu wykonanie remontu.
3.5.	Demontaż poszczególnych elementów silnika.
3.6	Czyszczenie obudowy silnika.
3.7	Wyjazd wimikiem ze stojana.
3.8.	Przegląd stojana tj: sprawdzenie stanu technicznego żelaza czynnego obwodu napięciowego, prądowego, pomiar rezystancji izolacji.
3.9.	Przegląd wirnika sprawdzenie stanu technicznego obwodu magnetycznego prądowego.
3.10.	Sprawdzenie pasowań tarcz łożyskowych, czopów.
3.11.	Wymiana łożysk w silniku.
3.12.	Montaż poszczególnych elementów silnika.
3.13.	Sprawdzenie poprawności pracy silnika w stacji prób.
1.14.	Transport silnika na stanowisko.
3.15.	Montaż silnika na stanowisku.
3.16.	Zesprzęglenie silnika z przekładnią/pompą.
3.17	Czyszczenie obudowy silników pozostających na stanowiskach.
3.18	Sprawdzenie połączeń w szrankach zaciskowych , dokręcenie luźnych.
3.19.	Wymiana oleju w zwalniakach (8 szt. dla jednej ładowarki).
3.20.	Pomiary rezystancji izolacji silników z kablami.

Subi

3.21.	Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynności.
4	Remont linii kablowych:
4.1	Sprawdzenie wizualne tras kablowych, stanu muf, stan uszczelnień na przejściach przez ściany, stropy.
4.2	Wymiana uszkodzonych skrzynek metalowych złączy kablowych ZK na nowe.
4.3	Likwidacja zbędnych kabli, muf, skrzynek, puszek.
4.4	Usunięcie usterek.

16. Remont silników przenośników paliwa na nawęglaniu

Lp.	Zakres prac
1.	Demontaż silnika/ów ze stanowiska (15 szt. na rok)
2.	Transport silnika/ów do warsztatu.
3.	Czyszczenie obudowy silnika
4.	Wyjazd wirnikiem.
5.	Przegląd stojana tj: sprawdzenie stanu technicznego żelaza czynnego obwodu napięciowego, prądowego, pomiar rezystancji izolacji.
6.	Przegląd wirnika sprawdzenie stanu technicznego obwodu magnetycznego prądowego.
7.	Sprawdzenie pasowań.
8.	Wymiana łożysk.
9.	Montaż poszczególnych elementów silnika.
10.	Sprawdzenie poprawności pracy silnika.
11.	Sprawdzenie poziomu drgań silnika, wyniki zaprotokółować.
12.	Transport silnika na stanowisko.
13.	Montaż silnika.
14.	Zesprzęglenie silnika.
15.	Czyszczenie obudowy silników pozostających na stanowisku.
16.	Sprawdzenie połączeń prądowych w tabliczce zaciskowej i skrzynce łączeniowej.
16.	Wizualne sprawdzenie stanu technicznego kabla zasilającego, zadławień.
17.	Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności zgodnie z instrukcją I-MR-E-10-2011.

17. Remont elektroseparatorów na nawęglaniu

Lp.	Zakres prac
1.	sprawdzenie temperatury osłon zewnętrznych.
2.	sprawdzenie stanu przewodów oraz uszczelnień wyprowadzeń do wpustów.
3.	wymiana przewodów, uszczelnień.
4.	sprawdzenie stanu łożysk silników.
5.	wymiana solnika
6.	sprawdzenie prawidłowości działania aparatury ostrzegawczej.
7.	sprawdzenie połączeń śrubowych całości separatora.
8.	sprawdzenie czytelności tabliczek informacyjnych.
9.	sprawdzenie stanu połączeń śrubowych w skrzynkach zaciskowych.
10.	sprawdzenie działania układu chłodzenia.
11.	sprawdzenie stanu oleju w motoreduktorze.
12.	sprawdzenie stanu technicznego przewodów wentylacyjnych.
13.	sprawdzenia stanu technicznego aparatury elektrycznej.
14.	wymiana aparatury elektrycznej.
15.	sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych elementów konstrukcji.
16.	pomiar rezystancji izolacji elektromagnesu i silników elektrycznych.

Sech
AS

17.	sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności.
18.	usunięcie stwierdzonych usterek.

18. Remont urządzeń koparki wieloczynnościowej kołowej KWK 106

Lp.	Urządzenia/zakres prac
1.	Silniki (6 szt.):
1.1.	Czyszczenie obudowy silnika z pyłu i kurzu.
1.2.	Ocena stanu technicznego łożysk silników
1.3.	Ustalenie wspólne ze Zleceniodawcą ostatecznego zakresu remontu silników.
1.4.	Demontaż silników.
1.5.	Remont silników z wyjazdem wirników, wymianą łożysk, malowaniem obudowy silnika.
1.6.	Sprawdzenia poprawności pracy silników po remoncie (uruchomienie sporządzenie protokołu z przeprowadzonych badań).
1.7.	Remont zwalniaków z wymiana łożysk.
1.8.	Wymiana oleju w zwalniakach.
1.9.	Sprawdzenie połączeń prądowych w skrzynkach zaciskowych silnika z skrzynkami łączeniowych.
1.10.	Sprawdzenie poprawności nastaw i działania zabezpieczeń termicznych.
1.11.	Usunięcie usterek.
1.12.	Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności oraz pomiarów rezystancji izolacji silników.
2.	Oświetlenie (15 szt.):
2.1.	Czyszczenie z pyłu i kurzu opraw, kloszy.
2.2.	Wymiana uszkodzonych zużytych źródeł światła (sodowe 150W, zwykłe 100W, metalohalogen 400W).
2.3.	Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego aparatury łączeniowej wymiana uszkodzonej.
2.4.	Uśnięcie usterek
3.	Linie kablowe:
3.1.	Wizualna ocena stanu technicznego kabli/przewodów
3.2.	Sprawdzenie połączeń prądowych w skrzynkach zaciskowych.
3.3.	Likwidacja zbędnych kabli.
3.4.	Wykonanie doszczelnień przepustów kablowych.
3.5.	Usunięcie usterek
4.	Rozdzielnice (4 szt.):
4.1.	Czyszczenie rozdzielnic z pyłu i kurzu rozdzielnice tablicowe.
4.2.	Sprawdzenie i konserwacja zamków i zawiasów, uszczelek, wymiana uszkodzonych elementów.
4.3.	Sprawdzenie i konserwacja połączeń wyrównawczych i uziemiających.
4.4.	Aktualizacja opisów i oznaczeń.
4.5.	Sprawdzenie stanu technicznego aparatury łączeniowej, wymiana zużytej.
4.6.	Usunięcie usterek.
4.7.	Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych badań (ogłędzin, pomiarów) rozdzielnic.

19. Remont urządzeń koparki wieloczynnościowej kołowej KWK 315

Lp.	Urządzenia/zakres prac
1.	Silniki (6 szt.):
1.1.	Czyszczenie silników z pyłu i kurzu.
1.2.	Ocena stanu technicznego łożysk.
1.3.	Ustalenie wspólne ze Zleceniodawcą ostatecznego zakresu remontu silników.
1.4.	Demontaż silników.
1.5.	Remont silników z wyjazdem wirnikiem, wymianą łożysk, malowaniem obudowy silnika.

Lech
B

1.6.	Sprawdzenia poprawności pracy silników po remoncie (uruchomienie sporządzenie protokołu z przeprowadzonych badań).
1.7.	Remont zwalniaka z wymiana łożysk
1.7.	Wymiana oleju w zwalniakach.
1.8.	Sprawdzenie połączeń prądowych w skrzynkach zaciskowych silnika z skrzynkami łączeniowych.
1.9	Sprawdzenie poprawności nastaw i działania zabezpieczeń termicznych.
1.10	Usunięcie usterek.
1.11.	Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności oraz pomiarów rezystancji izolacji silników.
2.	Oświetlenie (50 szt.):
2.1.	Czyszczenie z pyłu i kurzu opraw, kloszy.
2.2	Wymiana uszkodzonych zużytych źródeł światła (sodowe 150W, zwykłe 100W, metalohalogen 400W).
2.3	Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego aparatury łączeniowej wymiana uszkodzonej.
2.4	Uśnięcie usterek.
3.	Rozdzielnica (5 szaf):
3.1.	Czyszczenie rozdzielnic z pyłu i kurzu.
3.2	Przegląd i konserwacja listew zaciskowych, wymiana zużytych.
3.3	Przegląd i konserwacja zamków i zawiasów, uszczeltek gumowych w drzwiach wymiana zużytych, uszkodzonych.
3.4	Sprawdzenie i konserwacja połączeń wyrównawczych i uziemiających.
3.5	Przegląd i konserwacja połączeń prądowych.
3.6.	Przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej, wymiana uszkodzonej.
3.7	Wykonanie doszczelnień przedziałów kablowych.
3.8.	Aktualizacja opisów i oznaczeń.
3.9.	Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności oraz pomiarów rezystancji izolacji oszynowania rozd.
4.	Linie kablowe:
4.1.	Wizualny przegląd linii kablowych.
4.2.	Przegląd i konserwacja połączeń śrubowych w skrzynkach /puszkach łączeniowych.
4.3.	Sprawdzenie, dokręcenie miejsc uszczelnień zadławień.
4.4.	Likwidacja zbędnych kabli.
4.5	Pomiary rezystancji izolacji kabli zasilających.

20. Przeniesienie i remont stacji przonośnych SP1,2 do zasilania koparki KWK 315

Lp.	Zakres prac
1.	Wypięcie kabla zasilającego ze stacji 6kV SP.
2.	Zabezpieczenie kabla 6kV OnGereksz-G (Z) na czas przejazdu koparki.
3.	Przejazd koparki KWK 315 i KWK106 (Agregat prądowórczy, transport w postaci ciągnika z przyczepa zapewnia Zamawiający).
4.	Przejazd stacji SP (ciągnik/(spychacz do transportu stacji zapewnia Zamawiający, liny do przeciągania Kontrahent.
5.	Czyszczenie skrzyni SZK wewnątrz i zewnątrz z pyłu i kurzu.
6.	Przegląd i konserwacja połączeń prądowych w skrzyni łączeniowej.
7.	Czyszczenie aparatury w rozd. SP z pyłu i kurzu.
8.	Przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej w stacji SP.
9.	Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji oszynowania i kabli zasilających oraz rezystancji uziemień.
10.	Pomiary rezystancji izolacji kabli zasilających
11.	Usunięcie usterek
12.	Wpięcie kabla zasilającego do stacji 6 kV SP.
13.	Wykonanie prób funkcjonalnych koparki.

Lebi
✱

14. Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych pomiarów.

21. Remont zespołów prostowniczych elektrofiltru w remontach bloków

Lp.	Zakres prac
1.	Oględziny, sprawdzenie stanu zewnętrznego zespołów prostowniczych i osłon torów WN. Oczyszczenie zespołów z wycieków oleju.
2.	Przegląd odwilżaczy powietrza; wymiana zużytego silikażelu, wymiana brakujących lub uszkodzonych miseczek olejowych, uszczelnienie odwilżaczy w których silikażel zmienia barwę „od góry”. Przegląd wskaźników poziomu oleju, czyszczenie, usuwanie nieszczelności.
3.	Przegląd osprzętu w skrzyni przyłączeniowej zespołu, sprawdzenie stanu izolatorów nn. Kontrola, sprawdzenie stanu końcówek kablowych kabla zasilającego 0,4 kV.
4.	Uzupełnienie niedoborów oleju w zespołach prostowniczych.
5.	Pobranie próbek olejowych do badania w laboratorium.
6.	Wyrównanie poziomów oleju.
7.	Kontrola i czyszczenie: Izolatorów WN zespołów, izolatorów przepustowych, izolatorów dzielników napięć, sprawdzenie stanu dzielników napięć.
8.	Przegląd uziemników komór, sprawdzenie poprawności działania, regulacja.
9.	Badanie okresowe zespołów prostowniczych i pozostałych elementów torów WN.
10.	Naprawa pokrycia antykorozyjnego zespołów prostowniczych i rur osłonowych WN.
11.	Konserwacja instalacji uziemiającej zespołów i torów WN.
12.	Badanie ciągłości przewodów uziemiających.
13.	Sprawdzenie, uzupełnienie opisów zespołów prostowniczych i uziemników, uzupełnienie tabliczek ostrzegawczych.
14.	Naprawa uszkodzonych elementów, usunięcie wszystkich zauważonych usterek.

22. Remont oświetlenia ulicznego, placów i terenów elektrowni

Lp.	Zakres prac
1.	Czyszczenie kloszy opraw z pyłu i kurzu.
2.	Sprawdzenie mocowań opraw oświetleniowych, naprawa niestabilnych.
3.	Sprawdzenie stanu technicznego wysięgników, malowanie emalią olejną, konserwacja przeciwkorozyjna śrub.
4.	Wymiana źródeł światła.
5.	Wymiana uszkodzonych kloszy.
6.	Wymian uszkodzonych opraw oświetleniowych.
7.	Czyszczenie tabliczek zaciskowych, konserwacja połączeń prądowych.
8.	Remont zabezpieczeń tabliczek zaciskowych, wykonanie nowych zamknięć tabliczek zaciskowych.
9.	Wymiana uszkodzonej aparatury zabezpieczającej.
10.	Wykonanie numeracji słupów/obwodów oświetleniowych.
11.	Usunięcie usterek.
12.	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej słupa.
13.	Pomiar rezystancji izolacji kabla zasilającego.
14.	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej słupa.

Załącznik nr 1.5. SIWZ cz. II.

Wykaz obiektów i instalacji zamawiającego oraz urządzeń elektroenergetycznych podlegających utrzymaniu i planowym remontom

1. 8 bloków energetycznych 5 x 242 MW, 1 x 239 MW, 1 x 225 MW i 1 x 205 MW.
 - 1.1. Turbiny parowe trójkadłubowe wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 - 1.2. 7 kotłów parowych opalany pyłem węgla z biomasą o wydajności pary 650 t/h wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 - 1.3. Instalacja odazotowania spalin wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 - 1.4. Kocioł parowy opalany biomasą wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 - 1.5. Generatory chłodzone wodorem wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 - 1.6. Transformatory blokowe 110kV, 220kV, 400 kV i potrzeb własnych bloków wraz z urządzeniami pomocniczymi.
2. Instalacja Odsiarczania Spalin wraz z urządzeniami pomocniczymi.
3. Hydrocyklony.
4. Kanały spalin i instalacje elektroenergetyczne komina nr 1,3.
5. Zakład Kamienia Wapiennego.
6. Nawęglanie wraz z ŁZKS 1 i 2.
7. Wywrotnice wagonowe.
8. Rozmrażalnia wagonów.
9. Mazutownia i gospodarka olejowa.
10. Odżużlanie i odpopielenie.
11. Elektrofiltry z urządzeniami pomocniczymi.
12. Składowiska żużla, popiołu i gipsu.
13. Stacja demineralizacji wody DEMI.
14. Pompownie wody chłodzącej.
15. Gospodarka wodna i ściekowa – pompownie, osadniki, zbiorniki, itp.
16. Instalacja rozładunku magazynowania i podawania amoniaku DRIM
17. Oczyszczalnia ścieków.
18. Ujęcie wody na rzece Wschodnia.
19. Ujęcie wody w Tursku.
20. Człony ciepłownicze CC1_CC2.
21. Sprężarkownia.
22. Instalacje biomasy wraz urządzeniami pomocniczymi (rębaki, zbiorniki, przenośniki, dołki zasypowe, odpylnie, próbopobieraki, itp.).
23. Obiekt H4 wraz z infrastrukturą kolejową.
24. Nastawnia Centralna.
25. Nastawnie obiektowe.
26. Serwerownie, krosownie i kablownie.
27. Infrastruktura elektroenergetyczna i elektryczna Elektrowni:
 - 27.1. Urządzenia układu wyprowadzenia mocy z bloków energetycznych:
 - 27.1.1. szynoprzewody wyprowadzenia mocy wraz z przekładnikami napięciowymi i prądowymi, wyłączniki generatorowe wraz z kondensatorami przeciwprzepięciowymi.
 - 27.1.2. transformatory blokowe, wyłączniki blokowe, ograniczniki przepięć, odłączniki, uziemniki, przekładniki zespolone zainstalowane na przedpolach transformatorów blokowych.
 - 27.2. Urządzenia zasilania potrzeb własnych blokowych, pozablokowych i ogólnych:
 - 27.2.1. transformatory potrzeb własnych bloków energetycznych TZ, transformator potrzeb pozablokowych TZO.
 - 27.2.2. transformatory potrzeb ogólnych 110/6 kV TR1_2, ograniczniki przepięć, odłączniki, uziemniki, przekładniki zespolone zainstalowane na przedpolach transformatorów potrzeb ogólnych 110/6 kV, mosty szynowe 6 kV zasilania podstawowego i rezerwowego rozdzielni 6 kV.
 - 27.2.3. rozdzielnie 6 kV potrzeb własnych blokowych i pozablokowych wraz z instalacją sprężonego powietrza i urządzeniami sprężarkowymi.
 - 27.2.4. transformatory suche, żywiczne i olejowe 6/0,4 kV, zespoły prostownicze elektrofiltrów wraz

- z aparaturą WN.
- 27.2.5. linie kablowe 15kV, 6 kV, 0,4kV i prądu stałego.
 - 27.2.6. aparatura elektryczna zainstalowana na ładowarko-zwałowarkach ŁZKS i koparkach KWK-106, 315, rozdzielnie potrzeb ogólnych 15 i 6 kV wraz z liniami kablowymi i transformatorami 15/0,4 i 6/0,4 kV: załadunku popiołu Pióry, składowiska gipsu, terenu zaplecza Elektrowni.
 - 27.3. Generatory, rozdzielnie wzbudzenia z przynależnymi urządzeniami elektrycznymi:
 - 27.3.1. wzbudnice, urządzenia szcztkowe, prostowniki wzbudzenia, wyłączniki AGP, rezystory gaszenia pola, układ zabezpieczenia od przepięć, rezystor gaszenia przepięć, obwody siłowe układu wzbudzenia, transformatory wzbudzenia.
 - 27.4. Silniki 6 kV i 0,4 kV.
 - 27.5. Silniki prądu stałego.
 - 27.6. Przesuwniki elektryczne i elektrowibratory na urządzeniach technologicznych.
 - 27.7. Opory rozruchowe, przeciągarki i zwalniające hamulcowe napędów technologicznych.
 - 27.8. Rozdzielnie siłowe 0,4 kV potrzeb własnych blokowych i pozablokowych.
 - 27.9. Rozdzielnie oświetleniowe 0,4 kV potrzeb własnych blokowych i pozablokowych.
 - 27.10. Rozdzielnie prądu stałego.
 - 27.11. Instalacje zasilające urządzeń technologicznych potrzeb własnych blokowych i pozablokowych.
 - 27.12. Baterie akumulatorowe i prostowniki.
 - 27.13. Instalacje siłowe i oświetleniowe w budynkach oraz budowach technologicznych.
 - 27.14. Tunele, szyby, kanały i estakady kablowe.
 - 27.15. Instalacje i urządzenia oświetlenia zewnętrznego.
 - 27.16. Instalacje uziemiające i odgromowe.
 - 27.17. Stacje elektroenergetyczne (w całym zakresie obwodów siłowych): Ujęcie Wody na Wschodniej i w Tursku.
 - 27.18. Plac rozładowczo-magazynowy transformatorów dużej mocy, transformatory rezerwowe.
 - 27.19. Agregaty prądotwórcze.
 - 27.20. Rozdzielnie, instalacje siłowe i oświetleniowe 0,4 kV oraz instalacje zasilające urządzenia elektryczne w budynkach i budowach poza technologicznych:
 - 27.20.1. Budynek F1 - całość bez części administracyjnej.
 - 27.20.2. Budynek F3 - granicą podziału jest złącze kablowe na budynku gazów technicznych.
 - 27.20.3. Budynek F7 - granicą podziału jest złącze kablowe na budynku materiałów łatwopalnych.
 - 27.20.4. Budynek F9 - granicą podziału są zaciski kabli odpływowych w rozdzielni RWDA i RWDB na zasilaniu rozdzielni RA1 kable zasilające.
 - 27.20.5. Budynek F10 - całość bez rozdzielni S60/1 oraz instalacji i urządzeń warsztatu remontu spychaczy.
 - 27.20.6. Budynek F12 - rozdzielnie 02B i S46; granicą podziału są zaciski kabli odpływowych w rozdzielniach 02B i S46.
 - 27.20.7. Budynek F13 - rozdzielnie NOBI i NOBI1 oraz pozostałe rozdzielnie z nich zasilane; rozdzielnie 02C i S45 granicą podziału są zaciski kabli odpływowych w rozdzielniach 02C i S45.
 - 27.20.8. Budynek F14 – brama rozdzielni na elewacji budynku zasilana z rozdzielni RW4 i agregatu prądotwórczego poprzez rozdzielnię RAP 3.
 - 27.20.9. Budynek F15 - rozdzielni WA5 i pozostałe rozdzielnie oraz instalacje i urządzenia elektryczne w budynku F15.
 - 27.20.10. Budynek H3 - rozdzielni ZW15, granicą podziału są zaciski kabli odpływowych w rozdzielni ZW15.
 - 27.20.11. Budynek H4 - rozdzielnie RW1, RW2, RS5, RS5a, RS5b i pozostałe rozdzielnie oraz instalacje i urządzenia elektryczne w budynku H4.
 - 27.20.12. Budynek H8 - rozdzielni ROS oraz instalacje w stacji paliw.
 - 27.20.13. Budynek MPP - granicą podziału jest złącze kablowe na budynku Centrum Medycznego zasilane z RWDA i RWDB.
 - 27.20.14. Budynek V1 i V2 - rozdzielnie oraz instalacje w budynkach V1 i V2.
 - 27.20.15. Budynek Y1-4 oraz Y6 - złącza kablowe oraz rozdzielnie i instalacje wewnątrz Zespołu Magazyńców.

Łabach
AG

- 27.20.16. Budynek Y7 - rozdzielnia Y7, szafy nr 4, 5 i 6 zasilające gospodarkę olejową.
27.20.17. Pozostałe obiekty zaplecza - granicą podziału są złącza kablowe na budynkach.

Ogólna charakterystyka obiektów, instalacji, układów i urządzeń elektroenergetycznych w Elektrowni

1. Charakterystyka bloków energetycznych

1.1. Kocioł bloku energetycznego

Kocioł parowy typu EP650-137 bloku energetycznego jest kotłem opromieniowanym, jednowalczakowym z naturalną cyrkulacją wody, który w komorze paleniskowej podciśnieniowej, szczelnej z odprowadzeniem żużla w stanie stałym poprzez trzy wygarniacze śrubowe i kruszarki może spalać: pył węgla kamiennego, biomasę pochodzenia leśnego i poza leśnego. Komora paleniskowa wyposażona jest w 24 narożne palniki pyłowe oraz 8 olejowych palników rozpałkowych. Przygotowanie mieszanki paliwowo-powietrznej odbywa się w sześciu zespołach młynowych (ZM). W skład ZM wchodzi młyn węglowy (MW), wentylator młynowy (WM), podajnik paliwa (N) i zasobnik paliwa oraz urządzenia pomocnicze w tym dmuchawa powietrza uszczelniającego (DM), pompa oleju smarnego młyna (PM) i wentylatora (NZ).

Kotły posiadają budowę trzyciągową: I ciąg stanowi komorę paleniskową, II ciąg konwekcyjny wraz kanałem łączącym oba ciągi (międzyciąg), III ciąg katalizator spalin, jest całkowicie ekranowany i szczelny. Kocioł posiada dwa niezależne strumienie pary świeżej i wtórnej oraz podgrzewacz wody (ECO). Część wysokoprężna kotła posiada układ obejściowy: elektryczne stacje redukcyjno-schładzające RS1,2.

Podstawowe urządzenia układu powietrze-spaliny to: dwa wentylatory powietrza pierwotnego (WP), dwa trzystrefowe elektrofiltry (EF), dwa wentylatory spalin (WS) i dwa obrotowe podgrzewacze powietrza (LUVO).

Pozostałe instalacje na kotle to: selektywnego katalitycznego odazotowania spalin (SCR), parowe zdmuchiwacze popiołu kotłowe i SCR, armatek wodnych, systemów zabezpieczających pracę ZM (HRD, SRD).

Kotły współpracują z turbinami: 13K-215-ND41-M1, 13K242-ND41-M2.

1.2. Kocioł bloku energetycznego nr 9

Kocioł parowy nr 9 typu CFB jest przystosowany do spalania paliw w cyrkulacyjnym złożu fluidalnym, jednowalczakowy z naturalną cyrkulacją wody, opalany biomasą w szczelnie zamkniętej komorze paleniskowej. Zasilanie kotła paliwem odbywa się za pomocą 8 zsyków paliwa stałego rozmieszczonych po cztery na przedniej i tylnej ścianie kotła oraz 7 palników rozpałkowych zasilanych olejem lekkim. Kocioł posiada budowę trzyciągową: I ciąg – komora paleniskowa, separator, przegrzewacze pary świeżej i wtórnej typu INTREX; II ciąg konwekcyjny, przegrzewacze pary świeżej i wtórnej; III ciąg: podgrzewacz wody, podgrzewacze powietrza pierwotnego, wtórnego. Część wysokoprężna kotła posiada układ obejściowy: stacje redukcyjno-schładzające RS1,2 wyposażone w stację hydrauliczną produkcji Welland.

Podstawowe urządzenia układu powietrze-spaliny to: dwa wentylatory powietrza pierwotnego (WPP), dwa wentylatory powietrza wtórnego (WPW), dwa wentylatory spalin (WS) i dwa wentylatory recyrkulacji spalin (WRS), dwa czterostrefowe elektrofiltry, parowe podgrzewacze powietrza, rurowe podgrzewacze powietrza.

Główny układ paliwa obejmuje:

- Dwa przykotłowe zbiorniki paliwa wyposażone w rozrzutniki paliwa, obrotowe śruby rozładunkowe, klapy przeciwybuchowe i opomiarowanie.
- Dwie linie zaopatrujące w paliwo po obu stronach (z przodu i z tyłu) kotła. W skład każdej linii transportowych wchodzi: jeden przenośnik łańcuchowy o regulowanej prędkości obrotowej, cztery podajniki śrubowe o regulowanej prędkości obrotowej, cztery podajniki celkowe o stałej prędkości obrotowej i cztery zsyki paliwa.

Pozostałe instalacje na kotle to: układ powietrza wysokociśnieniowego (DW), sprężonego i instrumentalnego (SR), układ oleju lekkiego do rozpalenia kotła (zbiornik, dwie pompy, 7 palników rozruchowych), usuwania popiołu dennego i lotnego, zdmuchiwaczy popiołu, podawania siarki, kaolinitu, piasku i kamienia wapiennego.

Kocioł współpracuje z turbiną: 13K205/225–ND41–M2.

1.3. Turbina parowa bloku energetycznego

Turbiny 13K240–ND41–M2, 13K205/225–ND41–M2 to urządzenia trójkadłubowe, kondensacyjne z międzystopniowym przegrzewem pary, z siedmiostopniowym układem regeneracyjnym zasilanym z nieregulowanych upustów turbiny. Urządzenia pomocnicze turbiny wraz z instalacjami stanowią: regeneracje wysokoprężna i niskoprężna, trzy pompy wody zasilającej (PZ), trzy pompy kondensatu (PK) i skroplin (PX), pompy olejowe (PO, PB, PP, NL), strumienice parowe (SM1,2,3,4,5), chłodnice pary i oparów (CT). Turbiny parowe z urządzeniami pomocniczymi zachowują ogólne standardy urządzeń bloków energetycznych 200 MW wraz z ich wyposażeniem AKPiA.

2. Opis układów wyprowadzenia mocy

Generator TWW 240, wyłącznik generatorowy typu HEK-3, szynoprzewody z układem przekładników prądowych i napięciowych, transformator blokowy TOBNRLa290000 (z przełącznikami zaczepów dla bloków 2,3,6,7), transformator zaczepowy 3-uzwojeniowy 25MVA (z przełącznikiem zaczepów i regulatorem RNTM - IEN), przedpole WN (110/220/400kV, bloki 5-6 i 7-9 pracują w układzie duobloku na linii 400kV) z łącznikami (wyłącznik GL316, odłącznik SPOLT, uziemnik STB) i przekładnikami (SVAS), wyłącznik blokowy w stacji WN – połączony w układzie automatyki z elektrownią przez system telezabezpieczeń (SWT-3000 i DM4) i kable sygnalizacyjne do napięć synchronizacyjnych.

Układ wzbudzenia: na blokach nr 1-3 i 5-9 elektromaszynowy, na bloku nr 4 statyczny (prostowniki, wyłączniki AGP, układ odwzbudzenia i przepięciowy). Regulatory napięcia cyfrowe ETEF200C (Energotest) w układach elektromaszynowych i WGSY38 (IEN) w układzie statycznym, współpracujące z układem ARNE (IEN).

Układy zabezpieczeń bloku oparte o cyfrowe układy CZAZGTAiB (ZEG Energetyka, iZAZ) oraz przekaźniki SIEMENS. Połączenia ze stacją WN realizowane przez światłowodowy system telezabezpieczeń SIEMENS i kable sygnalizacyjne. Układy zabezpieczeń połączone z koncentratorami Eukaliptus.

Synchronizatory typu SM-06 (Kared) realizują synchronizację na wyłączniku generatorowym i blokowym.

Sterowanie i nadzór układów przez system DCS Ovation (Emerson).

Pomiary elektryczne realizowane przez przetworniki (m.in. typu: P10, PP, PB, P11Z, XLWV342, PPP730, P33B, PF7, IM-1T).

Pomiary energii brutto i netto oparte na układach Landis (stojaki NZ i szafy FQ) i systemie Converge. Szczegóły w dokumentacji technicznej i instrukcjach eksploatacji poszczególnych urządzeń i instalacji.

3. Rozdzielnie potrzeb własnych 6kV i 0,4kV AC oraz 24V i 230V DC

3.1. Charakterystyka rozdzielni 6kV

Rozdzielnie blokowe 6kV zasilają silniki napędów i transformatory potrzeb własnych bloków oraz pola liniowe instalacji odsiarczania. Są to rozdzielnie jednosystemowe, szafowe, montowane z pól rozdzielczych typu: PREM-14S lub D-12P. Typy rozdzielni 6kV, ich nazwy, ilości pól, typy zastosowanych wyłączników zestawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa rozdzielni 6kV	Typ rozdzielni	Typ wyłącznika	Ilość pól	Rodzaje pól
1	P1AB	PREM-14S	VD4	46	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.
2	P2AB	D-12P	VD4	40	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.

Lp.	Nazwa rozdzielni 6kV	Typ rozdzielni	Typ wyłącznika	Ilość pól	Rodzaje pól
3	P3AB	PREM-14S	VD4	46	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.
4	P4AB	D-12P	VD4	40	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe
5	P5AB	PREM-14S	VD4	48	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.
6	P6AB	PREM-14S	VD-4	48	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.
7	P7AB	D-12P	VD4	40	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe
8	P9AB	PREM-14S	VD4	48	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

Posiadają układy SZR/PPZ w układzie rezerwy jawnej (automaty RZRM lub AZRS).

3.2. Charakterystyka rozdzielni 0,4kV

Podstawowe rozdzielnie 0,4kV RN1AB+RN7AB i RN9AB (rozdzielnice typu REG-1) zlokalizowane w budynku urządzeń elektrycznych, poz. – 3,90m zasilają rozdzielnie obiektowe poszczególnych bloków energetycznych:

- | | |
|------------------------------|---|
| a) rozdzielnia A1÷7, A9 | maszynownia poz. - 4.00 m, |
| b) rozdzielnia B1÷7, B9 | maszynownia poz. + 5.00 m, |
| c) rozdzielnia C1÷7 | kotłownia, poz. +23.00 m, |
| d) rozdzielnia C9 | kotłownia, poz. +12.00 m, |
| e) rozdzielnia D1÷7, D9 | kotłownia, poz. +12.00 m, |
| f) rozdzielnia E1÷7, E9 | kotłownia, poz. +12.00 m, |
| g) rozdzielnia F1÷7, F9 | kotłownia, poz. +12.00 m, |
| h) rozdzielnia H1÷7, H9 | budynek urz. elektrycznych, poz. - 3.90m, |
| i) rozdzielnia N1÷N7 | kotłownia, poz. +12,00 m, |
| j) rozdzielnia K3, K7 | maszynownia poz. – 3,90 m, |
| k) rozdzielnia L3, L7 | maszynownia poz. – 3,90 m, |
| l) rozdzielnie SCR 2,3,4,6,7 | klatka schodowa przy osi G kotłowni poz. 8,23m. |

Zostały wyposażone w wyłączniki DS425b w polach zasilania podstawowego i rezerwowego. Natomiast odbiory z rozdzielni RN w zależności od pola wyposażono w łączniki typu LO, OZK (podrozdzielnie), dedykowane wyłączniki lub styczniki i przekaźniki termiczne (pola silnikowe). Z ww. rozdzielni zasilane są napędy w zakresie jednego bloku.

Rozdzielnie A, B, C, D i H oraz K3, L3, K7, L7 (rozdzielnice typu RNM-11 i MS-76):

- Napędy zasuw.

Rozdzielnia E1÷E7 (rozdzielnice szafowe typu MS-76):

- KR – kruszarki.
- UW - wygarniacze żużla.

- NZ - pompki oleju smarnego wentylatorów młynowych (nieparzyste).
- PM - pompki olejowe młynów węglowych (nieparzyste).
- DM - dmuchawy powietrza uszczelniającego (nieparzyste).
- WCH1,2 - wentylatory chłodzenia skanerów.
- WPP1 – wentylator powietrza przewalowego (tylko w rozdzielni E4, E5).
- Zasilanie podstawowe i rezerwowe szafy zasilającej instalację armatek wodnych (tylko w rozdzielni E2+E4, E6, E7).

Rozdzielnia F1÷F7 (rozdzielnice szafowe typu MS-76):

- NZ - pompki oleju smarnego wentylatorów młynowych.
- PM - pompki olejowe młynów węglowych (parzyste).
- DM - dmuchawy powietrza uszczelniającego (parzyste).
- NY - pompki olejowe wentylatorów spalin.
- WY - wentylatory chłodzenia łożysk wentylatorów spalin.
- WK - wentylator do chłodzenia międzystropia kotła.
- PSH - pompki oleju hydraulicznego podajników węgla.
- WPP2 – wentylator powietrza przewalowego (tylko w rozdzielniach F4, F5).
- Zasilanie podstawowe i rezerwowe szafy zasilającej instalację zdmuchiawczy popiołu (tylko w rozdzielni F1-F4, F6, F7).

Rozdzielnia N1÷7 AB (rozdzielnice szafowe):

- Podajniki węgla (napędy falownikowe typu VLT).

Rozdzielnie SCR 2,3,4,6,7 A i B (rozdzielnice typu NGWR z automatyką SZR/PPZ):

- Wentylatory powietrza rozrzedzonego WPR1, WPR2.
- Kłapy powietrza rozrzedzonego nr 1,2.
- Osuszacze powietrza technologicznego nr 1,2.
- Rozdzielnie CR02, CR04.

Rozdzielnia RNE1÷7 są to rozdzielnice szafowe elektrofiltrów. Zasilanie rozdzielni przez wyłączniki Arion WL1216 lub APU50 z automatyką SZR/PPZ (automaty APZ, AZRSJ). Na dachu elektrofiltrów zainstalowane są zespoły prostownicze ZP 1÷12 do zasilania elektrod ulotowych wysokim napięciem. Zastosowane są zespoły wysokoczęstotliwościowe typu Power Plus DSP (Balcke Durr) lub P1KT (Belos).

Rozdzielnice główne 0,4kV dla kotła bloku nr 9

- 9BFC, 9BFD - zasilanie dla urządzeń kotłowni typu NGWR1.
- 9BFE, 9BFF - zasilanie elektrofiltru typu NGWR.
- 9BJC - rozdzielnia armatury (zaworów, kłap).
- 9BJK - rozdzielnia zdmuchiawczy sadzy.
- 9BJP - rozdzielnia układu załadunku popiołu na samochody.
- 9BJF, 9BJE10, 9BJE20 - rozdzielnie ogrzewania, wentylacji.

3.3. Charakterystyka rozdzielni prądu stałego i UPS

Pracują 4 typy prostowników współpracujące z bateriami:

- a) RNBY 200A/220V (ZRE) zainstalowane dla bloków 2, 4, RPSO1, RPSO21.
- b) PBI-220/200-24/200MS (APS) dla bloków 1, RPSO2.
- c) Zasilacz buforowy serii ZB (Medcom) do baterii 24V=.
- d) Zasilacz buforowy serii ZB (Medcom) do baterii 220V= dla bloków: 3, 5, 6, 7, 9.

Z rozdzielni prądu stałego RPS1-8 zasilane są poprzez rozruszniki (Energotest) pompy oleju uszczelniającego PG3 i oleju smarnego turbozespołu PP oraz układy automatyki i oświetlenia awaryjnego.

UPS m.in. typu: FPTM-40Z i FPTM-60Z (Medcom) zapewniają napięcie gwarantowane 230/400V AC.

3.4. Przykładowy wykaz aparatury w obsługiwanych urządzeniach napędów i armatury na jednym bloku energetycznym

a) N6 (napędy 6 kV)

Bloki 1÷7 napędy 6kV: PZ1, PZ2A, PZ2B, PZ3, PK1, PK2, PK3, PO, WS1, WS2, WP1, WP2, MW1, MW2, MW3, MW4, MW5, MW6, WM1, WM2, WM3, WM4, WM5, WM6, PCH.

Blok 9 napędy 6kV i 0,7kV: PZ1, PZ2A, PZ2B, PZ3, PK1, PK2, PK3, PO, WS1, WS2, PCH, WPP1, WPP2, WPW1, WPW2, WRS1, WRS2, DW1, DW2, DW3, DW4, DW5, DW6, SR1, SR2, SR3.

- aparatura miejscowa (skrzynka sterowania miejscowego, zaciski listwowe, przyciski sterownicze, lampki, kable),
- aparatura w krosowni (stojak krosowy-szafa xSK, zaciski listwowe, przekaźniki, kable),
- aparatura w rozdzielni (zaciski listwowe, przekaźniki, kable, wyłączniki instalacyjne, przetworniki pomiarowe, wyłączniki krańcowe, przyciski sterownicze, sygnalizatory położenia, styczniki, gniazda i wtyki sterownicze, wyłączniki - VD4, przekładniki, sterowniki zabezpieczeń pola CZAZ).

b) N4 (napędy 0,4 kV)

Bloki 1÷7: PX1, PX2, NX1, NH1, NH2, PR1, PR2, PR3, LZ1, LZ2, LS1A, LS1B, LS2A, LS2B, PG1, PG2, PB1, PD1, PD2, PV1, PV2, PV3, NL1, QR, HPU1, HPU2, PJ1, PJ2, ONS1, PK7, NK1, NQ1, AN5, AN6, WG1, WG2, PH1, PH2, PH3, PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, NZ1, NZ3, NZ5, NZ2, NZ4, NZ6, DM1, DM2, DM3, DM4, KR1, KR2, KR3, UW1, UW2, UW3, WCH1, WCH2, WY1-3 (stacja olejowa WS1-WS2), WK1, WPP1, WPP2, PSH1, PSH2, LM1, LM2, LUV0 – sygnalizacja położenia, instalacja grzania uzwojeń WS1-2, NSK – niestabilna praca kotła, zdmuchiwalce parowe, armatki wodne, osuszacz wodoru, wirówka oleju.

Blok 9: PX1, PX2, PX3, NX1, NH1, NH2, PR1, PR2, PR3, ONS1, PG1, PG2, PB1, PD1, PD2, PV1, PV2, PV3, PK7, NL1, NK1, NQ, AN5, AN6, WG1, WG2, PH1, PH2, PH3, PP, PG3 oraz napędy zasilane z: 9BFC – 91szt., 9BFD – 84szt.

- aparatura miejscowa (skrzynka sterowania miejscowego, zaciski listwowe, przyciski sterownicze, lampki, kable),
- aparatura w krosowni (stojak krosowy-szafa xSK, zaciski listwowe, przekaźniki, kable),
- aparatura w rozdzielni (zaciski listwowe, przekaźniki separujące, styczniki, bezpieczniki, moduły zabezpieczeń dedykowane lub termiki, wyłączniki instalacyjne i krańcowe, lampki sygnalizacyjne, przekładniki, przetworniki, wtyki, kable),
- dedykowany sterownik (zdmuchiwalce pary, armatki wodne, LUV0, POSTEOR, elektrofiltry, itp.),
- dedykowany falownik (podajniki węgla N1÷6, pompa ECO, wentylator WG1,2).

c) NZ (napędy zasuw)

Bloki 1,2,4,5,6: 203A2, 204A2, 204A3, 204A5, 229A15, 213A6, 213A13, 213A12, 213A15, 216A4, 214A3, 214A4, 214A10, 219A2, 219A4, 219A7, 302A8, 219A6, 220A2, 220A5, 222A2, 222A5, 223A2, 226A5, 240A2, 304A10, 304A11, 304A18, 304A44, 305A1, 305A2, 327A1, 355A2, 301A11, 304A7, 304A8, 304A9, 347A1, 105A3, 209A6, 106A2, 106A3, 110A2, 110A3, 111A2, 111A4, 111A6, 111A8, 108A1, 108A2, 109A1, 321A41, 112A3, 112A4, 387A1, 387A2, 137A1, 301A1, 301A2, 301A8, 301A9, 420A1, 420A2, 240A1, 105A1, 105A3, 105A5, 325A21, 112A1, 308A1, 133A1, 133A2, 133A3, 133A4, 301A5, 305A4, 302A1, 302A2, 305A12, 305A15, 305A151, 306A9, 315A1, 316A1, 320A1, 326A1, 314A7, 105A5, 329A1, 328A1, 314A3, 325A2, 395A101, 395A102, 395A103, 395A104, 395A105, 395A106, 207A2, 208A2, 209A1, 209A2, 210A1, 210A2, 209A3, 229A23, 232A2, 232A3, 232A4, 232A5, 206A2, 252A1, 261A60, 261A61, 304A4, 304A5, 304A6, 355A1,

379A11, 379A12, 379A13, 205A2, 229A1, 229A2, 229A3, 325A1, 356A1, 357A1, 361A1, 361A2, 209A4, 224A3, 229B1, 241A7, 241A13, 241A19, 241A20, 249A1, 348A5, 377A1, 212A51, 134A1, 134A2, 134A3, 134A5, 134A6, 134A7, gaszenia TB, gaszenia TZ.

Bloki 3,7: 203A2, 204A2, 204A3, 204A5, 229A15, 213A6, 213A13, 213A12, 213A15, 216A4, 214A3, 214A4, 214A10, 219A2, 219A4, 219A7, 302A8, 219A6, 220A2, 220A5, 222A2, 222A5, 223A2, 226A5, 240A2, 304A10, 304A11, 304A18, 304A44, 305A1, 305A2, 327A1, 355A2, 301A11, 304A7, 304A8, 304A9, 347A1, 105A3, 229A37, 233A10, 209A6, 203B1, 204B1, 205B1, 231A2, 238A1, 238A2, 238A3, 301A6, 106A2, 106A3, 110A2, 110A3, 111A2, 111A4, 111A6, 111A8, 108A1, 108A2, 109A1, 321A41, 112A3, 112A4, 387A1, 387A2, 137A1, 301A1, 301A2, 301A8, 301A9, 420A1, 420A2, 240A1, 105A1, 325A21, 350A4, 104A20, 104A21, 104A22, 104A23, 104A30, 104A31, 104A32, 104A33, 112A1, 308A1, 133A1, 133A2, 133A3, 133A4, 301A5, 305A4, 302A1, 302A2, 305A12, 305A15, 305A151, 306A9, 315A1, 316A1, 320A1, 326A1, 314A7, 105A5, 329A1, 328A1, 303A1, 314A3, 526A3, 322A3, 322A9, 325A2, 325A3, 395A101, 395A102, 395A103, 395A104, 395A105, 395A106, 207A2, 208A2, 209A1, 209A2, 210A1, 210A2, 209A3, 229A23, 232A2, 232A3, 232A4, 232A5, 206A2, 252A1, 261A60, 261A61, 304A4, 304A5, 304A6, 355A1, 379A11, 379A12, 379A13, 205A2, 229A1, 229A2, 229A3, 325A1, 356A1, 357A1, 361A1, 361A2, 209A4, 209A5, 224A3, 229B1, 229B2, 229B3, 345A1, 107A1, 107A2, 107A3, 107A4, 107A201, 107A202, 231A1, 231A3, 241A7, 241A13, 226A4, 226A6, 245A11, 245A12, 241A19, 241A20, 249A1, 261A1, 245A13, 245A14, 214A7, 214A8, 261A76, 261A77, 261A78, 261A79, 261A89, 302A7, 302A13, 304B7, 304B8, 305A16, 348A2, 348A5, 379A35, 379A40, 379A45, 379A41, 377A1, 368A2, 379A58, 379A59, 386A4, 212A51, 379A60, 134A1, 134A2, 134A3, 134A5, 134A6, 134A7, gaszenia TB, gaszenia TZ

- siłownik z silnikiem (wyłączniki krańcowe: drogowe, momentowe, blokady korby; gniazdo i wtyka typu PHOENIX; przetwornik położenia kąтового typu TRANSOLWER),
- aparatura miejscowa (skrzynka sterowania miejscowego, zaciski listwowe, przyciski sterownicze, lampki, kable),
- aparatura w rozdzielni (zaciski listwowe, przekaźniki separujące, styczniki, wyłączniki instalacyjne, bezpieczniki, moduł zabezpieczeń, lampki sygnalizacyjne, kable),
- aparatura w krosowni (stojak krosowy-szafa xSK, zaciski listwowe, przekaźniki, kable),

Typy napędów armatury odcinającej m.in.: NWA... (CHEMAR), XMATIC (ZPUA), AUMA, AUMA MATIC, EBRO, ESW (APLISENS), REGADA, AOC-170 (FESTO).

Przekaźnikownia – szafy i tablice układu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napięcia generatora WGSY38, koncentratora, ARNE, synoptyki, telezabezpieczeń.

4. Opis układów zasilania potrzeb pozablokowych (własnych ogólnych elektrowni)

4.1. Zasilanie rozdzielni potrzeb pozablokowych 15kV, 6kV i 0,4kV oraz 230V DC

Głównym źródłem zasilania rozdzielni potrzeb ogólnych są Stacje Elektroenergetyczne R110kV, R15kV Połaniec w poniższym układzie zasilania:

- R110kV– zasilanie transformatora 110/6kV TR1,
- R110kV pole nr 13 – zasilanie transformatora 110/6kV TR2,
- R15kV pole nr 15 – zasilanie stacji ST6 /plac zaplecza elektrowni/- Elektrownia I,
- R15kV pole nr 19 – zasilanie stacji ST7A /plac zaplecza elektrowni/ - Elektrownia II,
- R15kV pole nr 8 – zasilanie rozdzielni SG /zasilanie załadunku popiołu Pióry/,
- R15kV pole nr 27 – zasilanie rozdzielni SG /kabel ułożony wypięty/,
- R15kV pole nr 5 – zasilanie linii Połaniec-Ruszcza – odczep linią kablową do rozdzielni ST Zrębin,
- Zasilanie z linii 15kV Grzybów-Sichów – odczep linią kablową do rozdzielni ST Zrębin.

Typy rozdzielni 15kV, ich nazwy, zastosowane wyłączniki, ilości i rodzaj pól zestawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa rozdzielni 15kV	Typ rozdzielni	Typ wyłącznika/odłącznika	Ilość pól	Rodzaje pól
1	SG	D-20	SCI -4	5	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe.
2	ZASILANIE ZAPLECZA ELEKTROWNI	GIPO	OW-III LHTCJ	ST6 – 4 ST7A – 6 ST7 – 5 ST8 – 4	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe.
3	ZASILANIE UJĘCIA WODY ZREBIN	RUe-20	OZK 1000	6	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe.

4.2. Podstawowe rozdzielnie 6kV

Źródłem zasilania podstawowego instalacji odsiarczania spalin IOS są rozdzielnie 6kV potrzeb własnych bloku i rozdzielnia RO1AB. Natomiast dla instalacji Członu Ciepłowniczego nr 2, Zakładu Przeróbki Kamienia Wapiennego ZPKW oraz części zakładu Biomasy podstawowym źródłem zasilania jest transformator odczepowy 15,75/6/6kV TZO zasilany z wyprowadzenia mocy bloku nr 9 lub międzyblokowe mosty zasilania rezerwowego 6kV sekcji A i B zasilane z rozdzielni PR1,2. Zasilanie instalacji i urządzeń nawęglania, odpopielania, stacji uzdatniania wody. Typy rozdzielni 6kV, ich nazwy, zastosowane wyłączniki, ilości i rodzaj pól zestawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa rozdzielni 6kV	Typ rozdzielni	Typ wyłącznika/odłącznika	Ilość pól	Rodzaje pól
1	PR1	PREM-14S	SION-3AE1186 SION-3AE 1144-2	19	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.
2	PR2	PREM-14S	SION-3AE1186 SION-3AE 1144-2	20	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.
3	ROSA-B	PREM-14SM	SION-3AE 1186-7	6	Pola zasilające z odcinaczami
4	ROS C,D	PREM-14SM	VD-4	4	Pola zasilające z odcinaczami
5	RO1A	PREM-14S	RD1	21	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.
6	RO1B	PREM-14S	RD1	23	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.
7	PO1	PREM-14	ECA VD-4	32	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Znak Sprawy NZ/PZP/12/2020
Część II SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

Lp.	Nazwa rozdzielni 6kV	Typ rozdzielni	Typ wyłącznika/odłącznika	Ilość pól	Rodzaje pól
8	PO2	PREM-14S	VD-4	32	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.
9	POR	PREM-14S	VD-4	3	Pola zasilające z odcinaczami, liniowe.
10	PO12A	RSW-10/I	WV-31	8	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.
11	STACJA PRÓB RW	RW-10/I	OWIII SCI4-12	4	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.
12	PO12B	PREM-14S	VD4	16	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.
13	POW	RSW-10	VD4 LHTCJ-12	2 5	Pola zasilające z rozłącznikami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe.
14	CBCA	8BK20	3AH1114-2 3AH1114-1	8	Pola zasilające, transformatorowe, silnikowe, pomiarowe.
15	CBCB	8BK20	3AH1114-2 3AH1114-1	8	Pola zasilające, transformatorowe, silnikowe, pomiarowe.
16	DBCA	8BK20	3AH1114-2 3AH1114-1	8	Pola zasilające, transformatorowe, silnikowe, pomiarowe.
17	DBCB	8BK20	3AH1114-2 3AH1114-1	8	Pola zasilające, transformatorowe, silnikowe, pomiarowe.
18	P6CB	PREM-14SM	SION-3AE1 144-1	5	Pola zasilające, liniowe, pomiarowe.
19	RODB	PREM-14SM	SION-3AE1 144-1	5	Pola zasilające, liniowe, pomiarowe.
20	PWWC1,2	PREM-14SM	VD-4	8	Pola zasilające, liniowe, pomiarowe, silnikowe.
21	PWWD1,2	PREM-14SM	VD-4	8	Pola zasilające, liniowe, pomiarowe, silnikowe.
22	PSG	PREM-14S	VD-4	8	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.
23	S1	Ru	OR10-1 ORB10-1 OWIII-10	5	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.
24	S2	Ru	OR10-1 ORB10-1 OWIII-10	5	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

Lp.	Nazwa rozdzielni 6kV	Typ rozdzielni	Typ wyłącznika/odłącznika	Ilość pól	Rodzaje pól
25	SP1	Ru	OR10-1 ORB10-1 OWIII-10	4	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe.
26	SP2	Ru	OR10-1 ORB10-1 OWIII-10	4	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe.
27	TBCA	PREM-14S	VD-4	7	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe
28	TBCB	PREM-14S	VD-4	7	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe
29	OBCA	PREM-14	ECA	10	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.
30	OBCB	PREM-14	ECA	11	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.

Rozdzielnie 6kV potrzeb ogólnych – PR1,2

Rozdzielnie PR1-PR2 przeznaczone są do zasilania potrzeb własnych ogólnych Elektrowni, jak również do rezerwowego zasilania potrzeb własnych bloków w przypadkach awarii zasilania podstawowego. Zasilane są z rozdzielni 110kV poprzez transformatory 110/6 kV TR1 i TR2 o mocy 25 MVA każdy. W polach zasilania podstawowego, na zasilaniu mostów zasilania rezerwowego sekcja „A” i „B”, w polu sprzęgła PR1 – PR2 i sprzęgieł remontowych zainstalowano wyłączniki typu SION-3AE1186-7 – 3150A, w pozostałych polach zainstalowano wyłączniki typu SION-3AE1144-2 – 1250A. Z odpowiednich pól rozdzielni 6kV PR1-PR2 zasilane są następujące odbiory:

- przy pomocy mostów szynowych typu OMS 10/25 zasilane są rezerwowo rozdzielnie potrzeb własnych bloku 6kV P1A–P7A, P9A, P1B–P7B, P9B, rozdzielnie członu ciepłowniczego nr 2 RO1A-RO1B, rozdzielnie instalacji odsiarczania spalin 6kV P6CB, RODB, rozdzielnie zasilające wentylatory wspomagające 6kV PWWC1,C2, PWWD1,D2,
- rozdzielnia PO1 sekcja 1 i 2,
- rozdzielnia PO2 sekcja 1 i 2,
- rozmrażalnia wagonów POW1-3 i POW4-5,
- transformatory potrzeb ogólnych 6/0,4kV (TWPA, TWPB, TWDA, TWDB, TZW1, TZW2, TNO1.1),
- silniki pomp PGM 1-2,
- potrzeby własne stacji 220/400kV,
- most zasilania rezerwowego 0,4kV z (TNR1) – bloków 1-4 stanowiący zasilanie rezerwowe dla rozdzielni bloków RN1AB – RN4AB,
- most zasilania rezerwowego 0,4kV z (TNR2) – bloków 5-7, 9 stanowiący zasilanie rezerwowe dla rozdzielni RN5AB – RN7AB, RN9AB,
- oświetlenia RS1 z TS1 i RS3 z TS3,
- potrzeb ogólnych RNO1 z TNO1 i RNO2 z TNO2.

Rozdzielnie 6 kV – RO1A i RO1B

Rozdzielnie RO1A i RO1B przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych członu ciepłowniczego nr 2 (CC2), Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS), Zakładu Przeróbki Kamienia Wapiennego (ZKW) i Zakładu Biomasy. Podstawowe zasilanie dla obu sekcji rozdzielni RO1A,B stanowi transformator trójzwojowy 15,75/6,3/6,3 kV TZO zasilany z wyprowadzenia mocy bloku

nr 9. Zasilanie rezerwowe stanowią mosty zasilania rezerwowego 6kV sekcja A i B. Z rozdzielni 6kV RO1AB zasilane są silniki pomp ciepłowniczych OPT1-4 oraz OPC1-3.

Rozdzielnie 6 kV – PO1 i PO2

Rozdzielnie zlokalizowane zostały w budynkach pod czopuchami:

- PO1 (czopuch nr 1) - dla potrzeb nawęglania, odpopielania, sprężarkowi, gospodarki wodnej i wody amoniakalnej.
- PO2 (czopuch nr 2) - dla potrzeb nawęglania, odpopielania, sprężarkowi, gospodarki wodnej i wody amoniakalnej.

Rozdzielnie PO1 i PO2 są rozdzielniami dwusekcyjnymi z wyłącznikami sprzęgłowymi między sekcją 1 i 2.

Rozdzielnia 6 kV – POR

Rozdzielnia POR służy do wzajemnego rezerwowania się rozdzielni PO1 i PO2, jak również stwarza możliwość zasilania rozdzielni PO1 i PO2 z rozdzielni RO1A lub RO1B oraz z rozdzielni POR rozdzielni RO1A lub/i RO1B.

Rozdzielnia 6 kV – PO12A

Rozdzielnia 6kV PO12A zlokalizowana została w budynku F-1, budynek warsztatów. Zasilana jest z rozdzielni 6kV PO1 i PO2 przy pomocy połączeń kablowych. Rozdzielnia PO12A zasilą stację prób, oświetlenie i rozdzielnie RNWE1,2.

Rozdzielnia 6 kV – POW

Rozmrażalnia wagonów zasilana jest dwoma liniami kablowymi 6 kV z rozdzielni PR1 i PR2. Z rozdzielni PR1 zasilane są 3 sekcje rozmrażalni poprzez transformatory 6/0,4kV o mocy 1000 kVA TOW1–3 i rozdzielnie 0,4kV ROW1–3. Z rozdzielni PR2 zasilane są dwie sekcje rozmrażalni przez transformatory TOW4–5 oraz rozdzielnie ROW4–5.

W skład aparatury łączeniowej rozdzielni rozmrażalni wchodzi:

- a) rozdzielnia 6 kV typu RSW-10,
- b) wyłączniki VD4,
- c) rozłączniki LHTCJ-4-12 na zasilaniu poszczególnych transformatorów po stronie 6kV,
- d) wyłączniki typu DS-420, 2000 A na zasilaniu poszczególnych rozdzielni 0,4kV - ROW.

Układ elektryczny zasilania biomasy obejmuje:

- rozdzielnie 6kV TBCA, TBCB zasilane z rozdzielni RO1A i RO1B - stanowiące zasilanie dla obiektów Rębak I, Rębak II oraz A-barn,
- rozdzielnie 0,4kV RZB1, RZB2 zasilane z rozdzielni 6kV OBCA-OBCB poprzez transformatory 6/0,4kV TZB1, TZB2 - stanowiące zasilanie dla urządzeń biomasy II.

Układ elektryczny zasilania instalacji odsiarczania spalin (IOS) oraz zakładu przeróbki kamienia wapiennego (ZPKW)

Układ elektryczny zasilania instalacji odsiarczania spalin IOS obejmuje:

- a) rozdzielnie 6kV CBCA,B, DBCA,B wraz z rozdzielniami 0,4kV CBHA,B,C,D oraz DBHA,B,C,D,
- b) rozdzielnie 6kV P6CB, RODB będące źródłem zasilania podstawowego dla rozdzielni CBCB, DBCB,
- c) rozdzielnie 6kV PWWC1,C2, PWWD1,D2 stanowiące zasilanie dla wentylatorów wspomagających.

Rozdzielnie 6kV CBCA,B, DBCA,B, zostały zasilone z rozdzielni 6kV P5B, P7B, P6CB, RODB. Rozdzielnie CBCA i CBCB oraz DBCA i DBCB wzajemnie się rezerwują. Połączenie rezerwowe wykonano, jako kablowe. Z opisywanych rozdzielni zasilane są silniki 6kV oraz transformatory 6/0,4kV zasilające rozdzielnie niskiego napięcia CBHA,B,C,D oraz DBHA,B,C,D.

Rozdzielnie 6kV PWWC1, PWWC2, PWWD1, PWWD2 – każda zasilana jest z trzech źródeł tj.:

- rozdzielni potrzeb własnych bloku stanowiące zasilanie podstawowe: PWWC1 z rozdzielni P5A, PWWC2 z rozdzielni P6A, PWWD1 z rozdzielni P3A i PWWD2 z rozdzielni P4A,

- mostu zasilania rezerwowego 6kV sekcja A – stanowiące zasilanie rezerwowe,
- mostu zasilania rezerwowego 6kV sekcja B – stanowiące zasilanie rezerwowe.

Układ elektryczny zasilania zakładu przeróbki kamienia wapiennego ZPKW obejmuje rozdzielnie 6kV OBCA i OBCB zasilane z rozdzielni członu ciepłowniczego nr 2 RO1A,B odpowiednio: OBCA z rozdzielni RO1A i OBCB z rozdzielni RO1B.

Z opisywanych rozdzielni zasilane są urządzenia z silnikami 6kV oraz transformatory 6/0,4 kV zasilające rozdzielnie niskiego napięcia OBPA, OBPB, OBPC, OBPD, OBPG. Z rozdzielni 6kV OBCA i OBCB poprzez transformatory TZB1 i TZB2 zasilane są również rozdzielnie 0,4kV RZB1 i RZB2 zlokalizowane na obiektach Biomasy II. Rozdzielnie OBCA i OBCB wzajemnie się rezerwują. Wyposażone są w układy SZR/PPZ.

Rozdzielnie 6kV wody powrotnej i załadunku popiołu – Pióry

Rozdzielnia 6 kV PO12B zlokalizowana została w budynku pompowni wody powrotnej Pióry. Zasilana jest dwoma liniami kablowymi z rozdzielni PO1 i PO2. Rozdzielnia PO12B jest rozdzielnią dwusekcyjną. Sekcja I zasilana jest z rozdzielni PO1, natomiast sekcja II zasilana jest z rozdzielni PO2. Układ elektryczny zasilania załadowni popiołu Pióry obejmuje:

- rozdzielnię 15 kV SG,
- rozdzielnie 6 kV PSG, S1, S2, SP1, SP2,
- rozdzielnie 0,4 kV RSG, RSG1, SO1, SO2, SPO1, SPO2.

Z rozdzielni 15kV SG zasilane są transformatory:

- TPSG 15/6kV stanowiący zasilanie dla rozdzielni 6kV PSG,
- TRSG 15/0,4kV stanowiący zasilanie dla rozdzielni 0,4kV RSG.

Rozdzielnia 6kV PSG zlokalizowana w budynku rozdzielni SG zasilana jest podstawowo z rozdzielni 15kV SG poprzez transformator TPSG, natomiast zasilane rezerwowe wykonano połączeniem kablowym z rozdzielni PO12B. Z rozdzielni PSG zasilane są rozdzielnie S1,S2,SP1,SP2 oraz przerośnik PT4.

Rozdzielnie 6kV S1, S2, SP1, SP2 są bezpośrednio zasilane z rozdzielni PSG. Natomiast rozdzielnie SP1 i SP2 są zasilane ze skrzyń przyłączeniowych usytuowanych wzdłuż przerośników popiołu PT2 i PT3 w zależności od potrzeb eksploatacyjnych. Wymienione wyżej rozdzielnie są stacjami transformatorowymi 6/0,4kV zasilającymi przerośniki taśmowe, koparki, urządzenia pomocnicze oraz zewnętrzne oświetlenie terenu. W skład stacji oprócz pól rozdzielczych 6kV wchodzi transformator 6/0,4kV oraz rozdzielnie 0,4kV SO1, SO2, SPO1, SPO2. Całość zabudowana jest w obudowie blaszanej i ustawiona na pontonie, ze względu na usytuowanie w terenie związane z rozwiązaniami technologicznymi składowiska. Rozdzielnie S1 i S2 są rozdzielniami stacjonarnymi natomiast rozdzielnie SP1 i SP2 przesuwne, które w zależności od potrzeb będą przesuwane po terenie składowiska.

Układ elektryczny zaplecza Elektrowni

Układ elektryczny zaplecza obejmuje zasadniczo cztery stacje 15kV: ST-6; ST-7; ST-7A; ST-8 zasilane dwoma liniami kablowymi z rozdzielni 15kV SE Połaniec. Pole nr 15 w R-15 kV – Elektrownia I zasila stację ST-6; a pole nr 19 w R-15 kV – Elektrownia II zasila stację ST-7A. Wymienione wyżej stacje zaplecza posiadają dwustronne zasilanie, tzw. układ pierścieniowy. Każda stacja 15 kV posiada transformatory 15/0,4 kV o mocy 630 lub 400 kVA służące do zasilania stacji 0,4 kV: ST-6nn, ST-7nn, ST-7Ann, ST-8nn. Układ elektryczny zaplecza elektrowni zapewnia m.in. zasilanie dla budynków administracyjnych i obiektów technicznych (magazyny, hale) oraz instalacji przemysłowych (przepompownie wody, oczyszczalnia ścieków).

Rozdzielnia 6 kV RW - Stacja Prób

Rozdzielnia składa się z czterech pól celkowych nieosłoniętych typu RW-10/I. Pola nr 1,2,4 wyposażone zostały w odłączniki typu OW III z napędem pneumatycznym oraz w wyłączniki typu SCI-4-12 800A. Pole nr 3 pełni funkcję pola pomiaru napięcia. Zasilana jest z rozdzielni 6 kV PO12A pole nr 1 oraz z regulatora napięcia, który zasilany jest z rozdzielni 6 kV PO12A pole nr 2. Stacja prób służy do badania silników 6kV i 0,4kV.

4.3. Podstawowe rozdzielnie 0,4kV potrzeb własnych ogólnych elektrowni

Ze względu na rozległość terenu Elektrowni oraz różnorodność i ilość obiegów technologicznych utworzono pomocnicze rozdzielnie 0,4kV zlokalizowane możliwie blisko odbiorników. Podstawowe rozdzielnie potrzeb własnych ogólnych elektrowni 0,4kV zasilają rozdzielnie poszczególnych obiektów, instalacji i urządzeń energetycznych pozablokowych, tym:

- a) Potrzeb ogólnych budynku głównego i rezerwowego zasilania potrzeb własnych blokowych, tj.: (m.in.: rezerwa dla elektrofiltrów, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, mazutownia, budynki i warsztaty, odpopielanie, pompownie wody, stacja demineralizacji wody, sprężarkownia, stacja wody amoniakalnej, człon ciepłowniczy) – most zasilania rezerwowego 0,4kV pod czopuchami, rozdzielnie RNR3, RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, RNO1, RNO2, RNO12, GO, RNWE1, RNWE2, RWPA, RWPB, RWDA, RWDB, RZW1, RZW2, RNO21-22, RNO25-26, RP1, RP2, RW1, RW2, RW3, RW4, WRS1, WRS2, RS11, RS12, RNO21, RNO22, RNO12B1, RNO12B2.
- b) Instalacji Odsiarczania Spalin – rozdzielnie: OBPA, OBPB, OBPC, OBPD, OBEC, OBED, CBHA, CBHB, CBHC, CBHD, DBHA, DBHB, DBHC, DBHD, W2BHA, W2BHB, W2BRA, W2BRB. Rozdzielnia =220V OBWA, UPS ODSIARCZANIE, UPS ZPKW.
- c) Załadowni popiołu oraz pompowni wody powrotnej Pióry – rozdzielnie: SO1, SPO1, SO2, SPO2, KWK 315, RSG, RSG1, RNO12B1-B2, RNO12B30. PSG 220V=.
- d) Urządzeń biomasy – rozdzielnie: TBHA, TBLA, 9BHR, 9BHS, 9BNP (część 1-3), 9BNR; 9BNS, 9BNSA, RZB1, RZB2, RZB12 (część 1-2), RNO23-24, 220V= TBTW

Podstawowe typy rozdzielni 0,4kV potrzeb własnych ogólnych elektrowni to: REG-1, MS-76, ZMR, RNM-2, RNM-11, NGWR-1, RGO-2000. Typy wyłączników zwarciovych 0,4kV potrzeb ogólnych: APU, DS, M-PACT. Pozostała aparatura łączeniowa w segmentach, szafach i polach rozdzielnic oraz podrozdzielnic jest w standardowym wykonaniu.

4.4. Rozdzielnie prądu stałego

Rozdzielnie prądu stałego potrzeb pozablokowych oznaczono symbolami RPSO1, RPSO2 i RPSO21 (wykonano jako 5-szafowe). Rozdzielnia RPSO1 zlokalizowana jest na poziomie 0,0 m pod czopuchem nr 1, a rozdzielnia RPSO2 zlokalizowana jest na poziomie -2,5 m w budynku F-13. Rozdzielnia RPSO21 znajduje się na poz. 0 m za blokiem nr 9. Zasilane są z niej urządzenia Członu Ciepłowniczego nr 2. Rozdzielnie RPSO1 i RPSO21 stanowią rezerwowe zasilanie dowolnej rozdzielni bloków energetycznych RPS1 - RPS9. Do najważniejszych odbiorów pozablokowych zasilanych z rozdzielni RPSO1 należą: układ bezprzerwowego zasilania nastawni centralnej UPS-CN1 i pomiarów chemicznych, obwody sterowania urządzeń nawęglania, odpopielania, stacji demineralizacji wody oraz gospodarki olejowej. Z rozdzielni RPSO2 zasilane są: układ bezprzerwowego zasilania nastawni centralnej UPS-CN12 i bezprzerwowego zasilania komputerów systemów IT.

Opisy obiektów, instalacji, układów i urządzeń w elektrowni przedstawione w niniejszej specyfikacji należy traktować, jako niewyczerpujące. Uzupełnienie informacji będzie możliwe w trakcie wizji lokalnej wykonawcy w Elektrowni.

Zobowiązania Wykonawcy obejmują również koordynację wszystkich działań zapewniających, że wykonanie usług będzie w pełni zgodne z obowiązującym prawem i przepisami. Wykonawca będzie koordynował działania swoich podwykonawców. Zamawiający zapewnia dostęp do istniejącej dokumentacji technicznej, dokumentacja nie jest kompletna.

4.5. Struktura wiekowa kabli SN (6 kV) - linii kablowych.

4.5.1. Bloki energetyczne (odbioru blokowe).

Ogólnie linie kablowe 6 kV eksploatowane są od momentu uruchomienia bloku odpowiednio w latach 1979-1983.

Wykonano planową wymianę linii kablowych zasilających siniki pomp PZ na wszystkich blokach w latach 2004-2008. Ponadto podczas modernizacji rozdzielni blokowych wymieniono niektóre kable zasilające transformatory 6/04kV oraz wymieniono kilka linii kablowych zasilających silniki pomp PK i PO. Generalnie: na blokach energetycznych w latach 2011 – 2015 nie dokonywano wymian linii kablowych 6kV. Zrealizowane wymiany to ok. 1% wszystkich blokowych kabli SN.

4.5.2. Linie kablowe potrzeb ogólnych elektrowni

Część podstawowa: Linie kablowe 6 kV eksploatowane są od momentu uruchomienia Elektrowni odpowiednio w latach 1979-1980 podczas modernizacji rozdzielni 6 kV potrzeb ogólnych wymieniono niewielką część linii kablowych (zasilanie transformatorów TNR1,2, rozdzielni PO1, PO2, odbiory w PO12B, POR).

4.5.3. Linie kablowe nowych inwestycji:

- IOS część podstawowa duńska i polska od 1998 roku.
- IOS zasilanie rezerwowe BF i rozdzielni CBC DBC od 2009 roku.
- Biomasa od 2004 roku.
- Sprężarkownia od 2010 roku.
- Kocioł bloku energetycznego nr 9 od 2012 roku.

Są eksploatowane od momentu uruchomienia układów i nie były wymieniane.

4.6. Struktura wiekowa kabli NN - linii kablowych

Ogólnie linie kablowe 0,4 kV eksploatowane są od momentu uruchomienia elektrowni i poszczególnych bloków energetycznych odpowiednio w latach 1979-1983 oraz uruchomienia nowych inwestycji lub zmodernizowanych jw.. Generalnie w latach 2011-2015 nie dokonywano wymian linii kablowych NN.

4.7. Struktura wiekowa silników SN (6kV) 240 sztuk, wymieniono 93 sztuki

4.7.1. Silniki zainstalowane na blokach energetycznych 1-7

W napędach: pomp wody zasilającej PZ, pomp wody chłodzącej PCH, pomp oleju PO, młynów węglowych MW, wentylatorów powietrza WP pracują od momentu uruchamiania bloków energetycznych odpowiednio w latach 1979 – 1983.

W napędach: pomp kondensatu PK, wentylatorów młynowych WM, wentylatorów spalin WS wymieniono w latach 2000 -2012.

4.7.2. Zielony blok 9

Kocioł nowe urządzenia uruchomione w 2012 roku (układy falownikowe).

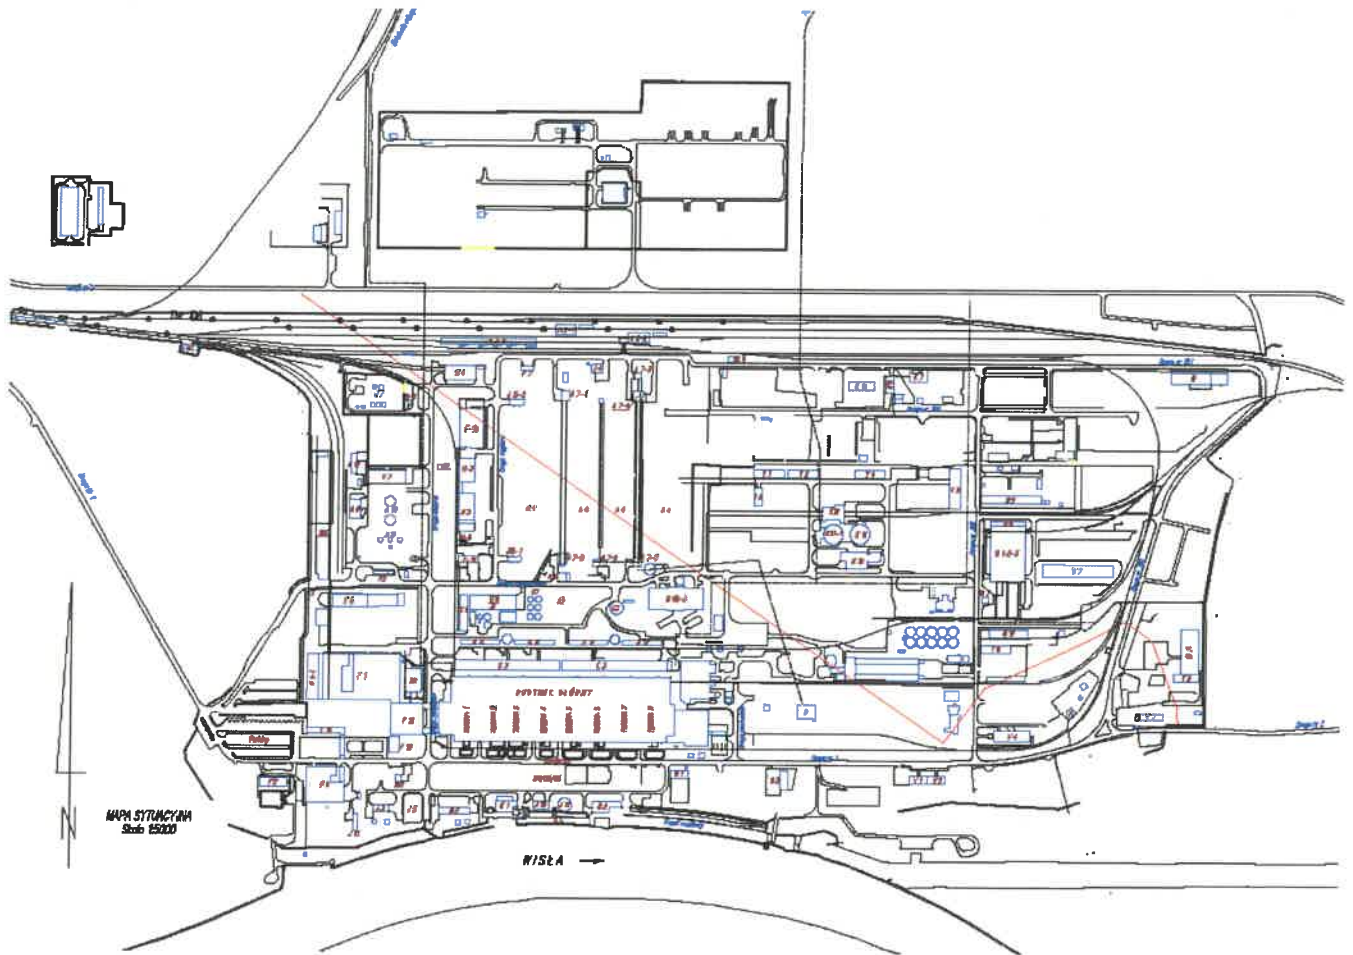
Maszynownia PZ, PCH, PO pracują od 1983 roku PK wymieniono w latach 2000 -2010

4.7.3. Silniki zainstalowane w obiektach pozablokowych.

- Nawęglanie 2 szt. pracują od 1980, 4 szt. wymienione w latach 2005-2015.
- Odpopielanie 4 szt. pracują od 1980, 12 szt. wymienionych w latach 2005-2015.
- IOS od uruchomienia instalacji 1998 roku.
- Biomasa od uruchomienia instalacji 2004, 2010 roku.
- Człon ciepłowniczy CC2 4 pracują od 1980 roku, 4 wymienione w 2012 roku.

Załączniku nr 1.7. SIWZ cz. II.

Mapa sytuacyjna terenu Elektrowni 1-5000Z



Załącznik nr 1.8. SIWZ cz. II.

Zakładowe Normatywy Pracochłonności

Handwritten signature in blue ink.

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Znak Sprawy NZ/PZP/12/2020
Część II SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

Z-3-Rodział 5//ZZ/P/37/2014 Urządzenia elektryczne 125 stron

By Jędrzej

Wykaz Materiałów Pomocniczych

Materiały stosowane przez wykonawców prac określone na przykładzie danych historycznych

Roczny koszt Materiałów Pomocniczych wynosi ok. 120.000 zł

1. Zakres Prac pkt 1.2.1., 1.2.4., 1.2.5.

Lp.	Nazwa materiału
1.	GAZ PROPAN-BUTAN
2.	ETYLINA
3.	SMAR DO ŁOŻYSK
4.	WAZELINA TECHNICZNA
5.	SRODEK DO USUWANIA FARB
6.	BENZyna EKSTRAKCYJNA
7.	DRUT DO SPAWANIA
8.	SPOIWO CYNOWO-OLOWIANE
9.	SPOIWO CYNOWE Z KALAFONIA
10.	SPOIWO SREBRNE OTULONY (LUT)
11.	ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST ER
12.	ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST.EB
13.	ELEKTRODY CASTOLIN DO OCYNKU
14.	ELEKTRODY CASTOLIN DO STOPOW MIEDZI
15.	ELEKTRODY CASTOLIN DO STOPOW ALUMIN.
16.	ELEKTRODY CASTOLIN DO STALI NIERDZEWNEJ
17.	SRUBA M 5X10 DO M 5X40 OCYNK
18.	SRUBA M 6X12 DO M 6X70 OCYNK
19.	SRUBA M 8X15 DO M 8X70 OCYNK
20.	SRUBA M 10X20 DO M 10X120 OCYNK
21.	SRUBA M 12X20 DO M 12X160 OCYNK
22.	SRUBA M 16X30 DO M 16X120 OCYNK
23.	SRUBA M 24X40 DO M 24X150 OCYNK
24.	PODKŁADKA FI.4 DO FI.36 OCYNK - PŁASKA
25.	PODKŁADKA FI.4 DO FI.24 OCYNK – SOPREŻYSTA
26.	NAKRETKI FI. 4 DO FI. 36 OCYNK
27.	WKREŃ DO METALU FI.3 DO FI.8
28.	WKRETY SAMOWKRECAJCE FI. 4,8 DO 5,5
29.	WKRETY DO BLACHY ZE STALI NIERDZEWNEJ SAMOWIERCACE Fi 2,5 DO FI. 4,0
30.	KOLKI DO WSTRZELIWANIA
31.	KOTWA MOCUJĄCA FI.6 DO FI 16.
32.	KOLKI ROZPOROWE Z WKRETEM FI. 6 DO FI.12
33.	ZNAKI SAMOPRZYLEPNE INFORMACYJNE
34.	KOSZULKA TERMOKURCZLIWA FI 2,4 DO FI.38
35.	TULEJKA KABLOWA CU FI.10 DO FI.240 MM2
36.	TULEJKA KABLOWA AL FI.10 DO FI. 240 MM2
37.	KONCOWKA KABLOWA CU FI.4 DO FI 12 MM2
38.	PASKI DO OZNACZNIKOW BK,KTN
39.	OZNACZNIKI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
40.	ZŁACZKA JEDNOTOROWA FI 2,5 DO FI 120

41.	ZLACZKA JEDNOTOROWA ZWIERACZ FI.2,5 DO FI. 6,0
42.	NASUWKA PRZEWODOW
43.	WSUWKA PRZEWODOW
44.	PASTA MONTAZOWA CU
45.	PASTA LUTOWNICZA
46.	PASTA CASTOLIN
47.	TOPNIK DO ELEKTROD
48.	PASTA SILIKONOWA DO IZOLATORÓW
49.	SRODEK DO MYCIA ZASADNICZEGO
50.	SRODEK ANTYKOROZYJNY
51.	SRODEK SMARUJACO PENETRUJACY
52.	SRODEK ODTLUSZCZAJACY
53.	ALKOHOL ETYLOWY
54.	PIANKA MONTAŻOWA
55.	KLEJ SZYBKIEGO MONTAŻU
56.	PASTA AUTOMASTIK SZT
57.	ROZPUSZCZALNIK DO FARB I LAKIEROW
58.	MYDLO SZARE
59.	PLYN DO MYJKI
60.	ŚRODEKI DO CZYSZCZENIA
61.	ŚRODKI ODTLUSZCZACZAJĄCE
62.	NABOJE DO OSADZAKÓW
63.	ACETYLEN
64.	TLEN TECHNICZNY
65.	KLEJE TECHNICZNE
66.	TASMA TORLENOWA 10 DO 40 MM
67.	TAŚMA OSTRZEGAWCZA
68.	TASMA DWUSTRONNIE PRZYLEPNA
69.	PLYTY GUMOWE OLEJODPORNE OD 2,0 DO 10,0 MM
70.	SZNUR GUMOWY OLEJODPORNY FI 2,0 DO FI.8,0
71.	GIPS BUDOWLANY ZWYKLY
72.	GIPS SZPACHLOWY
73.	PLYTY Z WELNY MINERALNEJ
74.	TASMA PAPIEROWA PRZYLEPNA
75.	FILC USZCZELKOWY BIALY GR. OD 3.0 DO 5,0 MM
76.	CZYSCIWO
77.	DENATURAT
78.	TARCZA DO SZLIFOWANIA
79.	TARCZA DO CIECIA
80.	PISAKI
81.	PŁÓTNO ŚCIERNE
82.	ŚCIERNICA PALCOWA
83.	ŚCIERNICA LISTKOWA
84.	BRZESZCZOTY RECZNE
85.	ŚCIERNICA SZLIFIERSKA I INNE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO NARZĘDZI
86.	PAPIER PRZEWODZACY
87.	PAPIER IZOLACYJNY
88.	ZESTAW ZYWICZNY
89.	TASMA KABLOWA 120 DO 700 MM

90.	BATERIA GALWANICZNE 1,5 V DO 23 V
91.	LAKIER ELEKTROIZOLACYJNY
92.	LAKIER DO NAS. UZWOJEN
93.	FARBA DO GRUNTOWANIA
94.	FARBA OGÓLNEGO STOSOWANIA
95.	FARBA CHLOROKAUCZUKOWA
96.	FOLIA-REKAW
97.	TASMA IZOLACYJNE I PÓŁPRZEWODZACE
98.	TASMY SAMOWULKANIZUJĄCE
99.	SZNUREK
100.	DROBNY OSPRZĘT ELEKTRICZNY O CENIE JEDNOSTKOWEJ DO 100 ZŁ

2. Zakres prac pkt 1.2.2.

Wykaz materiałów branży elektrycznej, które Wykonawca zabezpiecza na własny koszt. Koszt materiałów ok. 40 tys. zł/rok

Lp.	Nazwa
1	Światłówka LF-36 W
2	Światłówka LF-18 W
3	Światłówka TDL-58 W
4	Światłówka kompaktowa 23 W
5	Zapłonnik Z40
6	Lampa halogenowa 50 W
7	Lampa halogenowa 35 W
8	Lampa halogenowa 10 W G4
9	Lampa halogenowa 20 W G4
10	Żarówki głównego szeregu 100 W lub równoważne
11	Żarówki głównego szeregu 75 W lub równoważne
12	Żarówki świecowe 40 W E-14 lub równoważne
13	Wyłącznik instalacyjny nadprądowe S311 B16
14	Wyłącznik instalacyjny nadprądowe S311 C25
15	Wyłącznik różnicowoprądowy P820 B25
16	Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t
17	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t
18	Gniazdo instalacyjne pojedyncze p/t ELDA
19	Gniazdo hermetyczne 2-biegunowe
20	Wtyczki sieciowe
21	Przełącznik świecznikowy jednoklawiszowy p/t
22	Przełącznik świecznikowy dwuklawiszowy p/t
23	Przełącznik schodowy p/t
24	Przewód YDY 3x1,5
25	Przewód YDY 3x2,5
26	Przewód OMY 3x1,5
27	Przewód OMY 3x2,5
28	Wkładki topikowe 10A
29	Wkładki topikowe 16A

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Znak Sprawy NZ/PZP/12/2020
Część II SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

30	Wkładki topikowe 20A
31	Wkładki topikowe 25A
32	Główka bezpiecznikowa 25 A

Wykazy materiałów Pomocniczych powinny być aktualizowane do nowych, sprawdzonych rozwiązań technicznych stosowanych w przedmiotowym zakresie.

Załącznik nr 1.10. SIWZ cz. II.

Wykaz Materiałów Podstawowych i Części zamiennych

Wykonawca jest zobowiązany posiadać na stanie magazynowym lub mieć zawarte umowy z dostawcami i producentami, zapewniające możliwość szybkiej dostawy na teren Elektrowni poniżej wymienionych i uzgodnionych z Zamawiającym Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych. Zakres zabezpieczanych Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych dotyczy asortymentu dostępnego w standardowym obrocie handlowym i nie wymagającego specjalnej prefabrykacji, oczekiwania na produkcję pod zamówienie.

Lp.	Nazwa materiału
1	Łożyska do silników 0,4kV
2	Uszczelniacze do silników 0,4kV
3	Tabliczki zaciskowe i przewietrzniki do silników 0,4 kV
4	Styczniki do silników 0,4kV; In 120 A
5	Przełączniki termiczne do 120 A
6	Przewody/kable 0,4 kV do 120 mm ²
7	Puszki instalacyjne / rozgałęźne
8	Wyłączniki instalacyjne nadprądowy do In 63A
9	Rozłączniki do In 125 A
10	Gniazdko instalacyjne jednofazowe, trójfazowe
11	Oprawy oświetleniowe
12	Źródła światła (świetlówki, żarówki, lampy do 400 W)
13	Rury instalacyjne
14	Bednarka ocynkowana
15	Szyna miedziana 50x10, 50x5, 30,5/szyna aluminiowa 50x10, 50x5
16	Rozłączniki
17	Mufy kablowe od 0,4 kV do 15 kV
16	Izolatory do 6 kV

Stan materiałów i części zamiennych utrzymywanych przez Wykonawcę na stanie magazynowym powinien być sukcesywnie uzupełniany.

Załączniku nr 1.11. SIWZ cz. II.

Sprzęt i wyposażenie techniczne Wykonawcy niezbędne do wykonania usług

Sprzęt i wyposażenie określone na przykładzie danych historycznych oraz opinii specjalistów Zamawiającego w ilościach nie mniejszych niż jedna sztuka do wykonywanego zakresu (chyba, że poniżej określono inaczej):

1. Środki transportu do przewożenia materiałów z magazynu na miejsce prowadzenia prac remontowych i wywóz złomu i materiałów odpadowych.
2. Środki transportu typu widlak, ciągnik z przyczepą.
3. Urządzenia spawalnicze.
4. Elektronarzędzia: wiertarki, szlifierki kątowe, bruzdownice, wkrętarki.
5. Urządzenia, narzędzia transportu pionowego do mechanizacji wykonywanych prac.
6. Wszelkiego rodzaju narzędzia wraz z narzędziami specjalistycznymi do realizacji prac remontowych.
7. Rusztowania do wysokości czterech metrów oraz drabiny.
8. Urządzenia do gięcia szyn i rur.
9. Mierniki i testery kabli i urządzeń elektrycznych w tym do wykonania podstawowego zakresu badań i pomiarów, który obejmuje:
 - a. pomiary napięcia, natężenia prądu,
 - b. sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych,
 - c. sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych elektrycznych,
 - d. pomiar rezystancji izolacji lub uzwojeń,
 - e. pomiar rezystancji uziemień,
 - f. pomiar rezystywności gruntu,
 - g. sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania,
 - h. pomiar napięć uziomowych, dotykowych rażeniowych i dotykowych,
 - i. próby napięciowe,
 - j. wyznaczanie trasy kabli,
 - k. lokalizacja uszkodzeń kabli.

Załącznik nr 2. SIWZ cz. II.

Warunki obowiązywania umów dzierżawy, mediów, szatni

1. Zamawiający zapewnia Wykonawcy możliwości posadowienia kontenerów socjalnych z dostępem do mediów za odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie (woda, energia elektryczna) na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A..

1.1. Elektrownia udostępnia plac wysypany żwirem o powierzchni ok.1200 m² (za 9 blokiem energetycznym przy Wiśle). Teren przeznaczony jw. może pomieścić 20 kontenerów socjalno-warsztatowych o wymiarach 2,5m x 6m.

1.1.1. Wyposażenie placu:

1.1.1.1. Podłączenie zimnej wody pitnej – 6 przyłączy wyposażonych w liczniki (średnica rury 32mm).

1.1.1.2. Kanalizacja – TAK

1.1.1.3. Podłącza do energii elektrycznej – 5 zestawów remontowych, każdy zestaw posiada 5 gniazd elektrycznych 5-bolcowych 32A.

1.1.1.4. Plac utwardzony może być zasilony dodatkowo oddzielnie poprzez kabel elektryczny pod zabezpieczenie 80A, moc odbiornika 40kW.

2. Szacunkowe koszty mediów:

Lp.	Media	Cena w zł/m ³
1.	woda (m ³)	4,8
2.	ścieki (m ³)	8,1
3.	energia elektryczna (MWh)	275

3. Zapewnienie Wykonawcy możliwości wynajmu pomieszczeń socjalno-warsztatowych na podstawie oddzielnej umowy najmu.

Ilość lokalizacji	Powierzchnia najmu m ²	Średnia stawka za 1m ² /m-c	Stawki zł/m ² /m-c
19	11 862,80	6,59 zł/m ²	*najniższa 5 zł najwyższa 17 zł

**stawka uzależniona od standardu pomieszczenia*

3.1. Szatnie oraz szafki

3.1.1. Miesięczny koszt szafki zlokalizowanej w szatni z dostępem do łaźni dla jednego pracownika wraz kosztami wszystkich mediów temu towarzyszących wynosi 110 zł.

3.1.2. Koszty wskazane jw. wskazano na chwilę publikacji ogłoszenia o zamówieniu i mogą one ulec zmianie w zależności od stawek, taryf i opłat im towarzyszących, a wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub aktów prawnych wydanych na ich podstawie, bądź umów podpisanych przez Zamawiającego, które będą narzucone w okresie realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Zasady IT, systemy SAP i PI

1. Podłączenie i obsługa programów PI i SAP.
 - 1.1. Wykonawca jest zobowiązany do obsługi systemu SAP i PI w zakresie nieodzownym do wykonywania Prac. W tym zakresie jeżeli jest to konieczne powinien przewidzieć dodatkowe doszkolenie swoich pracowników na własny koszt.
 - 1.2. Komputery dostarcza Wykonawca. Ilość stanowisk uzależniona od organizacji wewnętrznej firmy. Powinna być wystarczająca do zapewnienia obsługi zleczanych prac w czasie określonym w pkt 8. Tablica 1 SIWZ części II.
 - 1.3. Podłączenie do sieci wewnętrznej Enea Elektrownia Połaniec S.A.: komputery będą podłączone przez tunel VPN, Wykonawca musi być technicznie przygotowany do zestawienia takiego połączenia (poprzez Internet). Oznacza to, że komputery Wykonawcy nie będą podłączone bezpośrednio do systemów Enea Elektrownia Połaniec S.A..
 - 1.4. Zamawiający nie zapewnia dostępu do Internetu. Wykonawca jest zobowiązany do zestawienia połączenia do sieci Internet na własny koszt.
 - 1.5. Licencje do systemu wizualizacji procesów technologicznych poprzez system OSISOFT PI 7 szt. – bez opłat.
2. Licencje do systemu SAP (zlecenia i organizacji prac) – 7 szt. bez opłat.

Załącznik nr 4 SIWZ cz. II.

Wzór obmiaru, protokołu odbioru prac i raportu

Nazwa firmy

KARTA OBMJARU

Wykonawca		0		Data		2018-09-13		
Nr zlecenia indywidualnego (PM - SAP)		0		Nr zlecenia ZS		0		
Przedmiot zlecenia:		0						
Lp	Kod czynności - pozycja normatywu	Nazwa czynności	j.m.	Ilość rbg wg ZNP lub kalkulacji	Ilość czynności	współczynnik	Ilość rbg	Uwagi
1			kpl					
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RAZEM :								

Nazwa firmy

Enea Połaniec S.A.

Lebda
AS

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC/USŁGI)*

NR/20.....

do Umowy nr:

Przedmiot odbioru: Remont

Prace wykonane przez:
nazwa firmy

Zespół w składzie:

Zamawiający: Enea Elektrownia Połaniec S.A. Wykonawca: Nazwa firmy

- 1) 1)
2) 2)

w dniu: dokonał odbioru prac z wynikiem pozytywnym.

1. Zakres prac zleconych w/w umowie/zleceniu)* pkt. został wykonany w całości.
2. Prace zostały wykonane w sposób spełniający wymogi w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Wykonawca poświadcza jakość i zgodność z dokumentacją techniczną wykonanych Prac.
4. Wynagrodzenie za zlecony zakres prac wynosi:

Lp.	Zakres	Robocizna, PLN	Wartość netto, PLN
1.	Usługa		
2.	Usługa		
Suma ogółem			

5. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury na kwotę: złotych + VAT.
6. Zakres gwarancji:
7. Okres obowiązywania gwarancji: od dnia do dnia
8. Termin płatności: dni od daty otrzymania faktury.

Podpisy:

Zamawiający:

Wykonawca:

1

1.

2

2

Zamówienie:

Zlecenie PM:

Nr usługi:

Nazwa Firmy

RAPORT MIESIĘCZNY 1/07/2020

z wykonania usługi ryczałtowej: **UTRZYMANIA I REMONTÓW URZĄDZEŃ
ELEKTROENERGETYCZNYCH**
/nazwa zakresu ryczałtowego/

za okres: od **01-07-2020r.** do **31-07-2020r.**

dotyczy: Umowa nr

1. Zleceniobiorca: zgłasza wykonanie w okresie jw. pełnego zakresu prac przedmiotu umowy określonych w punktach do umowy:
 - 1.1. Pkt Utrzymanie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych na ośmiu blokach energetycznych oraz obiektach pozablokowych, tj.: rozładunku, transportu i podawania węgla; mazutowni; przygotowania, rozładunku i transportu biomasy; odsiarczania, odpopielania i odazotowania spalin; odprowadzenia, składowania żużla i popiołu; zakładu przeróbki kamienia wapiennego; członów ciepłowniczych; instalacji sprężonego powietrza; gospodarki wodno-ściekowej; instalacji rozładunku magazynowania i podawania amoniaku DRIM wraz z instalacjami pomocniczymi i zaplecza Elektrowni, w tym:
 - 1.1.1. generatory, transformatory, rozdzielnie, wzbudnice;
 - 1.1.2. wyłączniki, rozłączniki, odłączniki, zwieracze, uziemniki;
 - 1.1.3. urządzenia i aparatura układu wyprowadzenia mocy z bloków energetycznych;
 - 1.1.4. silniki 6kV, 0,4kV i sterowane falownikami, agregaty prądotwórcze;
 - 1.1.5. prostowniki, baterie akumulatorowe, UPS-y;
 - 1.1.6. pozostała infrastruktura elektroenergetyczna i elektryczna rozumiana jako całość połączonych sieci przewodzących, zespołów urządzeń oraz obiektów przynależnych do Enea Elektrownia Połaniec S.A..
 - 1.2. Pkt Utrzymanie instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach administracyjnych.
 - 1.3. Pkt Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach oraz terenach ruchu elektrycznego.
2. W okresie od **01-07-2020r.** do **31-07-2020r.** wykonano w systemie SAP:
 - 2.1. Potwierdzono wykonanie usterek (szt.) –
 - 2.2. Przekazano do Zamawiającego zawiadomienia (szt.) –
 - 2.3. Uzgodniono z Zamawiającym termin realizacji usterek (szt.) –
 - 2.4. Liczba zawiadomień przekierowanych na postój urządzeń (szt.) –
 - 2.5. Liczba zawiadomień wymagających zakupu materiałów (szt.) –
 - 2.6. Liczba zawiadomień (szt.) –
3. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie:
 - 3.1. pkt Umowy wynosi: zł netto.
 - 3.2. pkt Umowy wynosi: zł netto.
 - 3.3. Pkt Umowy wynosi: zł netto.Razem zł (słownie: zloty) netto.
4. Zakres prac przedmiotu umowy został wykonany zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną, przez zespół pracowników Zleceniobiorcy posiadający stosowne przeszkolenia w zakresie wymagań energetycznych, bhp i ochrony środowiska, Atex.

Nazwa firmy

5. W trakcie realizacji *nie wystąpiły/wystąpiły* wypadki przy pracy:

.....
/ w przypadku wystąpienia opis wypadku w załączniku do nin. Raportu /

6. W trakcie realizacji *nie wystąpiły/wystąpiły* awarie środowiskowe:

.....
/ w przypadku wystąpienia opis zdarzenia w załączniku do nin. Raportu /

7. W trakcie realizacji stosowano powszechnie obowiązujące przepisy ogólne i branżowe, procedury i instrukcje obowiązujące u Zamawiającego oraz procedury i instrukcje obowiązujące w: Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm: PN-EN ISO 9001; PN-EN ISO 45001:2018; PN-EN ISO 14001.

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy *nie stwierdzono/stwierdzono* dysfunkcyjność obiektów i urządzeń eksploatacyjnych:

.....
/ w przypadku wystąpienia opis w załączniku do nin. Raportu /

9. Po realizacji przedmiotu umowy *już nie proponuje się/proponuje się* zalecenia w zakresie przyszłej eksploatacji obiektów i urządzeń Zamawiającego:

.....
/ w przypadku wystąpienia propozycje/sugestie w załączniku do nin. Raportu /

10. W trakcie realizacji przedmiotu umowy *nie wystąpiły/wystąpiły* przekroczenia wskaźników KPI zawartych w Załączniku nr 4 do umowy

.....
/ w przypadku wystąpienia przekroczenia wskaźników KPI, określić wskaźniki, które zostały przekroczone w załączniku do nin. Raportu /

Zawada r.

.....
/Zleceniodawca/

.....
/ Wykonawca /

Załączniki:

1. Realizacja usterek

Wskaźniki KPI

1. **Czas reakcji**, okres od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od służb ruchu urządzeń technologicznych do podjęcia czynności obsługowych

KPI – czas reakcji, przystąpienie do wykonywania czynności utrzymania i remontowych	Czas reakcji rzeczywisty	Minuty	≤ 1
	Czas reakcji wymagany	Minuty	

2. **Rework poniżej 1,3%**, ilość powtarzających się usterek na urządzeniach liczona w okresie 30 dni od daty usunięcia usterki

KPI – reworki	Ilość reworków	Liczba	≤ 0,013
	ilości wszystkich usuwanych usterek w miesiącu wystąpienia powtórnej usterki	Liczba	

3. **Usterki z zakresu utrzymania przeterminowane powyżej 30 dni***,

KPI – usterki przeterminowane	Ilość usterek przeterminowanych	Liczba	≤ 0,02
	Ilość usterek	Liczba	

*dotyczy usterek przeterminowanych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę

4. **Terminowość wykonania planowanych prac remontowych wg uzgodnionych harmonogramów**

KPI – Terminowość wykonania planowanych prac remontowych	Ilość dni w remoncie	Liczba	≤ 1
	Ilość dni remontu w harmonogramie	Liczba	

5. **Dyspozycyjność urządzeń po planowym remoncie w okresie gwarancyjnym - 97%**

KPI – dyspozycyjność urządzeń po planowym remoncie	Czas pracy urządzenia + czas postoju w rezerwie	Liczba godz.	≥ 0,97
	Czas całkowity okresu	Liczba godz.	

6. **Czas przystąpienia do usuwania awarii**

KPI – czas przystąpienia do usuwania awarii	Czas reakcji rzeczywisty	Minuty	≤ 1
	Czas reakcji wymagany	Minuty	
	Ilość zatrudnionych pracowników	Liczba	